


Carine Bigot, Léa Boulay et Maëlle Le Normand
Année 2024 - 2025

Inventaire du patrimoine Chamberaud



Licence 3 –
Géographie et Aménagement :
Valorisation du Patrimoine et
Développement Territorial

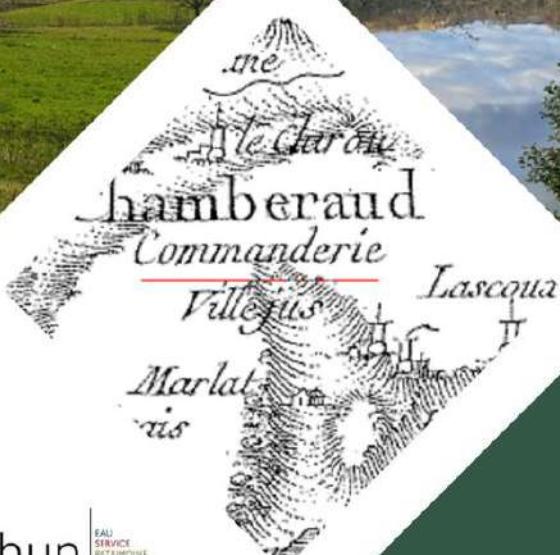

Remerciements

Avant de débuter ce dossier, nous tenions à adresser de sincères et profonds remerciements à toutes les personnes qui nous ont aidés dans la réalisation de ce travail. Peut-être ces remerciements vous sembleront-ils peu orthodoxes, mais ils sont exprimés avec tout notre cœur. Bien évidemment, notre analyse et notre rédaction sont restées objectives, malgré ce que vous allez lire.

Tout d'abord, nous souhaitons remercier nos professeurs, dont les enseignements nous ont permis d'acquérir les bases et les clés nécessaires à la réalisation de ce dossier, afin de le mener à bien.

Ensuite, nous remercions chaleureusement la mairie de Chamberaud, ses habitants et l'association pour la valorisation du patrimoine historique de Chamberaud. La mairie nous a permis d'accéder librement à tous les recoins de la commune, de l'intérieur de son église à ses petits chemins. Grâce au maire et aux employés administratifs de la commune, nous avons été, dès le début du projet, merveilleusement bien accueillis et même bien nourris à la fin de la visite guidée que nous avons organisée.

Nous tenons également à remercier les habitants de Chamberaud qui, tout comme la mairie et l'association, nous ont accueillis avec bienveillance et ont partagé avec nous, à cœur ouvert, leurs savoirs, leurs histoires et leurs souvenirs. À travers des promenades, des découvertes de leurs habitations, et des boissons chaudes qui nous ont réchauffés durant l'hiver, ils ont contribué à nourrir notre projet. Tout cela nous a été très utile pour sa réalisation.

Enfin, nous adressons nos remerciements à chacune des personnes et à chacun des passionnés de l'association pour la valorisation du patrimoine historique de Chamberaud. Depuis quelques années, vous œuvrez à la recherche, à la mise en valeur et à la transmission du patrimoine de cette commune qui vous est chère. Grâce à vous, nous avons pu bénéficier de connaissances et de travaux précieux, transmis sans retenue dès le début de notre projet. Ces éléments ont été indispensables à la bonne conduite de cet inventaire.

Grâce à vous tous, nous avons découvert une commune aux patrimoines riches, variés et attachants. Elle a su nous charmer et nous a permis d'acquérir de nouvelles compétences dans le cadre de nos études. Nous avons déjà hâte d'y retourner.

En espérant, que la lecture qui va suivre vous sera agréable, et qu'elle vous permettra, à travers nos yeux et nos recherches, de découvrir Chamberaud et tout ce qui constitue la richesse de son patrimoine.

Acknowledgement

Before we begin, we would like to extend our sincere and heartfelt thanks to everyone who helped us with this project. These thanks may seem unorthodox, but they are expressed from the bottom of our hearts. Naturally, our analysis and writing have remained objective, despite what you are about to read.

First of all, we would like to thank our teachers, whose teaching helped us to acquire the foundations and keys we needed to successfully complete this project.

Secondly, we would like to extend our warmest thanks to the Chamberaud town council, its residents and the association for the promotion of Chamberaud's historical heritage. The town hall has given us free access to every corner of the village, from the interior of the church to its little lanes. Thanks to the town's mayor and administrative staff, we were made to feel wonderfully welcome, right from the start of the project, and were even well fed at the end of the guided tour we organised.

We'd also like to thank the people of Chamberaud who, like the town council and the association, gave us a warm welcome and shared their knowledge, stories and memories with us. By taking us on walks, showing us around their homes and providing us with hot drinks to keep us warm over the winter, they helped to fuel our project. It was all very useful to us in bringing it to fruition.

Finally, we'd like to thank each and every one of the association's passionate supporters for promoting Chamberaud's historic heritage. For some years now, you have been working to research, promote and pass on the heritage of this community, which is so dear to you. Thanks to you, we have been able to benefit from invaluable knowledge and work, passed on without restraint right from the start of our project. These elements have been essential to the success of this inventory.

Thanks to all of you, we have discovered a community with a rich, varied and endearing heritage. It has charmed us and enabled us to acquire new skills as part of our studies. We can't wait to return.

We hope you enjoy reading the following pages and that, through our eyes and our research, you will discover Chamberaud and all that makes up its rich heritage.

Table des matières

<i>I- Introduction</i>	6
<i>II- Présentation du projet d'étude</i>	10
<i>III- Inventaire du patrimoine naturel.....</i>	11
A – Patrimoine géologique	11
1. Le Massif central	11
2. Le Massif granitique de Guéret	12
B- Le patrimoine paysager	14
1. L'évolution des paysages.....	14
2. Les composantes paysagères de Chamberaud	15
2.1. Les paysages de semi-bocage, dits « campagne-parc ».....	15
2.2. Les paysages liés à l'eau.....	16
2.3. Les banquettes d'accumulation agricoles	16
2.4. Les paysages liés aux modèles alvéolaires	17
2.5. Les forêts	18
2.6. Les arbres isolés	18
C- Le patrimoine écologique.....	19
D- Synthèse	20
<i>IV- Inventaire du patrimoine bâti</i>	21
1. Patrimoine bâti	21
1.1. Matériaux.....	21
1.2. Mairie école.....	27
1.3. Maison remarquable	28
1.4. Maison de bourg.....	29
1.5. Ancien commerce	30
1.6. Maison de hameau.....	31
1.7. Maison à éléments multiples	31
1.8. Longère à étage	32
1.9. Grange limousine	33
1.10. Grange à auvent.....	34
2. Patrimoine artisanal	35
2.1. Les meules.....	35
2.2. Le poids-publics	36
3. Patrimoine de l'eau.....	37


3.1. Moulin	37
3.2. Puit.....	41
3.3. Fontaine.....	43
3.4. Lavoir	44
3.5. Canal d'irrigation	45
3.6. Petit pont agricole.....	45
4. Patrimoine religieux et funéraire	46
4.1. L'église Saint Blaise et la Commanderie de Chamberaud.....	46
4.2. Les croix	51
4.3. Le cimetière de Chamberaud.....	52
4.4. Le monument aux morts	56
<i>V- Inventaire du patrimoine ethnographique</i>	57
1. La toponymie.....	57
2. Les jardins	58
3. Légende de Chamberaud	58
4. Les symboles	59
4.1. Les croix de malte	59
4.2. Les Libres penseurs	59
4.3. Maçon ou franc-maçon ?	60
<i>VI- Conclusion</i>	61
<i>VII- Annexes</i>	62
A- Planning inventaire.....	64
B- Cartes.....	66
C- Projet de valorisation.....	71
D- Fiches inventaire	72
<i>VIII- Bibliographie</i>	253
<i>IX- Sitographie</i>	254

I- Introduction

Afin de mieux appréhender ce travail sur la commune de Chamberaud, il nous semble nécessaire de commencer par en faire son diagnostic, en présentant ainsi toute les données statistiques et l'histoire qui constitue cette commune aujourd'hui.

Localisation


La commune de Chamberaud, est une commune de Creuse, située dans le centre-Ouest de la France métropolitaine, au sein de la région Nouvelle Aquitaine, et anciennement dans le Limousin. Cette commune qui est marquée par une forte ruralité représente le chef-lieu du canton de Saint-Sulpice et s'intègre également dans un plus vaste réseau administratif, car celle-ci fait partie de l'EPCI de la communauté de commune de Creuse Sud-Ouest mais aussi du bassin de vie et de l'aire d'attraction de deux pôles qui sont : Guéret et Aubusson.

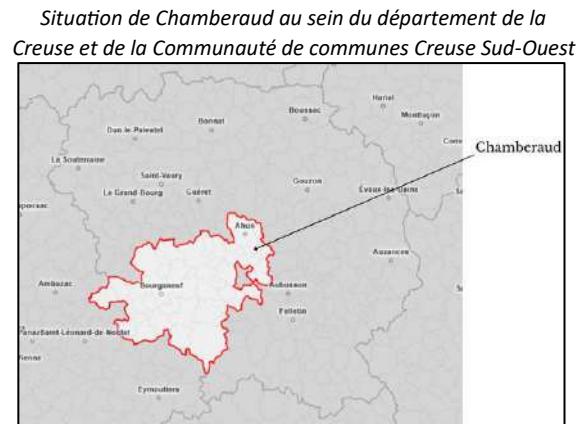

Population

En termes de population, Chamberaud est une commune de faible densité, soit de 13.1 habitants par km² selon les chiffres de l'INSEE de 2021. Lorsque l'on ressert notre regard sur l'effectif de la population, nous pouvons constater que bien qu'à la fin du XIX^e siècle, la commune comportait selon les procès-verbaux environ 400 habitants avant-guerre, aujourd'hui, du moins en 2021, elle n'en comporte que 97, ce qui correspond à une baisse drastique de l'effectif de cette population suite au deux guerres mondiales. Après-guerres, cette baisse devient progressive.

En effet, si l'on observe l'évolution de la population de Chamberaud entre 1968 et 2021 on peut constater qu'en 1968 la population dépassait encore le seuil des 120 habitants mais celui-ci, par la suite a chuté, variant de 113 pour 1990 et 101 habitants en 2010 et 2015, à 97 habitants en 2021. Ainsi aujourd'hui, Chamberaud est une commune qui comporte une évolution de population annuelle moyenne de -0.5%.

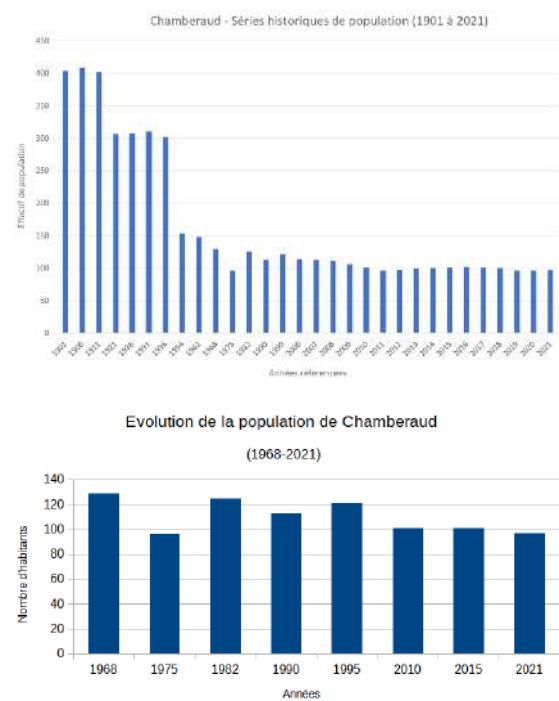

Sources : Tableaux réalisés par Maëlle Le Normand et Léa Boulay, à partir des chiffres de recensement fournis par l'Observatoire des territoires.

Également, la population de Chamberaud est une population que l'on peut caractériser comme vieillissante. Ne se renouvelant pas celle-ci comporte par conséquent une part des plus de 60 ans bien plus élevée que celle des moins de 15 ans, soit 41.2% de plus de 60 ans et 7.2% de personne de moins de 15 ans. Par ailleurs, la surreprésentation de populations vieillissantes risque de se poursuivre puisque la population entre 30 ans et 59 ans représente 41.3% de la population de Chamberaud.

En outre, nous pouvons caractériser la population Chamberaud comme une population ayant de fortes valeurs citoyennes puisque le taux de participation de celle-ci, lors des municipales de 2020 fut très élevé, atteignant les 77%. Par ailleurs, si nous poursuivons sur la notion de valeurs nous pouvons dire que les habitants sont très solidaires. Par exemple au sein de cette commune on peut retrouver une salle des fêtes, résultant d'une construction solidaire dans laquelle les habitants vivant à Chamberaud dans les années 1970, participèrent. Ceci révèle par conséquent que les habitants de Chamberaud font preuve d'une forte cohésion sociale.

Cadre de vie

Si l'on se concentre sur le cadre de vie que peut offrir Chamberaud, celui-ci est marqué par la forte place que prend la nature en son sein et qui lui donne une dimension « idyllique », par le calme qu'offre ses campagnes et forêts. Forte d'un climat océanique altéré par l'altitude qui est entre 400 m et 500 m à Chamberaud, la commune est donc caractérisée par de fortes précipitations, des températures basses mais aussi des gelées fréquentes. Grâce à ce climat, la commune de Chamberaud se constitue donc d'une vaste surface forestière, composant 55.6% de son territoire, dont l'élément phare est son Grand Bois. Mais aussi elle est marquée par diverses zones humides et par de vaste surface agricoles constituant 44.4% de la commune.

En outre, si l'on resserre notre champ d'étude sur le cadre de vie à Chamberaud on peut dire que cette commune comporte en plus de son bourg 10 hameaux, La souterraine, Lélo, Le Puy, Les Gasnes, Les Roches, Le Chiron, Le Moulin, Les Ribières, Les Chassins et Sagnat-Quinguet. Parmi ces hameaux, trois sont plus importants, notamment le hameau du Puy, du Chiron mais aussi de la Souterraine, les autres représentants de milieux où l'habitat est rare et dispersés.

En parlant d'habitats, Chamberaud est confronté à une problématique majeure par rapport ses habitations. En effet, bien que cette commune soit un lieu vivant tout au long de l'année, grâce notamment aux personnes qui font de cette commune leurs résidences principales, ce qui représente 56.2%. Ce lieu pourrait être encore plus dynamique si 27.4% des habitations n'étaient pas des résidences secondaires dont les propriétaires ne viennent que durant les périodes estivales notamment. Également, nous pouvons mentionner que la commune comporte un certain nombre de logements vacants soit 16.4%. Ceci peut par ailleurs avoir une influence sur la vie économique de Chamberaud.

Vie économique

Au niveau de sa vie économique, Chamberaud comporte aussi quelques difficultés. En effet, le nombre d'emploi dans la commune comporte un recul annuel moyen de -0.9%. Celle-ci comportait ainsi en 1990, 8 emplois et aujourd'hui 6 emplois ont été recensés. Pourtant, la

commune n'est pas dépourvu d'actif, bien que celle-ci soit composée de 4.9% de personnes au chômage et de 13.1% de retraités, celle-ci comporte encore 70,5% d'actifs, dont seulement 90.7% ne travaille pas dans la commune. En effet, au niveau de la vie économique de la commune, l'influence de Guéret et d'Aubusson se fait ressentir, par conséquent les populations voient en Chamberaud un lieu de résidence dans lequel ils acquièrent un cadre de vie de qualité tout en travaillant dans les pôles d'emploi voisin. Par ailleurs, au niveau du type d'emploi dont sont pourvus les habitants nous pouvons mentionner une absence totale de cadres, mais la présence de 11.8% d'ouvrier ce qui est supérieur à la moyenne des parts des ouvriers de la communauté de commune Creuse Sud-Ouest qui n'est que de 10.4%. Également, fait qui nous surprend, si nous regardons les chiffres ceux-ci mentionnent que la part des activités agricoles à Chamberaud serait de 0%, seulement, si nous observons la réalité des faits, nous pouvons observer que les terres de Chamberaud sont marquées encore aujourd'hui par l'élevage et notamment l'élevage bovin, les agriculteurs sont donc domiciliés dans les communes voisines. Ainsi par l'absence de cadres, nous pouvons supposer que le niveau de vie à Chamberaud des habitants, doit être un niveau de vie moyen.

Enfin, la commune de Chamberaud comme nous l'avons vu est très marquée par la présence des communes dotées de commerces à proximité mais aussi des communes comme Guéret et Aubusson, à tel point que cette influence amène une grande dépendance de Chamberaud en termes d'équipements. En effet, étant dépourvus d'équipements publics, d'une école, de médecins et de commerces alimentaires, les habitants de Chamberaud pour répondre à leurs besoins se dirigent vers Ahun, qui est une commune à proximité, mais aussi Guéret et Aubusson qui leurs offrent une proximité relative mais surtout des équipements de gamme intermédiaire.

Histoire de la commune

Puisque chaque territoire a une histoire, et une origine, il nous paraît évident de mentionner bien que brièvement les faits historiques les plus marquants ayant forgé la commune de Chamberaud. Bien évidemment, son histoire nous pourra également la comprendre durant l'ensemble de ce dossier à travers le patrimoine dont regorge cette commune.

Tout d'abord, la commune de Chamberaud détient une toponymie dont l'analyse repose sur diverses hypothèses. Si l'on se base sur la langue occitane, et le mot *cambarello*, Chamberaud signifierait « qui a de longues jambes » mais si l'on regarde la langue gauloise Chamberaud tiendrait sa racine de *cambo*, signifiant courbe, peut-être dû aux reliefs de la commune. Cependant Chamberaud, pourrait selon certains chercheurs tenir son origine, non de diverses langues, mais d'un nom de lieu ou simplement du premier propriétaire, traduisant ainsi le nom de la commune comme « le champ du sieur Béraud (ou Borel) ». Si le nom du propriétaire serait Borel, c'est tout simplement parce que Chamberaud a pu aussi être nommée Chamborel dans certains documents. Avec toutes ces hypothèses, nous ne savons guère qu'elle est la vraie origine toponymique du nom de Chamberaud. Néanmoins, si l'on s'intéresse un peu plus à l'histoire de ceux qui y ont habité, on peut dire que Chamberaud détient l'origine de son développement de sa commanderie.

En effet, l'histoire de Chamberaud est marquée par sa commanderie, qui est un lieu dans lequel vie des chevaliers de l'ordre militaire et religieux en place dans le bâtiment, ces chevaliers afin de s'entraîner avant de partir en croisade ou tout simplement afin de réaliser une retraite. A Chamberaud, la commanderie fut le lieu de deux ordres différents : le premier fut l'ordre du temple fondé vers 1118 à Jérusalem, nous avons des traces de cet ordre à Chamberaud, à partir de 1258. Par la suite, il restera en place jusqu'en 1312 au moment où le pape Clément V, dissout l'ordre et remis tous les biens occidentaux des templiers à l'ordre hospitalier de Malte. Ainsi, l'ordre qui suivra l'ordre des templiers est l'ordre de Malte qui restera en place de 1313 jusqu'au moment de la Révolution lorsque les biens de l'Eglise sont vendus comme bien nationaux.

Cette commanderie et activité ont donc fortement influencés Chamberaud. C'est en effet à partir de ses bâtiments, dont il ne reste aujourd'hui que l'ancienne chapelle, aujourd'hui nommée église de Saint Blaise, mais aussi des pierres de réemploi éparses un peu partout dans les bâtiments de la commune, que l'ensemble de Chamberaud s'est formé. Entre autres grâce aux habitants qui installèrent leurs lieux de vie autour de ce lieu de pouvoir. Par ailleurs, on trouve la trace de cette commanderie sur certaines cartes anciennes, comme celle de Cassini.

Sur cette carte on distingue la commanderie mais aussi, trois des hameaux composant la commune aujourd'hui : Le puy, Le Chiron et la Souterraine (ou « la Souterane »), si les autres hameaux ne sont pas identifiés, peut-être est-ce par manque de place, ou alors que ceux mentionnés représentent les plus anciens hameaux et les plus importants. Bien évidemment, nous en diront plus durant notre développement sur cette histoire, lorsque nous présenterons l'église de Chamberaud. Seulement, il ne faut pas oublier que d'autres faits ont pu marquer la commune notamment ceux des maçons creusois.



Source : Carte de Cassini - Géoportail

En effet, en Creuse à partir du XVe siècle jusqu'à la fin du XIXe siècle, les maçons ont marqué la société, ils étaient nombreux et partaient plusieurs mois de l'année, de mars à novembre, pour bâtir d'autres villes de France. Forts de leurs savoir-faire, ces migrants creusois ont forgé les habitations, lors des mois d'hiver, que l'on peut rencontrer dans Chamberaud encore aujourd'hui, notamment marqués par la forte présence du granite, pierre des environs.

Ainsi, ils marquèrent le paysage et l'économie d'autres grandes villes de France comme Lyon et Paris, participant par conséquent aux grands projets architecturaux d'Haussmann du XIXe siècle, ce fut également des personnes très engagées pour la cause ouvrière.

Cependant, avec les révolutions du transport et leur accessibilité, les migrations touchèrent à leurs fins au XXe siècle, car les migrants creusois s'installèrent dans les grandes villes, ramenant avec eux leurs familles, abandonnant ainsi leurs communes d'origines. Ce qui explique, notamment, la dépopulation brutale qu'a pu subir Chamberaud passant de ces 400 habitants à seulement 97 aujourd'hui. Bien évidemment, les Guerres mondiales ont aussi eu des impacts fort sur la commune mais ce départ de la majorité de la population en est également la cause.

II- Présentation du projet d'étude

Notre projet d'étude est un inventaire des richesses environnementales et patrimoniales de la commune de Chamberaud. Ce travail, que nous avons réalisé en groupe, composé initialement de quatre personnes, a été mené à bien par Maëlle Le Normand, Carine Bigot et Léa Boulay. L'inventaire se fait dans le cadre de notre formation, en tant qu'étudiantes, en troisième année de Licence Géographie et Aménagement avec pour parcours la Valorisation du patrimoine et développement territorial.

Ce travail a été initié par nos structures formatrices, l'EPLEFPA d'Ahun et l'Université de Limoges, à destination de la mairie Chamberaud, de son association pour la valorisation du patrimoine historique de Chamberaud et des habitants.

Avec à ce projet, il est attendu que le patrimoine que nous mettrons en avant aussi bien naturel que bâti, soit conservé et valorisé, afin que les générations futures puissent en profiter et que les personnes habitants aujourd'hui la commune de Chamberaud, puissent mieux connaître leurs communes.

Également, au-delà de ces motivations, identitaire, de valorisation et de conservation, ce travail a aussi pour but d'amener au développement de ce territoire, de ses activités mais aussi afin que de nouvelles populations viennent peuplés ce territoire dont le patrimoine est riche et précieux.

Pour ce faire nous avons donc adopté une certaine méthodologie, en débutant par la réalisation d'un diagnostic de territoire. Après cela, les choses se sont enchaînées entre conception de fiches d'inventaires, sur lesquelles nous nous appuyons tout au long de notre dossier et que vous retrouverez en annexe à celui-ci, tout comme notre bibliographie, dont la base première est disponible ci-dessous. Nous avons également partagé notre temps entre phases de terrain, de rédaction et visite. Pour détail, nous vous invitons à vous référer à notre planning de travail (*voir page 64*), s'étalant du 20 janvier au 13 février 2025 pour la première session et du 31 mars au 17 avril 2025 pour la deuxième session.

Nous aimerions également vous avertir d'un léger contre temps, n'étant pas parvenues à récupérer le travail fourni par la quatrième personne présente lors de la première session d'inventaire, ce dossier est amputé de certaines fiches inventaires concernant la rue de la Commanderie et le hameau de la Souterraine que nous n'avons à contrecœur, pas eu le temps de refaire.

Concernant les fiches inventaire, vous pouvez les retrouver en annexe. Nous les avons triées par hameau, puis dans chaque hameau se trouvent les catégories suivantes : patrimoine bâti, patrimoine de l'eau, patrimoine artisanal, patrimoine religieux et patrimoine naturel. Nous avons également ajouté des fiches inventaire concernant le cimetière, au même titre que les hameaux.

III- Inventaire du patrimoine naturel

A – Patrimoine géologique

Pour étudier la géologie du massif granitique de Chamberaud, nous avons suivi des étapes distinctes. Tout d'abord, nous avons effectué une première recherche personnelle avec des cartes géologiques 1/50000 de BRGM (bureau d'études géologiques et minières), puis concernant les données sur les reliefs ainsi que sur les sols nous avons sollicité le site de Géoportail. Les données se rattachant aux zones naturelles d'intérêts faunistiques et floristiques de la commune de Chamberaud tiennent des informations de l'Inventaire national du patrimoine naturel (INPN).

Ces informations ont été complétées par les cours de M. Jean-Luc Méloux ainsi que de M. Frédéric Serre, avec des sorties terrains concrètes nous ayant conféré une certaine compréhension des Paysages et de la Géologie du Département de la Creuse, pour arriver à une compréhension à une plus petite échelle : celle de Chamberaud.

1. Le Massif central

Le département de la Creuse est géologiquement rattaché au Massif central, ce massif est le plus vaste de France. Il voit son apparition lors du soulèvement de la chaîne hercynienne, au Dévonien et Permien entre 300 et 400 millions d'années. Son altitude plutôt faible s'explique par les phénomènes continus d'érosion, sculptant alors le tracé de contour du Massif.

La Creuse se repose entièrement un socle cristallin, le résultat de processus d'érosion. Il y a donc des roches métamorphiques et granitiques, telles des anatexites à sillimanite-cordiérite (Aubussonites) et des granodiorites (granites de Guéret). Les roches cristallines sont le résultat du refroidissement lent d'un magma, dans les profondeurs de la croûte terrestre.


L'ensemble de cette région, envahie par la Mer au Secondaire, se resoulève pendant l'ère Tertiaire à partir du Miocène. Ce soulèvement a créé les plateaux actuels à l'est et, moins important, le bassin au Nord-Ouest.

2. Le Massif granitique de Guéret

Chamberaud fait partie du complexe granitique de Guéret. On y retrouve exclusivement que du granite.

Le granite est une roche plutonique à texture grenue, riche en quartz, qui comporte plus de feldspath alcalin (sodi-potassique) que de plagioclase (calco-sodique).

Il est caractérisé par sa constitution en minéraux : quartz, feldspaths potassiques (orthoses) et plagioclases, micas (biotite ou muscovite). Nous retrouvons à Chamberaud, des carrières d'extraction locale de ce granite, du sous-sol aux constructions traditionnelles, le granite est une identité à part entière.

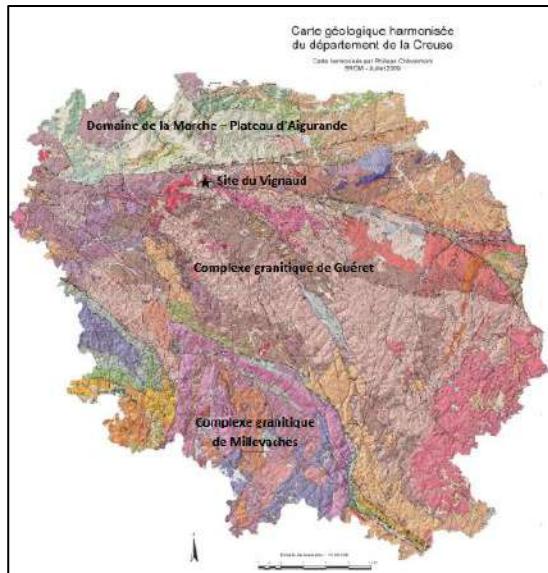

Source : BRGM

Sur le terrain, nous avons pu croiser quelques éléments remarquables liés à la géologie de Chamberaud.



L'arène granitique, photo de gauche, est un sable grossier formé progressivement au fil du temps sous différentes érosions. Sous l'action de l'eau qui ruisselle et s'infiltra dans les fissures (diaclases), les minéraux les plus tendres du **granite** s'altèrent (micas et feldspaths). Le quartz, lui, n'est pas altéré. La roche perd alors sa cohérence et se désagrège. L'arène granitique, une fois **criblée**, est utilisée comme **granulat** dans les **couches de forme** sous les routes ou les bâtiments. Elle sert de **remblai drainant** ou de **sous-couche filtrante**, car elle est à la fois stable et perméable. Elle reste un **matériau utile, économique et local** pour les couches secondaires ou les finitions traditionnelles.

Ci-après, un exemple de **chaos** granitique qu'on retrouve grandement dans Chamberaud étant un **ensemble désordonné de blocs de granite**, entassés ou éparpillés sur les pentes ou les plateaux, formé par **altération sphéroïdale du granite en profondeur**, créant des boules dans la masse rocheuse, suivie de la **désagrégation de l'arène granitique** qui les entoure. L'érosion finit par **mettre à nu ces blocs**, composant un paysage caractéristique que l'on nomme « **chaos** ». Dans celui-ci, au sein de certaines fissures, nous pouvons y remarquer une essence d'arbre ayant poussé, une illustration de grande adaptation dans des conditions difficiles, des nutriments ont pu s'y coincer, l'arbre ayant trouvé alors cette opportunité. Les arbres de Chamberaud s'adaptent, car les sols de Chamberaud sont issus de la **dissolution et de l'altération du granite**. Ces sols sont généralement peu fertiles, bien que les **propriétés** des sols puissent varier selon leur **composition** et les processus **d'altération**.

Ces éléments sont de véritables images d'activités géologiques passées, et constituent un paysage remarquable.



Chaos granitique, ©Carine Bigot

B- Le patrimoine paysager

Pour mener à bien cette étude paysagère de Chamberaud, nous avons tout d'abord identifié les différents milieux naturels à l'aide d'une carte IGN (échelle 1/25 000), puis par la suite, des sorties terrains nous ont grandement aidé à approfondir nos connaissances ainsi que de mener des concrètes prospections, nécessaires à la compréhension des paysages de Chamberaud.

1. L'évolution des paysages

Tout d'abord, le paysage creusois est à l'origine, un territoire forestier majeur, avec des forêts de chênaies et hêtraies. Le défrichement a profondément marqué les aspects du paysage creusois, le résultat de modifications de pratiques anthropiques (agriculture ainsi que sylviculture), puis le département a fait l'objet d'un **reboisement** considérable à la fin du XIX -ème siècle, des plantations monospécifiques de résineux tels que des douglas, laissant apparaître les grandes plantations productives, afin de relancer l'économie rurale.

Le **défrichement** à Chamberaud, lui, a été influencé par les pratiques agricoles successives d'antan, notamment sous l'impulsion des Templiers puis des Hospitaliers qui font l'Histoire de la commune. Ces activités ont conduit à la **transformation progressive des espaces boisés** en terres agricoles, modifiant ainsi le paysage de la commune répondant aux besoins de cette époque. Le reboisement **du XIX -ème siècle** confère à Chamberaud, un couvert forestier assez dense. Bien que les espaces agricoles fassent encore grandement partie du paysage de Chamberaud, en réponse aux pratiques agricoles de la commune perdurant.

Les photographies aériennes ci-après, illustrent les changements des **composantes paysagères de la commune de Chamberaud** au fil du temps. Une des différences les plus marquantes sur le territoire, est le **couvert des parcelles agricoles**, étant plus nombreuses sur la prise de vue aérienne de 1950, nous voyons alors que ce n'est pas le cas de 2020, où une certaine dynamique forestière semble se dessiner à la place. Bien que certaines parcelles persistent dans le temps, elles paraissent de plus grande taille et moins nombreuses, étant l'agrandissement parcellaire agricole, répondant à la politique de remembrement à la fin du XX -ème siècle. Nous pouvons également remarquer que certaines **haies** ont alors été arrachées entre 1950 et 2020.

Les espaces étaient plus **ouverts** en 1950, avec un couvert forestier plus modeste, des parcelles plus réduites accompagnées de leurs haies. 2020



Vues aériennes, Chamberaud, issues de géoportail

témoigne des changements de ces pratiques agricoles devenues modernes et nécessitant une consommation d'espace plus grande, notamment avec le matériel agricole de plus en plus spacieux et moderne. Nous y voyons une certaine **fermeture des milieux**, bien que ce ne soit pas à un stade trop avancé, certaines prairies actuelles font encore l'objet de pâturage, le **pastoralisme** veille au maintien des ouvertures de milieux.

2. Les composantes paysagères de Chamberaud

Premièrement, il est pertinent de formuler le fait que Chamberaud possède un **paysage domestiqué**, où les hameaux sont discrets et ne présente pas de grands points noirs paysagers particuliers (voir photos aériennes des évolutions paysagères), l'habitat rural de Chamberaud sait se montrer en concordance avec les milieux naturels. L'occupation des sols de Chamberaud, sur la base de données 2012 CORINE Land Cover, se compose principalement de **forêts de feuillus** (49,11 %), **de prairies et autres surfaces toujours en herbe à usage agricole** (35,65 %), de systèmes culturaux et parcellaires complexes (8,87 %) et de **forêts mélangées** (6,37 %). On y retrouve aussi la formation de Landes étant situées sur des sols acides issus de l'arène granitique, et sont des milieux ouverts à **végétation basse** dominée par les **bruyères, ajoncs, genêts et callunes**. Elles sont nées d'anciens **défrichements et pâturages**. Ces composantes peuvent être source d'intérêt paysager, en passant de témoignage des usages d'autan, à un cadre de vie pour les habitants de Chamberaud, dont le paysage peut être synonyme de mémoire et souvenirs à travers le temps, et un sentiment d'appartenance se rattachant à une certaine marque identitaire.

2.1. Les paysages de semi-bocage, dits « campagne-parc »



Les paysages de campagne parc, dont tient les caractéristiques de Chamberaud, sont en effet des paysages domestiqués, avec des hameaux grandement discrets, tous les champs ne sont pas délimités, mais il y a parfois des haies, ou des arbres. Il n'y a pas d'uniformité dans la taille des champs. Il y a une alternance visible de près-bois. On y trouve quelques chemins, avec des usages récréatifs de randonnées.

2.2. Les paysages liés à l'eau



Etang de Chambéraud, ©Carine Bigot



Ruisseau à Chambéraud, ©Carine Bigot

L'hydrographie de Chambéraud est assez dominante, elle est marquée par la présence de plusieurs plans d'eau et ruisseaux, témoignant d'une richesse naturelle et d'une domestication de l'eau par l'Homme, dans le cadre des besoins pour certains usages (domestiques, et agricoles). Mais cette hydrographie est aussi un cadre propice aux activités récréatives telles que la pêche, la détente, les activités en plein air.

L'étang de Chambéraud est emblématique de la commune, située en contrebas du hameau du Puy, il offre un cadre paysager remarquable. Cet étang est ancien, il est **rétenteur d'eau**, ce qui implique la construction d'une **digue** pour en maintenir le niveau afin de **maintenir un niveau d'eau constant**, la digue sert à contrôler le débit d'évacuation (par un déversoir). Il y a aussi un but de **stockage de l'eau** : en période sèche, la digue permet de **maintenir une réserve pour la faune, la flore, voire l'agriculture**, ce qui est pertinent pour le maintien des activités de la commune de Chambéraud.

2.3. Les banquettes d'accumulation agricoles



Banquette agricole et chêne pédonculé, ©Léa Boulay


Ces banquettes sont des bandes de terres comportant des talus, elles font grandement parties du paysage de Chambéraud. Il s'agit d'accumulation des sédiments liés aux anciennes pratiques agricoles, conférant alors au sol une grande richesse. Ci-dessus, un chêne pédonculé a pu s'y implanter, avec des conditions alors favorables. (*Voir page 108*)

2.4. Les paysages liés aux modelés alvéolaires

Les alvéoles, sont des modélés de relief caractérisés par une cuvette évasée aux contours sinueux, associé à un fond humide (ici traversé également par un cours d'eau), un replat cultivé en bas de pente et des versants. Les alvéoles font partie intégrante de l'identité des paysages de Chamberaud, l'organisation spatiale de la commune ainsi que ses pratiques s'y conforment.



Les espaces boisés sont des forêts mixtes (feuillus et résineux). Les hameaux de Chamberaud se trouvent en général sur un replat d'alvéole, et les prairies agricoles sur les replats en bas de pente, puis le fond d'alvéole, humide et parfois sous forme de cours d'eau également. L'alvéole est un modèle se formant sur socle granitique, elle se forme par l'**altération localisée** de la roche au niveau de points faibles (comme les micas ou microfissures), sous l'effet combiné de l'**action de l'eau** (stagnation, ruissellement, pluie légèrement acide), des **cycles de gel/dégel**, et de l'**érosion différenciée** des minéraux, certains étant plus sensibles à la désagrégation que d'autres, résultant ainsi cette géomorphologie à Chamberaud.

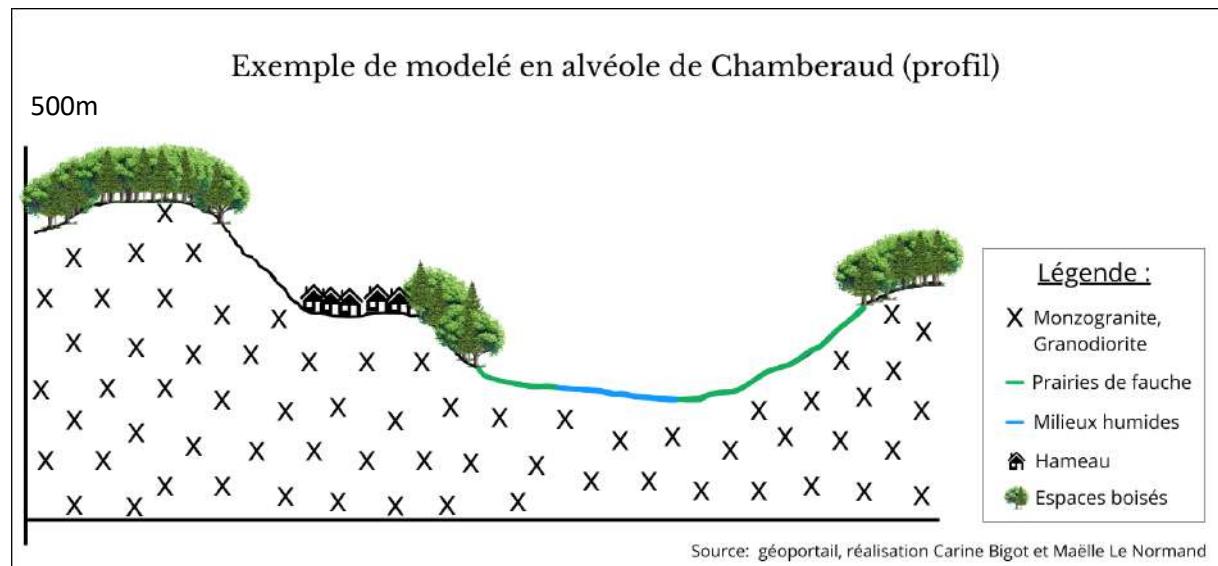

2.5. Les forêts

Les forêts de Chamberaud sont vastes, et grandement représentées dans la commune de Chamberaud, le grand-bois par exemple, est une grande forêt mixte dont une importante partie a subi des coupes et des replantations en résineux, les activités de sylviculture y sont exercées, on y retrouve des hêtres, des douglas, des chênes, des châtaigniers...

Mais c'est également un lieu récréatif, le chemin blanc ci-dessus traversant le grand bois, est un chemin de randonnée, mais il est également emprunté par les véhicules de production forestière. Le grand bois est fractionné en plusieurs propriétés privés, se tenant à des plans de gestion. Le grand bois est à la fois un lieu de production et un lieu de récréation, les deux coexistent, mais certains recoins du chemin sont accidentés et abîmés par le passage avec conséquences de véhicules de grande envergure.



Le grand-bois, ©Carine Bigot

2.6. Les arbres isolés


Chamberaud est également pourvue d'éléments de paysages tels que des arbres isolés, ces arbres en plein champs sont des arbres avec des intérêts esthétiques, et des intérêts également pour les bovins ou ovins pouvant s'y abriter lors de fort ensoleillement, ces arbres sont également les témoins de l'histoire agraire du terroir de Chamberaud.



Arbre isolé, Les Gasnes, ©Carine Bigot

C- Le patrimoine écologique

Ces éléments de paysages de Chamberaud, outre leurs intérêts de bien commun, de critère esthétique et d'argument utilitaire par le biais d'un développement territorial, ont un intérêt écologique. Et cela a valu une certaine reconnaissance institutionnelle, car l'Etang de Chamberaud est en zone Znieff (zone naturelle d'intérêt faunistique et floristique), ainsi que le grand bois.

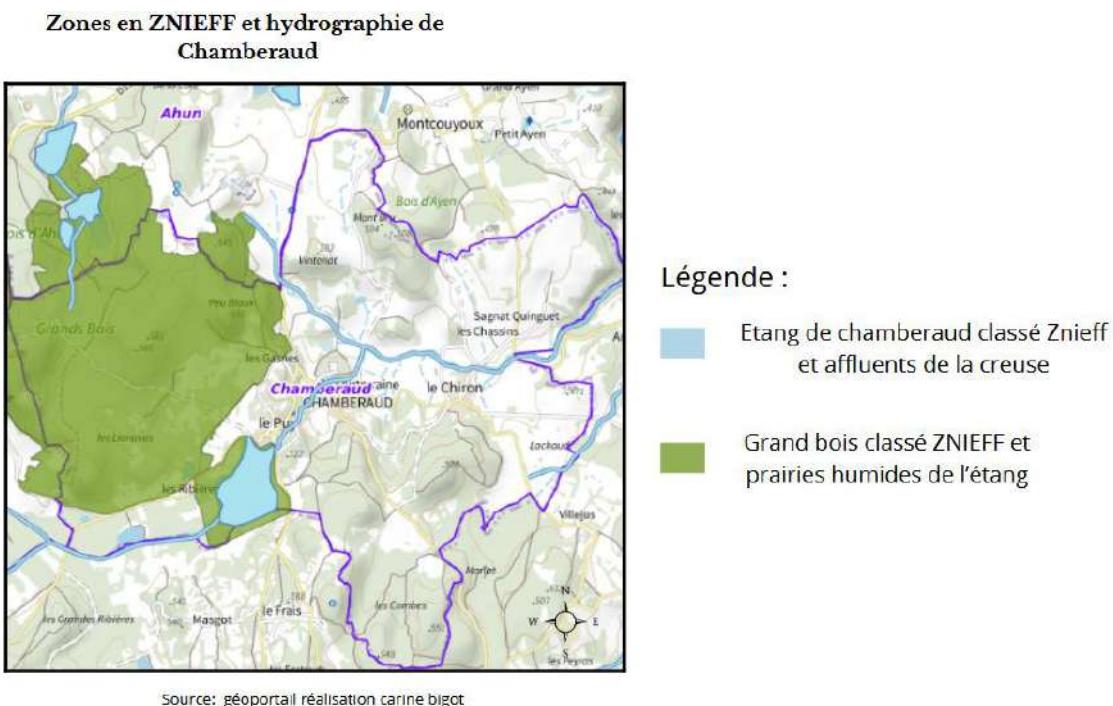


L'étang de Chamberaud et le grand bois sont alors des espaces identifiés pour une certaine richesse écologique, abritant des espèces et des habitats remarquables et rares/menacés. La ZNIEFF ne constitue pas de mesure de protection, mais il s'agit d'une mise en lumière experte signalant la présence d'espèces ou d'habitats remarquables ou protégées. L'étang est assez ancien avec une végétation palustre assez développée. Les prairies humides voisines sont intégrées dans le périmètre de la ZNIEFF, ayant un intérêt écologique (lieu de reproduction, et d'alimentation). L'étang présente un grand intérêt botanique, plusieurs espèces rares et/ou protégées y ont été recensées.

Une **espèce du genre *Utricularia*** a été recensée sur le site, mais n'a pas pu être identifiée jusqu'à l'espèce en raison de l'absence de floraison lors des prospections. L'identification spécifique de ces plantes est en effet **impossible sans la fleur**, mais le genre *Utricularia* peut être déterminé grâce à la présence caractéristique de **petits organes en forme de vésicules**, appelés **utricules**, situés sur les tiges immergées.

Les *Utriculaires* sont des **plantes aquatiques carnivores**, qui capturent de minuscules invertébrés aquatiques grâce à ces utricules, de véritables **pièges sous pression** qui se ferment en une fraction de seconde.

Ce sont des **plantes oxygénantes**, participant à l'équilibre écologique des milieux aquatiques. **Toutes les espèces du genre *Utricularia* sont protégées en France**, en raison de leur rareté et de leur rôle dans les écosystèmes.

Chamberaud présente des réservoirs de biodiversité diverses, avec une mosaïque d'habitats remarquables abritant de diverses espèces inféodées à différents milieux. On retrouve des eaux stagnantes, des eaux courantes, des prairies humides, de fauche, la forêt, et tout cela d'une manière assez connectée écologiquement. Voici une synthèse des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques de Chamberaud :

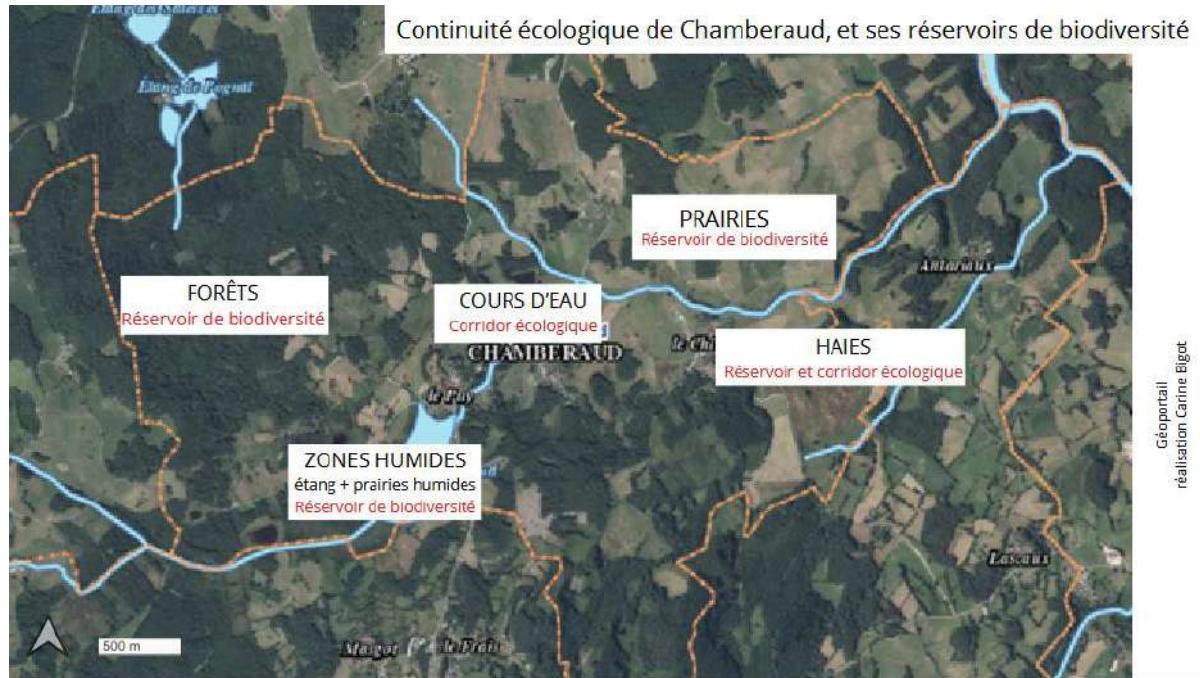

Un corridor écologique vise à favoriser le déplacement des espèces entre les habitats divers, comprenant leurs aires de répartitions.

Ce maillage écologique précieux est à préserver, la commune s'inscrit dans un paysage rural encore bien connecté, favorable aux déplacements de nombreuses espèces animales et végétales.

Leur préservation passe par une gestion respectueuse des milieux (forêts, haies, zones humides) et par la **sensibilisation des acteurs locaux** (agriculteurs, forestiers, habitants).

D- Synthèse

Aujourd'hui, Chamberaud conserve une forte proportion de forêts et de milieux semi-naturels, témoignant d'un équilibre entre les activités humaines et la préservation des espaces naturels, les constructions anthropiques ont su se montrer jusqu'ici en certaine concordance avec les milieux naturels de Chamberaud. Entre activités récréatives et sylvicultures, l'enjeu reste la préservation de cette mosaïque de milieux et de la connectivité de ceux-ci, évitant toute fragmentation de ces zones par des infrastructures linéaires anthropiques, visant ainsi à la préservation des espèces et de tout équilibre. Les paysages de Chamberaud sont les plus beaux résultats de l'action des facteurs naturels, anthropiques mais aussi géologiques, y intégrant toutes interactions. Ces paysages sont inscrits dans la mémoire individuelle, familiale, commune. Chamberaud est un témoin historique, au caractère singulier, offrant une coexistence d'équilibre entre anthropisation et écosystèmes fragiles.

IV- Inventaire du patrimoine bâti

1. Patrimoine bâti

1.1. Matériaux

Toitures			
Matériaux	Définition	Illustration	Localisation(s) principale(s)
Ardoise	Pierre tendre et feuilleté, schiste, utilisée en plaque fine pour les toitures.	 21 Le Chiron	Le Chiron
Tuiles mécaniques	Les tuiles mécaniques sont fabriquées à l'aide de machines qui compressent la matière première, du béton ou de la terre cuite, pour mouler ensuite la tuile et lui donner sa forme.	 1 Les Roches	Le Puy La Commanderie
Tuiles plates	Présentes partout où l'on trouve de l'argile, les tuiles plates sont, avec les tuiles canal ou romaines, les plus anciennes tuiles en terre cuite.	 3 Le Chiron	Le Chiron
Amiante	L'amiante est résistant au feu. Il était utilisé pour fabriquer des matériaux de tout type. Son usage est désormais interdit.	 4 Le Chiron	

Souches de cheminées ¹				
Matériaux	Définition	Illustration	Localisation(s) principale(s)	
Pierre de taille	Pierre naturelle dont toutes les faces sont taillées.	 11 Le Chiron		Non spécifique
Brique	Matériau fabriqué avec de la terre argileuse et séchée. La brique se démocratise dans la région entre autres avec les exploitations minières de Lavaveix-les-Mines dans le courant du XIXè siècle.	 23 Le Chiron		Non spécifique
Mitron	Poterie de forme circulaire couronnant un conduit de cheminée.	 23 Le Chiron		Le Chiron

¹ On retrouve fréquemment d'éventuelles traces de toits de chaumes sur les souches de cheminées à Chamberaud, à l'image de la première illustration du tableau ci-dessus.

Murs			
Matériaux	Définition	Illustration	Localisation(s) principale(s)
Moellons avec enduit à pierre vue (ou pierre apparente)	Le moellon est une pierre de petite dimension brute, l'enduit à pierre vue est une technique d'enduisage laissant les pierre apparentes, généralement de chaux, cet enduit peut être en béton.	 17 Le Chiron	Le Chiron
Pierres sèches ou pierres sèches calées	Il s'agit d'un savoir-faire des milieux ruraux, le mur est monté sans mortier, par empilement de pierres qui sont stabilisées les unes par rapport aux autres par leur forme et leur poids.	 Le Puy	Le Puy
Enduit à la chaux	Enduit de chaux recouvrant entièrement la pierre. Généralement les chaines d'angle en pierre de taille sont visibles.	 13 Le Puy	Le Puy La Commanderie
Enduits à la tyrolienne	Enduit projeté en une ou plusieurs couches, de haut en bas, avec une machine mécanique appelée « tyrolienne » (autrefois manuellement au balai) ou à l'aide d'un pistolet pneumatique.	 16 Le Puy	Le Puy La Commanderie

Joints			
Matériaux	Définition	Illustration	Localisation(s) principale(s)
Chaux	La chaux est un matériau de construction produit à partir de calcaire. Elle est plus souple et perméable que le ciment et permet une bonne respirabilité des matériaux tels que la pierre.	 7 Le Chiron	Non spécifique
Ciment	Le mortier est un mélange de ciment avec du sable et d'autres composants.	 16 Le Chiron	Non spécifique


Menuiseries			
Matériaux	Définition	Illustration	Localisation(s) principale(s)
Bois	Les menuiseries traditionnelles étaient en bois avant l'apparition du métal et du pvc.	 9 Le Chiron	Non spécifique
Métal	Le métal ou l'acier est démocratisé avec la révolution industrielle de la fin du XVIIIe siècle.	 1 Le Chiron	Non spécifique
PVC	Le pvc s'impose dans le marché du bâtiment dans les années 80.	 21 Le Chiron	Non spécifique

Encadrements de baies - Linteaux

<i>Matériaux</i>	<i>Définition</i>	<i>Illustration</i>	<i>Localisation(s) principale(s)</i>
Monolithique (granit)	Monolithique signifie « qui est en un seul bloc de pierre ».	 <i>Le Chiron</i>	Non spécifique
Monolithique avec chronogramme	Inscription d'une date gravée dans la pierre	 <i>II Le Chiron</i>	Non spécifique
Clavé	Lorsque le linteau est formé de segments de pierres, il est dit clavé.	 <i>I Le Chiron</i>	Non spécifique
Bois	Les linteaux en bois sont souvent utilisés pour les bâtiments ruraux et/ou agricoles.	 <i>Le Chiron</i>	Non spécifique
Béton armé	Matériau de construction issu du mélange d'un mortier et de gravier, coulé autour d'une armature métallique.	 <i>15 Le Puy</i>	Non spécifique

Encadrements de baies - Jambages

<i>Matériaux</i>	<i>Définition</i>	<i>Illustration</i>	<i>Localisation(s) principale(s)</i>
Pierre de taille (granit)	Pierre naturelle dont toutes les faces sont taillées.	 <i>5 Le Puy</i>	Non spécifique
Brique	(Voir souche de cheminée)	 <i>24 Le Puy</i>	Non spécifique
Béton	Matériau de construction issu du mélange d'un mortier et de gravier.	 <i>15 Le Puy</i>	Non spécifique

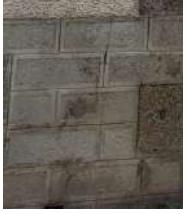Soubassements			
Matériaux	Définition	Illustration	Localisation(s) principale(s)
Aucun	Les bâtiments agricoles n'ont généralement pas de soubassement.		Non spécifique
Pierre de taille (granit)	Pierre naturelle dont toutes les faces sont taillées.	 23 Le Chiron	Non spécifique
Béton	Matériau de construction issu du mélange d'un mortier et de gravier.	 16 Le Puy	Non spécifique


Corniches			
Matériaux	Définition	Illustration	Localisation(s) principale(s)
Aucune	Tous les bâtiments n'ont pas forcément de corniche.		Non spécifique
Pierre de taille sculptée	Pierre taillée dans un but utilitaire ou esthétique.	 Le Chiron	Non spécifique
Pierre de taille équarrie	Une pierre dite équarrie est soigneusement taillée de façon à obtenir des angles droits saillants.	 Le Chiron	Non spécifique
Béton	Matériau de construction issu du mélange d'un mortier et de gravier.	 18 Le Puy	Non spécifique

1.2. Mairie école

(Voir page 73)

Bien que durant la visite guidée que nous avons effectuée nous ayons formulés suite à nos recherches, que la Mairie-école dont est pourvue Chamberaud, daterait du Second Empire (1852-1870). Suite aux découvertes récentes de l'Association pour la valorisation du patrimoine historique de Chamberaud, qui nous a offert la possibilité de découvrir leur travail de transcription des procès-verbaux du Conseil municipal de Chamberaud entre 1826 et 1902, nous avons appris que la réalité des faits est bien plus complexe que cela.

En effet, à partir de 1853, le Conseil municipal de Chamberaud, en accord avec son temps, car sous Napoléon III (1852-1870) l'intérêt pour la scolarisation et l'administration des communes augmente et ce phénomène équivalents pour tout le siècle, va avoir pour but de constituer une « maison d'école », afin que l'éducation se fasse dans le meilleur des milieux. Pour ce faire, le Conseil municipal va décider de faire l'acquisition d'une maison, celle d'un certain Pierre-Amable Tixier. Dans cette maison, après divers travaux, sera mis en place un logement pour l'instituteur mais aussi des lieux afin d'étudier. Seulement, cette école publique, comme le montre la carte ci-dessous, n'est pas à l'emplacement de la mairie-école que l'on connaît aujourd'hui car située dans la rue de la commanderie, à l'emplacement de la « place publique » qui n'est pas celle connue aujourd'hui mais se située face au 7 Rue de la commanderie. Par ailleurs, ce lieu d'éducation n'était pas encore destiné aux filles, mais seulement au garçon, mais il existait déjà tout de même une « école libre » pour fille.

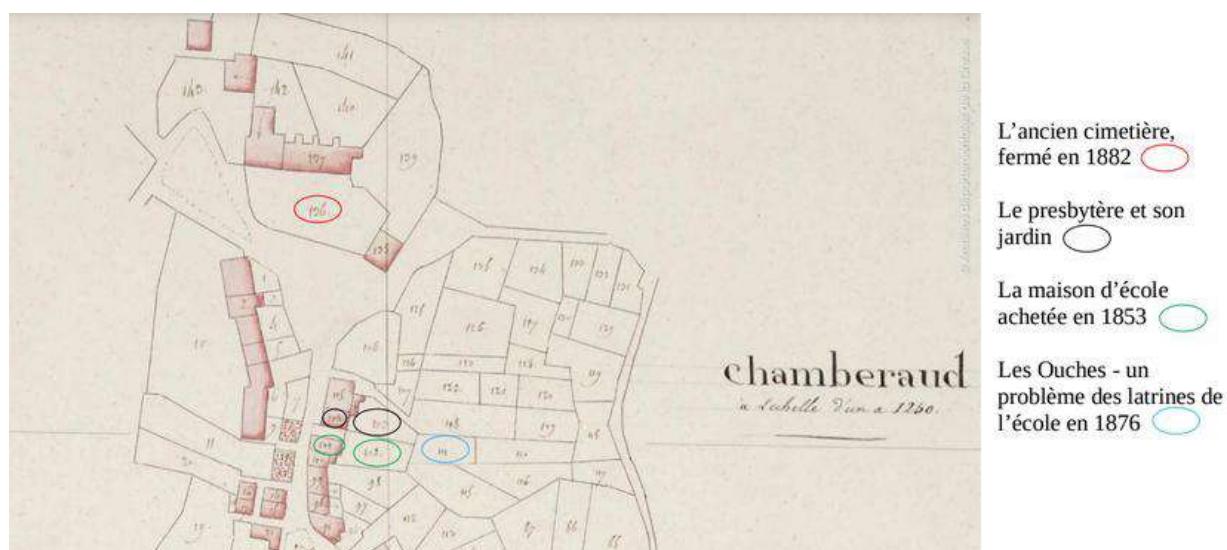

Source : Plan cadastral modifié par Stéphanie Dyson

Il faudra attendre 1881, et la loi Ferry, obligeant la gratuité et l'accessibilité à l'école primaire à tous les enfants de tous sexe confondu, pour que soit décidé un projet de création d'une école publique de filles à Chamberaud. Mais il faudra attendre 1886 pour que l'idée de la maison école double, incluant fille et garçon soit mise en place dans le conseil, puis accepté en 1887.

Cette mairie-école qui fut donc constituée sous la IIIe République, est un bâtiment courant dans les communes rurales et représente un symbole d'un état moral, vertueux et se voulant être garant des droits de tous et la laïcité. Elle accueillait les enfants de Chamberaud qui à cette époque étaient nombreux. Au niveau de sa structure on pourra retrouver au centre du bâtiment un pavillon, dans lequel se trouvera la résidence de l'instituteur et de part et d'autre de ce pavillon on pourra retrouver d'un côté l'école pour fille et de l'autre l'école pour garçon, car les genres n'étaient pas encore mixtes. Bien évidemment, à l'étage se trouvaient les activités administratives propres à la mairie. Par ailleurs, le fait que ce bâtiment soit de la IIIe République peut se voir à travers sa façade, notamment à travers la mention des lettres « RF » pour république Française mais aussi grâce à la symétrie dont fait preuve l'ensemble de la structure. Toute fois les procès-verbaux ne s'arrêtent pas là, tout d'abord ils nous révèlent que l'architecte de cet édifice était Emile Guillot mais aussi que, tout comme les cadastres le montrent, une cour avec un mur pour séparer fille et garçon pouvait être retrouvée devant la façade principale. Ensuite de part et d'autre de cette cours se trouvaient des préaux qui ont été ensuite déplacés contre le mur.

Bien évidemment, après la guerre des évolutions se firent ressentir en France et ce fut également le cas avec bâtiment qui commença devenir une école mixte, amenant sans doute à ce que la cour soit déplacée à l'arrière du bâtiment comme l'indique la présence d'une cloche pour appeler les élèves à cet emplacement. Puis cette mairie-école continua d'évoluer jusqu'à fermer dans les années 1980, pour qu'aujourd'hui cet édifice ne comporte plus que la fonction de mairie.

1.3. Maison remarquable

Durant notre prospection nous avons pu être éblouis par certains édifices, qui par leurs caractéristiques semble monumentaux et différents des autres. Ces édifices sont pour nous des maisons que l'on peut considérer comme remarquables car rassemblant une multitude de caractéristiques traditionnelles mais aussi étant les témoins de l'évolution du bâti. Par exemple le 21 Rue de la Commanderie semble pour nous être un de ces bâtiments remarquable. (*Voir page 93*)



21 rue de la commanderie, ©Léa Boulay

1.4. Maison de bourg

Comme son nom l'indique ce type d'édifice se situe dans le bourg. Ces maisons sont généralement alignées sur la rue et comme pour beaucoup des habitations de Chamberaud, elles sont mitoyennes. A l'arrière, on pourra retrouver des jardins ou alors des cours. De plus, elles sont souvent dotées d'un étage. Par ailleurs, à Chamberaud rares sont les habitations qui sont dotées d'un étage en plus sauf pour les maisons avec des familles nombreuses et qui peuvent également être aisées. Au rez-de-chaussée de ces habitations on pourra retrouver, parfois des commerces comme c'est le cas au 1 Rue de la commanderie (*voir page 74*), mais ce n'est pas le cas pour le 3 Rue de la commanderie (*voir page 75*) qui lui est mitoyen.

Par ailleurs, étant donné que c'est un type de maison qui existe depuis longtemps, la plupart d'entre elles paraissent plus récentes en façade qu'elles ne le sont réellement, tout simplement parce que les sociétés évoluent avec les styles architecturaux également.

Ainsi à Chamberaud, on voit à travers les façades les inspirations dues aux voyages de ses habitants. Comme nous l'avons mentionné en introduction, les maçons creusois ont fortement marqué la commune et cela se voit notamment à travers les maisons et notamment les maisons de bourg. Pour le cas du 1 rue de la commanderie on peut remarquer une similitude avec les maisons de type de retour de migrant. En effet, lors de leurs voyages les maçons creusois ont eu durant la période haussmannienne l'occasion de s'inspirer de ces innovations architecturales et de les rapporter à Chamberaud, c'est pour cela que dans les maisons de bourg et même ailleurs on pourra voir des façades avec des crépis à la tyrolienne, des essaies de symétrie, et un bandeau courant sur leur long.



1.5. Ancien commerce

(Voir carte page 67)

Bien qu'aujourd'hui, Chamberaud ne possèdent plus d'équipement et de commerces, à une époque, cette commune foisonnait de divers types d'activités. Ces activités peuvent laisser des traces sur les architectures comme c'est le cas au 1 Rue de la commanderie dont l'encadrement de l'ancienne vitrine est toujours présent. En effet, dans ce bâtiment à une époque on pouvait y retrouver une épicerie, qui comportait un téléphone public.

En dehors de ce commerce de proximité, Chamberaud comportait d'autres forme de commerces, par exemple au Chiron en 1910 on pouvait trouver un boucherie abattoir qui encore aujourd'hui garde sa devanture. Mais également, Chamberaud comportait une multitude de café, un au Chiron, deux à cinq dans la rue de la commanderie dont l'un se situait au 8 Rue de la Commanderie. Enfin, on pouvait également en trouver un au 1 La côte aux belles un café (*voir page 145*), qui est encore très présent dans le cœur de ses habitants qui se rappel y avoir dansés plus d'une fois.

Mais d'autres activités existaient dans Chamberaud, comme le métier de sabotier que l'on pouvait retrouver à la Souterraine, mais aussi deux tuileries ont existé au Puy, l'une construite en 1838, puis démolie en 1866 et la seconde construite en 1829 et démolie en 1878.

Malheureusement, le développement des commerces à grande échelle, tel que les Intermarché, ont amené à la mort de ces petits commerces de proximité. Etant, donné que les pratiques ont évoluées dans les sociétés, la mobilité est devenue plus accessible avec l'apparition de l'automobile, de plus les lieux de travail se sont éloignés, ainsi il est devenu plus rapide et plus simple de faire ses emplées dans les villes.



1.6. Maison de hameau

Une maison de hameau est un habitat rural traditionnel compact, souvent en lien avec d'autres maisons, avec une architecture locale typique, des espaces privés en retrait, et une forte valeur patrimoniale et paysagère.

Une maison de hameau est souvent mitoyenne à une autre maison. La densité de l'habitat est donc plutôt importante en comparaison avec les maisons isolées. L'orientation est généralement contrainte, dépendant de l'implantation des maisons voisines, des rues étroites, ou du relief. On peut retrouver une cohérence esthétique même si chaque maison de hameau est unique.

Chamberaud compte quelques hameaux s'organisant sous forme de village, tels que la Souterraine, le Puy et le Chiron. Ces hameaux possèdent ainsi quelques habitats de ce type.

Pour exemple, cette maison située au 7 le Chiron est une maison de hameau. (*Voir page 217*)



Maison de hameau, 7 le Chiron, ©Maëlle LN

1.7. Maison à éléments multiples

La maison à élément multiples fait référence à une maisons composée de plusieurs modules, habitation, grange, étable, atelier, garage, etc. Ces éléments peuvent être communiquant et former un L ou U, ils peuvent également être dit dispersés, c'est-à-dire que chacun des modules ne communiques pas les uns avec les autres. Cette façon de construire permet une certaine flexibilité et adaptation en termes d'usages. On en trouve quelques-unes à Chamberaud.



Maison à éléments multiples dispersés,

5 Le Chiron, ©Maëlle LN

Pour exemple, cette maison située au 5 le Chiron est une maison dite à éléments multiples dispersés. En effet, la partie grange n'est pas attenante à la partie habitation. (*Voir page 215*)



1.8. Longère à étage

La longère ou longère à étage témoigne de l'évolution des bâtis ruraux.

Autrefois, les maisons de paysans se composaient d'une seule et unique pièce accueillant logis et étable (1).

Vers 1800 on commence à séparer la partie logis de la partie étable (2).


Ensuite, on agrandit les habitats et étables en ajoutant un étage (3). C'est ce qu'on appelle aujourd'hui communément longère ou longère à étage.

Lors de notre inventaire, nous avons remarqué de nombreuses longères à étage, en particulier au Chiron, où celles-ci ont pour beaucoup été rénovées. En effet, aujourd'hui, les longères sont très recherchées pour des rénovations. Beaucoup ont été transformées en résidences principales ou secondaires, lorsque l'activité agricole n'est plus la fonction des propriétaires et par extension des lieux.

Une longère s'étend en longueur, elle est généralement peu large et possède un toit simple à deux pans. Elle est construite avec les matériaux trouvés localement, pour Chamberaud nous avons donc essentiellement du granite et du bois. Les ouvertures sont souvent toutes du même côté, sur la façade principale et idéalement orientées sud pour profiter de la lumière.

Pour exemple, la longère à étage du 9 Le Chiron, est bien rénovée et acquière les caractéristiques citées précédemment. (Voir page 219)

On remarque anciennement la partie habitation était peut-être initialement seulement la partie centrale, la partie de droite aurait pu être ajoutée ultérieurement. La partie grange était sur la gauche de l'image. Les linteaux et encadrements de baies sont en pierre de taille, du granit, le linteau surplombant peut-être anciennement une porte de grange est en bois. Les ouvertures sont nombreuses sur façade principale qui est exposée sud-est. Pour la partie grange, celle-ci reprend la typologie de la grange limousine décrite ci-après. De plus, ce bâtiment fut autrefois un café au Chiron, d'après la propriétaire actuelle.

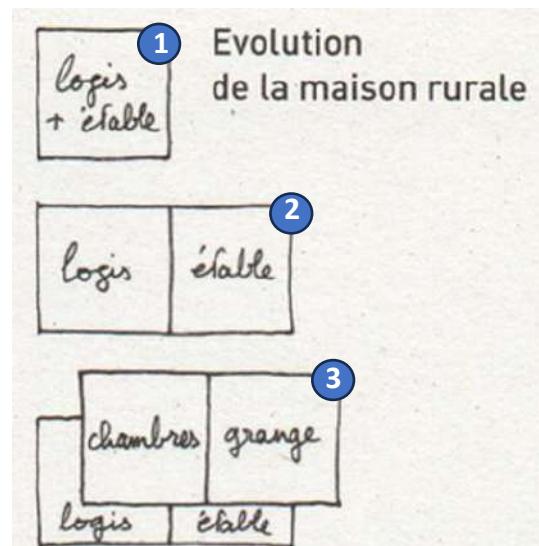

Croquis issu du cours sur le patrimoine bâti de S. Granette



Longère à étage, 9 Le Chiron, ©Maëlle LN


1.9. Grange limousine

La grange limousine est une des granges typiques du massif central et plus précisément du Limousin.

La grange limousine est souvent liée à l'élevage bovin, notamment de la race limousine, elle est utilisée à la fois pour le stockage du fourrage, des récoltes, des outils agricoles, et pour abriter les animaux (bovins principalement, parfois ovins).

Elle se compose de deux niveaux avec des fonctions bien distinctes, le rez-de-chaussée est l'étable pour les animaux, tandis que l'étage permet de stocker du foin ou des céréales, celui-ci est accessible via une rampe ou une porte en hauteur. L'accès au rez-de-chaussée se fait souvent par une grande porte centrale en plein cintre ou en linteau droit, permettant l'entrée des charrettes, celle-ci est ainsi appelée à raison porte charretière. Au-dessus de cette porte se trouve la porte simple permettant d'accéder à la zone de stockage, aussi appelée barge. Enfin, des portes simples permettent d'accéder aux étables.

Ces granges permettent de descendre le fourrage des barges directement au niveau des auges. L'inconvénient reste la manutention difficile pour ranger le fourrage à l'étage.

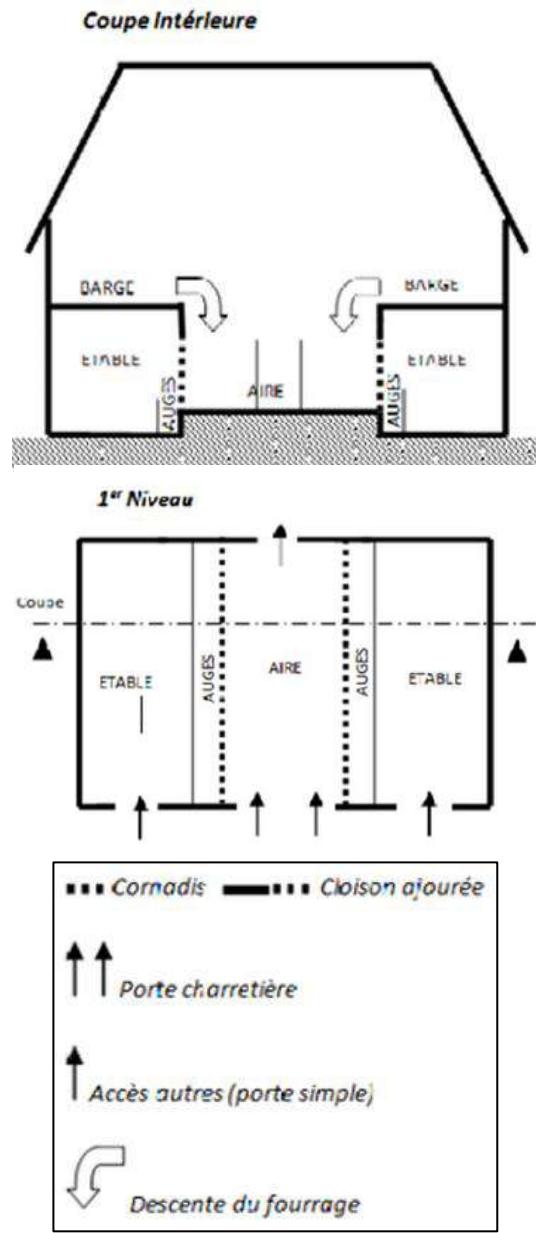

Schémas issus du cours sur le patrimoine bâti de S. Granette



Grange limousine, La Souterraine, ©Léa Boulay

1.10. Grange à auvent

La grange à auvent est un type de bâti agricole traditionnel que l'on trouve généralement dans le sud-ouest de la France, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ou encore en Bourgogne. Curieusement, on a pu en apercevoir plusieurs sur la commune de Chamberaud.

L'auvent est un avancé de toiture qui dépasse largement la façade principale. Il sert entre autres à protéger de la pluie ou du soleil les personnes qui travaillaient juste devant la grange (par exemple pour battre le blé, trier, réparer des outils, etc.), à abriter du matériel agricole (charrettes, outils, bottes de foin...) et à faire sécher certaines récoltes à l'abri.

A Chamberaud ces granges à auvent sont souvent aussi des granges limousines voir des longères. Tel que ce bâti situé au 4 le Chiron, il rassemble les caractéristiques d'une grange à auvent, d'une grange limousine et d'une longère à étage. (*Voir page 213*)



Grange à auvent, 4 Le Chiron, ©Carine Bigot



*Longère et grange à auvent, 4 Le Chiron,
©Carine Bigot*



*Petit patrimoine agricole, 4 le Chiron,
©Carine Bigot*



1
2

Cette propriété comporte quelques éléments qui interpellent. En effet, le petit bâtiment agricole de la propriété (peut-être un poulailler, une porcherie ou autre) est agrémenté de pierres de réemploi une colonnette ainsi qu'une croix de malte (*Voir page 214*). La grange à auvent bénéficie également de telles pierres, une croix de malte et le symbole des maçons ou francs-maçons avec le marteau et le compas (les pierres en question étant cachées derrière les encombrants, nous n'avons pas d'image à proposer).

2. Patrimoine artisanal

Chamberaud, étant une commune rurale, qui est longtemps restée basée dans ses activités sur une forme d'autosubsistance a su développer progressivement son propre patrimoine artisanal qui marque le paysage de la commune. (*Voir carte page 69*)

2.1. Les meules

Tout d'abord, parmi les métiers les plus pratiqués on pouvait retrouver le métier de maçon, de journalier mais aussi celui de cultivateur. Et ce métier, va garder des traces dans la commune et ceux notamment dans les jardins des habitants. Cette trace, c'est celle de la meule, qui généralement dans Chamberaud était en granite, celles-ci pouvaient être dans le cas de nos cultivateurs, pour moudre des céréales comme l'avoine ou le seigle. Grâce à ces meules on pouvait réaliser de la farine par exemple. Bien évidemment, sur la photo vous pourrez retrouver une meule que nous supposons avoir été utilisée pour la farine mais il est possible que celle-ci ait été utilisée pour l'huile. Seulement, avec le temps le granite s'est usé et les formes pouvant permettre cette distinction ont disparu.



Meule, Le Chiron, ©Maëlle LN

Au niveau de leurs fonctionnement celles-ci comportaient une meule dormante en partie inférieure, puis une meule tournante sur leur partie supérieure. Au centre, on peut retrouver un trou carré dans lequel était fixée un axe en bois ou en fer qui permettait de faire tourner cette meule. Dans le cas de notre exemple, celle-ci était tournée à l'aide de la force humaine.

Cependant, d'autre forme de meule pouvait être utilisée grâce à la force animale, et cela peut être le cas du second type de meule que nous avons rencontré dans la commune de Chamberaud. Au hameau de la souterraine, on peut retrouver une meule utilisée dans le but d'écraser des fruits et notamment des pommes. Cette meule bien plus large que la précédente, toujours en granite mais avec ici l'axe en fer toujours présent, servait donc en tournant, grâce à un animal ou l'homme à faire le marc des pommes dont on pressait par la suite le jus afin d'en faire soit du jus de fruit, soit du cidre. (*Voir page 137*)



Meule, La Souterraine, ©Léa Boulay

2.2. Le poids-publics

En outre, la commune de Chamberaud était marquée par ses cultures, ses vergers, mais aussi marquée par du patrimoine en rapport avec l'agriculture. En effet, nous sommes dans une commune où l'élevage était présent, cet élevage surtout bovin pouvait être utilisé pour la consommation. Pour se faire celui-ci pouvait être vendu et c'est dans ce cadre que le poids-public pouvait être utilisé. (*Voir page 101*)

Ce bâtiment situé devant l'église saint Blaise, servait à peser les animaux mais aussi des matières. Il pouvait être utilisé durant les foires et les marchés. L'animal, ou la charrette était ainsi amené jusque sur la plateforme face à l'édifice, qui est une bascule. Par la suite le poids était analysé par le biais d'outils de mesure se situant dans l'édifice. A Chamberaud, le poids-publics est resté longtemps en fonction, jusque dans les années 2000.

Bien évidemment, les éléments de patrimoines artisanaux que nous venons de vous présenter ici, ne sont pas l'ensemble de ceux qui existe dans la commune. Ainsi, nous vous invitons à découvrir les autres formes de patrimoine de la commune comme ses bugadiers utilisés pour laver le linge (*voir page 184*), ou encore ses fours à pain que l'on pouvait retrouver dans les habitations et qui n'était pas utilisés tous les jours mais quelques fois dans le mois afin de produire du pain en grande quantité (*voir page 107*). Vous pourrez aussi retrouver les charrettes grâces auxquelles les agriculteurs pouvaient déplacer une grande quantité de récolte (*voir page 106*) et enfin les saloirs, qui étaient remplis de sel et dans lesquelles ont plongeait la viande pour pouvoir la conserver (*voir page 138*).



Poids public, ©Léa Boulay

3. Patrimoine de l'eau

La grande richesse hydrologique de Chamberaud évoquée précédemment, dans la partie patrimoine naturel, a été domptée par l'homme et utilisée dans la vie quotidienne et artisanale depuis quelques siècles. Les habitants de Chamberaud ont au fil des ans, des décennies, des siècles, creusés et construit des puits, aménagés des sources en fontaines, agencés des lavoirs, conçus des canaux d'irrigation, bâtis des moulins, et bien d'autres agencement qui ont pu nous échapper. Nous avons recensé au cours de notre inventaire ces fameux édifices. Nous avons assurément découvert et inventorié qu'une infime proportion de ses ouvrages, certains étant sur des terrains privés, d'autres cachés ou encore détériorés. (*Voir carte page 70*)

3.1. Moulin

Les moulins à eau font partie intégrante de l'histoire de Chamberaud. La commune en a compté jusqu'à neuf en son sein. Il existe deux grandes familles de moulins, les moulins à vents et les moulins à eau. Chamberaud comptait essentiellement des moulins à eau du fait de sa richesse hydraulique.

Quelques mots sur le fonctionnement général d'un moulin à eau :

Un moulin à eau est un dispositif ancestral qui utilise l'énergie hydraulique pour faire fonctionner une machine, généralement destinée à moudre des céréales, mais aussi parfois à scier du bois ou fouler des étoffes (c'est-à-dire, feutrer le tissu en resserrant les fils tissés pour donner à l'étoffe souplesse, douceur et aspect définitif).

L'eau, un élément apprivoisé

Le moulin est situé près d'un cours d'eau, à partir duquel l'Homme aménage un bief ou chenal, un petit canal dérivé. Le bief permet de canaliser l'eau vers le moulin, généralement en passant par un déversoir ou une vanne qui régule le débit.

La roue

Le moulin à eau fonctionne avec une roue, la force du courant fait tourner une roue, transformant l'énergie reçue par le cours d'eau.

La meule

Le mouvement est transmis à une ou plusieurs meules, souvent en pierre. Une meule fixe (la dormante) et une meule mobile (la tournante) écrasent le grain pour produire de la farine.

Le moulin du Puy

Le moulin du Puy se trouvant au fournil des Saints est le dernier moulin encore érigé à Chamberaud. On retrouve cependant les vestiges d'un autre moulin dans la rue des Roches.

Le dernier meunier au moulin du Puy fut monsieur Failly. Après la seconde guerre mondiale, on n'y produisait plus de farine pour le pain, la production n'était alors que dédiée aux animaux jusqu'à l'arrêt total de la production en 1974.

Ce moulin fut parti des 6 moulins dépendants de la Commanderie, il y avait alors des moulins à foulons (pour le textile) et à farine.

L'édifice bénéficiait autrefois d'une roue à godet en bois. Une roue à godets est équipée de compartiments creux, les godets, disposés tout autour. Ces godets se remplissent d'eau quand celle-ci est déversée par le dessus de manière contrôlée grâce au bief et le poids de l'eau fait tourner la roue. Cette roue à godets à aujourd'hui disparu du moulin, cependant il y a déjà eu des initiatives d'entreprises, dans les années 2000, de la part de René Magnat et de nos prédecesseurs, afin de redonner au moulin sa roue à godets, nous espérons qu'elles puissent aboutir un jour.

Le moulin du Puy est aussi appelé minoterie pour ses deux systèmes de production permettant entre autres de produire de la basse mouture et de la haute mouture. La basse mouture correspond à une farine très fine et blanche, utilisée pour les pâtisseries et pain blanc. La haute mouture quant à elle correspond à une farine plus complète, conservant davantage les composants des grains, cette farine est utilisée pour le pain complet et les aliments de santé.



Vestiges du moulin des Roches ©Maëlle LN



Roue à godets

@nature et patrimoine monts d'Ambazac, [en ligne](#)



Systèmes de production, moulin du Puy,
©Maëlle LN

Les moulins à eau sont difficiles à conserver à cause de leurs ancrages dans les zones humides contrairement aux moulins à vent. Cependant, celui du Puy est plutôt bien conservé, tous les mécanismes ou presque sont toujours en place et majoritairement en bon état. On retrouve entre autres la bluterie (tamis sous forme de cylindre), les systèmes de production vus précédemment, les élévateurs à godets, les sacs de farine, les mécanismes, et bien d'autres vestiges de l'activité passée. Aujourd'hui tous ces éléments sont devenus essentiels à mettre en valeur, le territoire français ne dénombrant que de rares moulins à eau en activité. Un projet de valorisation serait donc intéressant à étudier afin de le préserver et de faire perdurer une partie de cette mémoire de Chamberaud.



On a notamment pu lire le témoignage suivant :

« Il était une fois, trois petits moulins blottis les uns contre les autres au creux d'un vallon sis au pied d'un étang...

Le premier par rapport au courant était un moulin à huile. Les plus anciens se rappelaient encore il y a peu du « père Saja » avec sa grande barbe blanche et sa « biaude » empesée par de nombreuses campagnes huilières.

De ce moulin où l'on traitait essentiellement les noix, subsiste encore la pierre réceptrice du pressoir à huile.

Le deuxième était un moulin à battre le drap. Le conduit d'amenée qui fournissait la force motrice pour actionner les marteaux qui « calandraient » la toile à draps de chanvre est encore visible aujourd'hui.

Enfin, le troisième, qui était un moulin à farine.

Ces trois moulins formaient le site actuel du moulin du Puy de Chamberaud...

[...]

Les plus anciens du village se souviennent du temps où le paysan livrait son grain au moulin, le meunier fournissait directement au boulanger la farine obtenue. Cela bien souvent sans qu'intervienne la notion d'argent. Chacun prenait sa rétribution par prélèvement de marchandises. Au cours de la deuxième guerre mondiale après la défaite de 1940 et l'occupation allemande qui en découla, le moulin joua un rôle important pour le ravitaillement en farine de la population paysanne.

[...]

C'est en effet par un vote unanime que le conseil municipal, suivant son maire, a décidé que le moulin serait propriété municipale.

Qu'il en soit remercié par tous ceux pour qui le mot patrimoine n'est pas un vain mot. Nul doute que maintenant les bonnes volontés ne manqueront pas pour faire, petit à petit revivre ce gage du passé.

OUI, nous verrons un jour tourner la roue de NOTRE MOULIN. » extrait du journal des amis de Chamberaud, René Magnat.

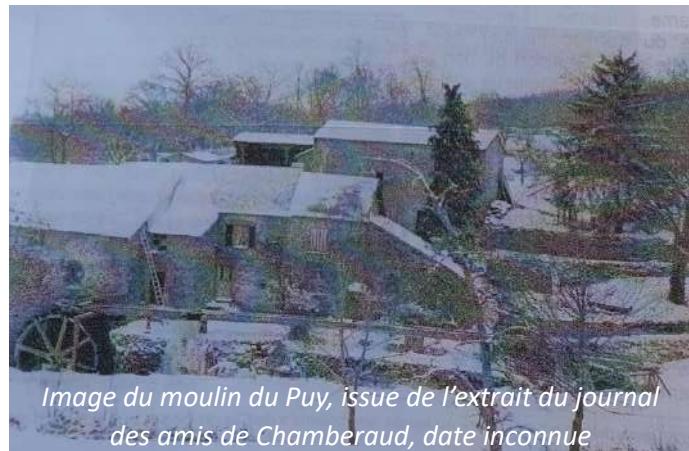


Image du moulin du Puy, issue de l'extrait du journal des amis de Chamberaud, date inconnue

Ces paroles donnent un message d'espoir qui semble être éprouvé par les habitants de Chamberaud. Le projet n'ayant pas pu aboutir, nous pourrions peut-être entrevoir une perspective de valorisation de ce moulin à venir dans les prochaines années.

3.2. Puit

Un puit est un grand trou, généralement circulaire, creusé dans la terre pour atteindre l'eau dans la nappe souterraine. Il permet d'accéder à l'eau pour la boisson, l'irrigation, les animaux, ou les usages domestiques. Les premiers puits remontent à plus de 8000 ans. Au fil du temps, les techniques de construction évoluent, mais le principe reste le même.


Les matériaux utilisés peuvent être :

- L'empierrement sec (sans mortier),
- La maçonnerie à la chaux : plus solide et étanche,
- Les briques : dans certaines régions ou époques.

Les puits sont aussi parfois recouverts d'un toit et/ou d'une margelle en pierre.

Dans la vie quotidienne, les puits étaient souvent au cœur du village, lieux de rencontres et de vie. Il fallait parfois attendre son tour, surtout en été. Les puits privés existaient aussi dans les cours de fermes ou de châteaux. Ainsi, on en retrouve beaucoup dans les corps de ferme à Chamberaud mais ceux-ci ne sont plus utilisés. Les puits de Chamberaud sont essentiellement des puits maçonnés mais on en trouve également des encastrés.

Le dessin légendé ci-dessous présente la composition d'un puit maçonné, comme on en trouve à Chamberaud :

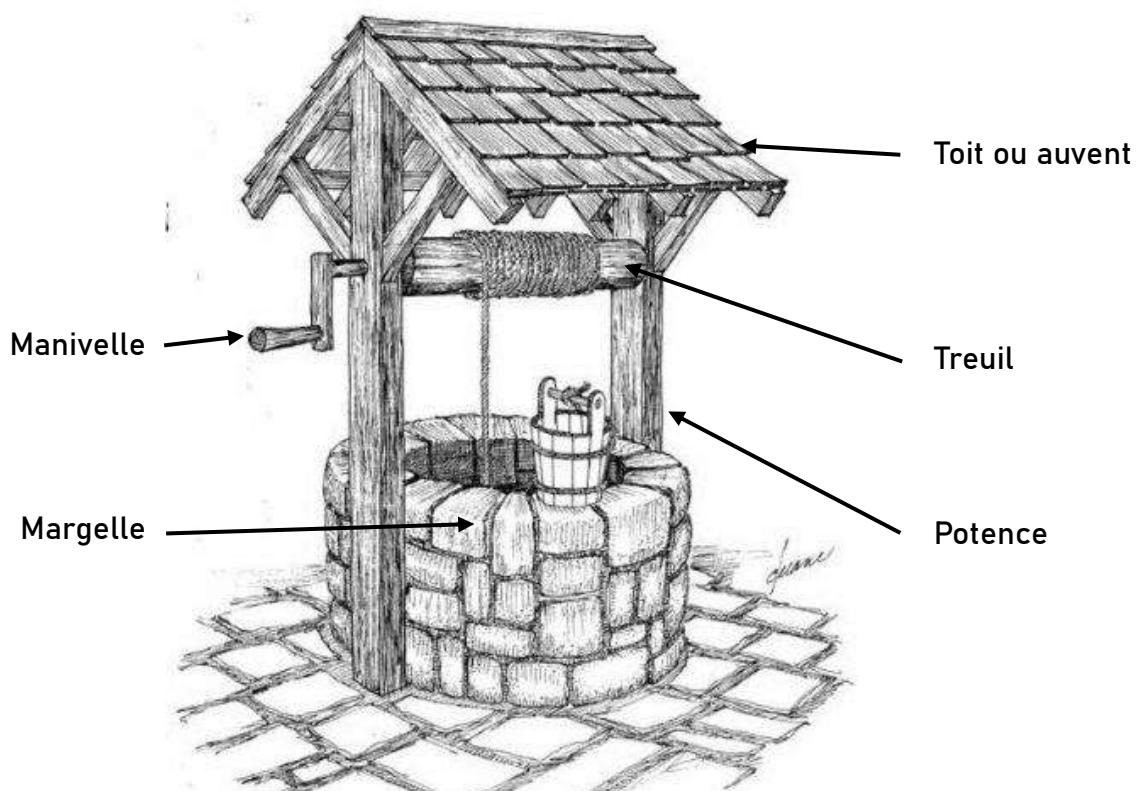

Pour exemple, ce puit maçonné se trouvant à La Souterraine, hameau de Chamberaud, est bien préservé et très représentatif bien que plus utilisé. En effet, on retrouve le toit, ici en taule, le treuil en bois, la potence et la manivelle en fer forgé et la margelle en granit. Ce puit relève d'un travail important, à en juger par les volutes ornant le toit et la potence. Les puits pouvaient peut-être ainsi, à l'image des bâtiments, affirmer l'importance social de ses propriétaires. (*Voir page 136*)



Puit maçonné, La Souterraine, ©Léa Boulay

Un puits encastré est quant à lui un puit intégré dans une structure bâtie, souvent dans un mur ou dans un bâtiment. Il peut être situé dans l'épaisseur d'un mur, dans une cave, une cour intérieure, un cellier ou une pièce de vie.

Les matériaux retrouvés généralement sont : la margelle en pierre (parfois très discrète), l'intérieur en maçonnerie ou en pierre sèche, le tout souvent couvert, avec un système de puisage intégré : poulie, seau, ou pompe manuelle (à piston, à balancier...).

Ces puits étaient fréquents dans les maisons bourgeoises, monastères, fermes anciennes et châteaux. Ils servaient à l'usage domestique, maintenir une température fraîche (certains étaient utilisés comme glacières ou réfrigérants), et parfois à cacher une source d'eau privée.



Puit encastré, rue de la Commanderie,
©Léa Boulay

Les puits encastrés témoignent entre autres de l'ingéniosité des anciens à intégrer les ressources dans l'architecture.

Pour exemple, on retrouve ce puit encastré dans la rue de la Commanderie, il se trouve dans un virage tourné vers la route et devait être à destination de la communauté et non privé. Il est décoré sur son linteau avec ce qui semble être une représentation d'un visage humain, taillé dans le granite, ce visage était certainement un modillon provenant de la commanderie, à l'image de nombreuses pierres de réemploi à Chamberaud. (*Voir page 100*)

3.3. Fontaine

A Chamberaud on retrouve de rares fontaines, principalement encastrées. Une fontaine encastrée est généralement intégrée dans un mur ou une façade, souvent dans un espace public, sur une place, dans une rue ou dans une cour. Elle servait à l'origine à distribuer de l'eau potable à la population avant l'arrivée des réseaux d'eau modernes.

Pour faire la différence entre un puit et une fontaine, on peut s'intéresser à la profondeur et chercher à savoir d'où vient l'eau. Dans le cas d'un puit, on va chercher l'eau qui est en profondeur., tandis que dans le cas d'une fontaine, l'eau vient à nous grâce à une source en amont et un système de canalisation.

Pour exemple, cette fontaine encastrée à l'allure plutôt esthétique, se trouve en sous-bois sous les ronces et la verdure spontanée. Le milieu se referme mais la fontaine est toujours assez visible, elle est en pierre de taille (granite). La fontaine est sur le chemin reliant l'Eglise de la Commanderie au hameau des Roches et ses nombreux moulins qui s'y trouvaient autre fois. Ce chemin était autrefois pavé, indiquant ainsi qu'il était beaucoup emprunté et révélant ainsi l'intérêt de positionner une fontaine en cet endroit. (*Voir page 198*)



3.4. Lavoir

Les lavois se sont généralisés en France très tardivement, au cours du XIXe siècle. C'est à cette époque que les villageois commencent à prendre les principes d'hygiène plus au sérieux notamment avec l'émergence du mouvement hygiéniste. L'hygiénisme se rattache à la prise de conscience de chacun au sujet l'importance de l'hygiène, mais aussi aux actions mises en œuvre pour améliorer la qualité de vie. Le mouvement émerge dans les années 1850, toutefois, les principes élémentaires liés à l'hygiène deviennent une préoccupation majeure seulement à la fin du XIXe. Jusqu'au milieu du XIXe, les fontaines étaient généralement les seuls points d'eau potable au sein des communes, parfois également utilisées pour abreuver le bétail et laver le linge. Dans les années 1870 la construction de Lavois devient alors essentielle, des abreuvoirs spécialement pour le bétail sont également de rigueur.

Les Lavois sont apparus en France dans la moitié du XIXe dans le but d'améliorer les conditions d'hygiène et permettre aux foyers de laver leur linge dans des lieux prévus uniquement à cet effet avec des eaux le moins souillées possible. Les Lavois connaissent une évolution technique au début du XXe afin d'améliorer les conditions des lavandières.

Enfin, ceux-ci sont progressivement abandonnés des lavandières avec l'apparition des machines à laver dans les foyers, dans les années 1950 à 1960.

Lors de notre inventaire, nous avons pu découvrir seulement un des nombreux lavois que la commune a pu compter. Sont-ils toujours là quelque part, cachés et oubliés ou n'existe-t-il plus que cet unique lavois, dernier vestige d'un riche passé ? Celui-ci est situé non loin du moulin du Puy et aurait été restauré, mais aucun marquage ou entretien n'est mis en place pour continuer de le faire perdurer. On observe cependant la retenue d'eau ainsi que les pierres à laver.



3.5. Canal d'irrigation

Un canal d'irrigation (ou levade) est une infrastructure hydraulique construite pour acheminer de l'eau d'une rivière, d'un lac ou d'un réservoir, jusqu'aux zones agricoles, pour arroser les cultures.

Le fonctionnement est simple, le principe étant d'exploiter la gravité. L'eau descend naturellement par pente douce grâce à une légère dénivellation de plusieurs kilomètres. Le canal d'irrigation est parfois équipé de vannes, de déversoirs, de regards ou de partiteurs pour répartir l'eau entre les parcelles.

Pour exemple, nous avons observé un canal d'irrigation sur une parcelle en empruntant le chemin menant de l'Eglise au hameau des Roches. Celui-ci n'est probablement plus utilisé aujourd'hui. Il est légèrement creusé dans le sol et entouré de pierres de type moellons. (*Voir page 197*)



Canal d'irrigation, Les Roches, ©Carine Bigot

3.6. Petit pont agricole

Les petits ponts agricoles sont des éléments discrets mais essentiels du patrimoine hydraulique et paysager, ils témoignent à la fois de l'organisation des terres agricoles, des systèmes d'irrigation et des savoir-faire locaux. Il s'agit de petits ouvrages permettant aux personnes, animaux ou charrettes de franchir un canal, une rigole, un fossé, ou un petit cours d'eau entre deux parcelles agricoles. Ces ponts sont souvent faits avec des matériaux locaux, généralement trouvés à portée de main. Ils intègrent aussi parfois des éléments très anciens comme des dalles romaines ou des pierres taillées. Chaque pont est adapté à son usage, pour le passage de piétons, de charrettes ou de bétail.

Pour exemple, ce pont en pierre est situé le long du même chemin que le canal d'irrigation vu précédemment. (*Voir page 199*)



Petit pont agricole, Les Roches, ©Carine Bigot


4. Patrimoine religieux et funéraire

La foi religieuse a pendant longtemps marquée la France, celle-ci fut alliée au pouvoir de l'Etat et laissa des traces dans les paysages de communes rurales. Ces traces, on peut les observer un peu partout dans Chamberaud, à travers notamment son église et ses croix de chemin. Cependant, durant l'ensemble de notre développement nous avons pu découvrir divers patrimoines et tous étaient des symboles de vies, de joies, des souvenirs et des traces de la société qui a vécu dans Chamberaud. Seulement, comme pour tout être, après la vie, viens la mort et c'est pour cela qu'ici nous parlerons aussi bien du patrimoine religieux que du patrimoine funéraire, qui tout comme ces traces de sociétés vivante, peut aussi être un patrimoine à valoriser de par les techniques employées et les histoires qu'elles reflètent. Si nous allions dans cette partie le patrimoine religieux et patrimoine funéraire, c'est tout simplement parce que ces deux thèmes ont souvent eu un lien, car les sociétés ont longtemps pensé par le biais de leurs foi à leurs Salut dans la mort.

4.1. L'église Saint Blaise et la Commanderie de Chamberaud

Comme nous l'avons mentionné dans notre introduction, Chamberaud dès ses débuts a été marqué par sa commanderie, d'abord tenue par l'ordre des templiers, puis par l'ordre de malte, et par la suite à l'Etat lors de la vente de cette commanderie comme biens nationaux. Ainsi, un certain Gilbert Pailoux, qui devait être un prêtre, fit l'acquisition d'une partie des biens encore existant de la commanderie, ses bâtiments, son jardin et son parc. Parce que la commanderie, était un lieu de pouvoir qui comportait un véritable domaine agricole, composé de terre, mais aussi d'étangs, d'une forge, d'un verger et d'une multitude de moulin, au moins sept, dont l'un d'eux fut démolie en 1839. En outre, au Moyen Âge et même après, les sociétés étaient basées sur une autosubsistance, par conséquent, on produisait ce que l'on consommait, c'est pour cela, comme l'indique le terrier de 1556, que face à l'ancien site de la commanderie, sur les trois voies les quatre premières bâtiennent de la rive droite de la rue de commanderie, on peut retrouver encore aujourd'hui des bâtiments ayant appartenu à l'ordre, dans lequel il y avait : une habitation, un grange, un cellier et un four à pain commun. De plus, elle ne fut pas placée là par hasard. En effet, la commanderie était placée sur un promontoire rocheux, représentant un emplacement idéal pour la défense. Également, à proximité et plus exactement à Ahun on pouvait retrouver la voie romaine Lyon-Sainte, cette voie permettait donc à l'ordre de bénéficier d'un avantage pour le commerce.

Ainsi, aujourd'hui cette commanderie n'existe plus, nous ne savons pas à partir de quelle date exactement elle fut détruite mais nous savons que cela doit être après 1812, parce qu'encore à cette période elle était visible sur les cadastres Napoléonien. Par ailleurs nous avons d'autres éléments au sujet de cette commanderie et ceux surtout sur son architecture. Premièrement, celle-ci empiétait sur l'actuelle église, dont le clocher-porche représentait une partie de l'édifice, car dans celle-ci on pouvait y retrouver des logis. Dans ce bâtiment, en effet on pouvait

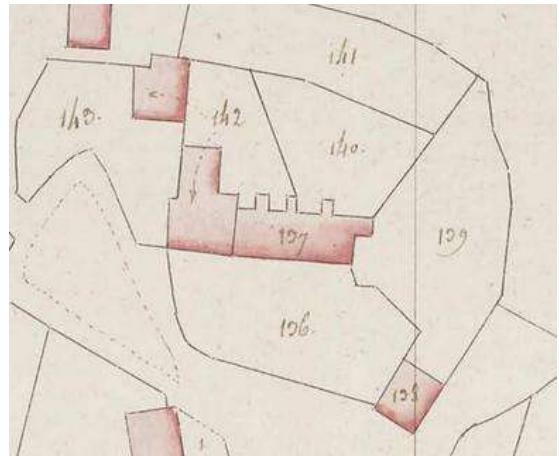

Source : Cadastre Napoléonien (1812-1816)

retrouver divers logis, sur deux à trois étages. Le porche de ce bâtiment donnait sur une grande basse cours, et sur deux ménageries. L'ensemble était ceinturé par une muraille de défense.

Mais bien qu'il ne reste plus aujourd'hui les bâtiments de la commanderie, il reste tout de même l'église Saint blaise, autrefois dédiées à Saint Jean et qui était reliée à ce bâtiment. Cette église donne des indices sur l'ancienne commanderie de par sa structure. Tout d'abord celle-ci se compose au niveau de sa maçonnerie, de pierres de granite qui pour les anciennes structures sont petites, en moellons et jointées par le biais de brique et de chaux. Ensuite, pour les parties les plus récentes, issues de rénovations, l'église ayant subis énormément de changement au cours des siècles, on pourra retrouver des pierres de granite taillées, de grande taille et placées de façon régulière sur les murs. Tout cet ensemble de mur va donc former une église, de plan rectangulaire, composé en quatre travées. Cet édifice débute par un clocher porche, et s'achève avec un chevet droit.

L'extérieur de l'église :

Lorsque l'on se place devant la façade sud de l'église nous pouvons déjà constater quelques faits. Tout d'abord il est important de rappeler que ce mur était un mur de défense, et cela peut être constaté en regardant l'édifice, les fenêtres sont rares, petites et certaines rebouchées afin de limiter les ouvertures lors d'attaques. Dans cette même logique, sur l'édifice on peut retrouver, des contreforts de faible densité mais aussi les traces de l'ancien machicoulis qui était placé en haut de l'édifice lorsque celui-ci fut surélever à l'occasion

de la Guerre de Cent Ans entre 1337 et 1453. De plus, lorsque l'on observe la maçonnerie on constate très vite que les éléments les plus modifiés sont sur les extrémités de l'édifice, au niveau de la tour porche, qui a subi des changements lorsque l'ancien bâtiment de la commanderie a été détruit, déplaçant par conséquent le portail de l'édifice, on retrouve aussi des modifications au niveau du chevet. A l'origine sur le chevet, sur le pignon est, que nous aborderons plus longuement plus tard, se trouvait la sacristie qui se situe à présent sur la façade sud. Sur cette sacristie, on retrouvera une clef de voute, trace de l'ancien voutement en pierre dont nous évoquerons ultérieurement et représentant une carline, entourée par ses liernes. Aussi, pour rappeler à l'idée que cette église avait un lien avec la commanderie, sur cette façade nous pouvons constater la présence de deux cadrans solaires qui devait faire partie de l'ancienne commanderie. Par ailleurs, n'oubliions pas que ce lieu est un lieu de culte, et c'est pour cette raison que sur le côté de cette façade il est possible de trouver une ouverture, aujourd'hui bouché et qui servait d'entrée pour les paroissiens, qui ne rentrait donc pas par l'entrée principale. Ainsi, à l'intérieur de l'église on retrouvait au niveau de cette entrée condamnée, sur chacun des côtés de l'encadrement, des bénitiers.




Façade Sud, ©Léa Boulay

Aujourd’hui, lorsque l’on veut pénétrer dans l’édifice, on se retrouve face à un pignon très récent, couronné par une tour clocher couverte d’ardoises alors que l’ensemble de l’édifice détient un toit avec des tuiles, puisque cette entrée comme nous l’avons dit précédemment n’est pas d’origine, c’est pour cela que l’entrée est encadrée par un voutement dont le style est une imitation de celui du gothique, car beaucoup trop récent (1879) pour être considéré comme de l’art gothique.



Pignon Ouest et la tour du clocher, ©Léa Boulay

Sur cette façade, les traces de l’ancienne commanderie sont les plus flagrantes, car les anciens bâtiments étant collée à cette façade, les murs en garde encore des traces. Par exemple, au niveau du clocher porche à l’étage, on peut constater la présence d’une fenêtre. Seulement, cette ouverture n’est pas réellement une fenêtre et fut une porte qui donnait sur un logis, sûrement celui du commandeur. Si les chercheurs pensent que ce logis appartenait au commandeur, le chef de la commanderie, c’est tout simplement parce que lorsque l’on se retrouve à l’intérieur de l’édifice, sous le clocher, on peut constater la présence d’une niche qui donne sur la nef de l’église. Cette niche est décorée avec des étoiles peintes sur le plâtre, mais aussi des décos sur le niveau de son linteau, car avant les années 1970, l’ensemble des murs de l’église étaient peints, seulement dans les années 1970, une mode au pierre apparente est arrivée amenant à ce que la majorité des peintures soient retirés. Cependant, encore aujourd’hui on peut voir des traces de ces peintures. Cette niche, était donc utilisée par le commandeur afin qu’il puisse observer la messe sans avoir à se mêler aux paroissiens.

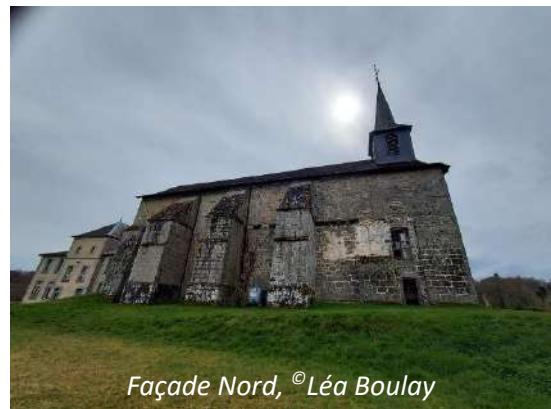

Façade Nord, ©Léa Boulay



Niche, ©Léa Boulay

En dessous de cette porte fenêtre, on peut retrouver une porte, avec un linteau composé d'un arc accolé et surmonté d'un symbole de l'ordre de malte, cette porte donne sur une cave se situant sous le clocher et qui parce qu'elle maintient une température correcte toute l'année aurait pu donner sur une zone de stockage mais aussi sur un lieu de vie temporaire.

Mais bien évidemment, lorsque l'on regarde cette façade ces détails ne sont pas les premières auxquels on pense. En effet, l'édifice est composé sur sa façade nord de contrefort plus imposant que sur la façade sud. Les contreforts, qui servent à tenir les murs, ici ont souvent été modifiés et l'une des raisons pour lesquels ils ont été modifiés, autre que le fait que l'édifice ait été surélevé au moment de la guerre de Cent Ans, c'est parce que celui-ci aurait pu au niveau de cette façade comporter d'autres bâtiments. C'est-à-dire qu'au plus proche de la nef de l'église, on peut voir sur l'étage la trace d'une ouverture qui devait donner sur un bâtiment soit de bois, soit de pierre, mais qui a été retirée, créant un déséquilibre aussi bien pour les murs extérieurs que pour l'ancienne voute de pierre à l'intérieur. Ainsi, les contreforts ont dû être renforcés pour maintenir l'ensemble et éviter un écroulement de l'édifice.

Ensuite, au niveau de son pignon Est, l'édifice est aussi témoin de divers changements. Tout d'abord, comme nous l'avons dit la sacristie a été changée de place au XIXe siècle, sans doute afin de placer la mairie-école. Mais également, lorsque l'on observe le mur on constate une différence de maçonnerie entre la partie supérieure et la partie inférieure. La raison de cette différence s'explique tout d'abord par la hauteur, l'ensemble de l'édifice aurait été plus bas à une époque, et même surmonté d'une tour ronde. Mais aussi, le chevet aurait été ouvert afin d'y placer les trois longues et fines baies, dans laquelle s'insère des vitraux. Enfin, comme dernier changement sur cette partie, on peut constater la présence de traces sur l'édifice dû à d'anciens contreforts, plus haut, qui auraient été retirés par la suite, possiblement devenus inutiles, puisque s'il y a eu effectivement une tour ronde, ces contreforts devaient être utilisés pour la maintenir mais une fois disparue, ceux-ci ont perdu de leur utilité.



Pignon Est, ©Léa Boulay

L'intérieur de l'église :

Enfin, lorsque l'on est à l'intérieur de l'église, que l'on foule le sol dallé, on constate très vite que celui-ci ne comporte pas énormément de lumière, notamment parce que les ouvertures dans l'édifice sont peu fréquentes et se situent généralement au niveau du mur sud et du pignon est.

Par ailleurs, aujourd'hui on pourra retrouver sur le plafond de cette église une charpente en bois, voutée en ogive, mais celui-ci n'est pas d'origine et aurait été placé durant le XVIII^e siècle. En effet, à l'origine l'église comportait un voûtement en pierre, qui malheureusement c'est effondré, néanmoins l'intérieur de l'édifice garde des traces de cette ancien voûtement, comme le démontre ce sur quoi repose la charpente, c'est-à-dire des colonnettes en pierre, avec des chapiteaux polygonaux et s'achevant par des culots qui représentent parfois des visages humains.



Charpente voûtée en bois, ©Léa Boulay

Enfin comme vous l'aurez compris, cette église a subi divers changements durant sa vie et comme nous l'avons mentionné elle garde des traces de l'ancienne commanderie sur ses murs extérieurs mais aussi en intérieur. Par exemple, de part et d'autre de l'entrée principale nous pouvons retrouver l'emblème de l'ordre du temple.

Par conséquent, cet édifice est effectivement un élément de patrimoine à conserver, car il est une trace de l'origine de la commune mais qui aujourd'hui se dégrade par manque de moyens. Ainsi, cet édifice classé au monument historique depuis 1991, aurait besoin de financements pour être restauré et valorisé. Toutefois, ce n'est pas la seule trace de la foi religieuse chrétienne présente dans la commune de Chamberaud.



Gravure en forme de croix des templiers,
©Léa Boulay

4.2. Les croix

Comme d'autres traces de la foi religieuse, dans la commune de Chamberaud, on peut mentionner les croix de chemins mais aussi les croix de cimetières. Les croix sont généralement des symboles fort pour le christianisme, constitué de deux branches se croisant.

Croix de chemin

Les croix de chemin sont nombreuses en Creuse et sont dû, en partie, au Concile de Clermont de 1095, qui apporte aux personnes proches de croix de chemin la possibilité d'avoir un droit d'asile. Également, ces croix sont des éléments qui ont un rôle de protection, pour les personnes qui vont auprès mais aussi pour les terres qui sont autour. Pour le cas des croix de chemins elles se situent généralement au niveau d'une intersection, en bord de voie. Sa structure est en granite, et se compose d'un socle en granite taillé, surmonté d'un autre socle cette fois ci en granite monolithique et surmonté de la croix.


A Chamberaud nous avons croisé de croix de chemin, une au Puy et une au Chiron. (*Voir page 240*)



Croix de cimetière

Tout comme les croix de chemins, les croix de cimetières ont un rôle de protection mais ici il en devient sacré, elles prônent au-dessus des sépultures diffusant sa protection à l'ensemble des défunt rassemblé en ce lieu. Celle-ci se situe sur au cœur du cimetière entre les quatre voies de circulation existante dans le cimetière de Chamberaud. Pour le cas de la croix de cimetière Chamberaud, celle-ci peut être une croix récente, mais elle peut aussi être plus ancienne et s'être autrefois retrouver dans l'ancien cimetière de Chamberaud mais a accompagné celui-ci lorsqu'il a été déplacé à la fin du XIXe siècle.

Par ailleurs, celle-ci est composée de granite, mais seulement sur son socle et son fût, le reste est un travail de ferronnerie qui par ailleurs est très symbolique car sur celui-ci on peut retrouver la forme du cœur rappelant ce qui permet à l'Homme de vivre. (*Voir page 246*)

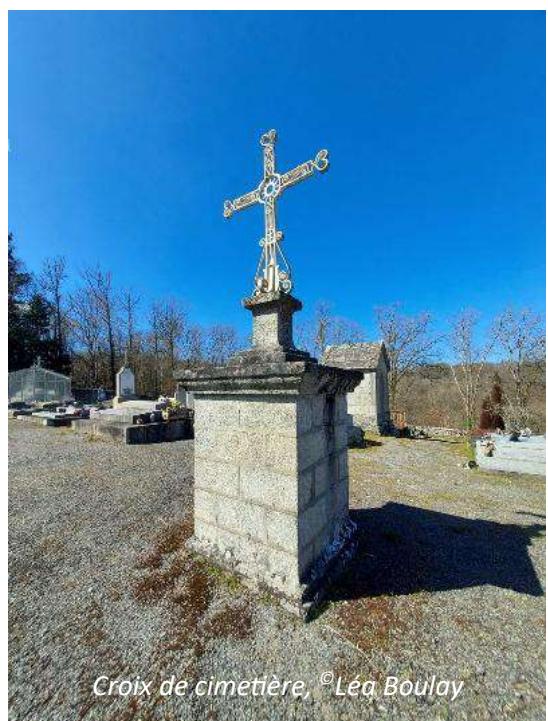


4.3. Le cimetière de Chamberaud

A l'origine le cimetière de Chamberaud ne se situait pas au même endroit qu'aujourd'hui, celui-ci se trouvait accolé à l'église. Seulement, au XVIII^e siècle en France, des inquiétudes par rapport à l'hygiène ont commencé à se formuler et une volonté d'éloigner les cimetières des lieux de vie s'est développée mais il faut attendre le XIX^e pour que les cimetières de France soient déplacés en masse. Le cimetière de Chamberaud est justement l'exemple type de ces cimetières s'étant déplacé en masse. Lorsque l'on étudie les procès-verbaux de la commune on constate qu'en 1880 une pétition a été réalisé par les habitants afin que le cimetière soit déplacé jusqu'à un terrain appelé « Chez-au-Moulin », qui serait sur un lieu élevé, exposé au Nord, et loin des habitations. Ainsi à partir de 1882 l'ancien cimetière est fermé, puis à partir des années 1888-1889 avec l'arrivée de la construction de la mairie-école il est nécessaire que celui-ci soit déplacé. Ainsi, sera constitué ce nouveau cimetière qui est à plus de 400 mètres d'altitude, exposé au Nord, et dont les murs qui l'entourent contiennent une trace du maire à l'origine de ce déplacé à travers les gravures « Le maire Tixier 1882 » qui sont à l'entrée du cimetière.



Cimetière de Chamberaud, ©Léa Boulay

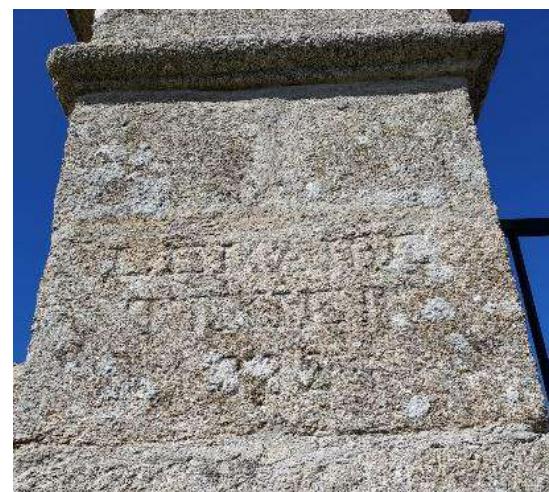

Inscription sur le pilier supportant le portail d'entrée, ©Léa Boulay

Type de tombe

Dans le cimetière de Chamberaud on peut recenser divers types de tombe marqué des différents niveaux de vie des populations mais aussi des modes de l'époque.

Inhumation en pleine terre

L'inhumation en pleine terre est un système de sépulture assez classique dans les cimetières en France et on peut le retrouver à Chamberaud. Celui-ci se caractérise par l'absence totale de construction en surface, ni stèle, ni socle, ni tombale, ni semelle ne sont présente sur cette sépulture. Si on les reconnaît comme sépulture c'est grâce notamment aux plaques commémoratives qui désignent les personnes qui y sont enterrées. Ceux-ci peuvent être révélateur d'un manque de moyen car les sépultures sont de cher investissement. (Voir page 242)



Inhumation en pleine terre, ©Léa Boulay

Tombeau commun à multiplication de tombales

Voici là, le type de tombeau qui nous semble être le plus classique à Chamberaud car cette base sert à tous les types de sépultures lorsque celle-ci relève de fioriture en extérieur. Elle se compose d'un empilement de tombale. Bien évidemment, ces tombales sont constituées de granite car c'est une pierre qui a la faculté de résister dans le temps.

Il arrive souvent que ce type de tombeau ne soit pas accompagné par une stèle comme c'est le cas sur notre exemple ci-joint. (Voir page 243)



Tombeau commun à multiplication de tombales, ©Léa Boulay

Sans tombale


Ce type se retrouve aussi très souvent dans le cimetière de Chamberaud, il se compose avec un simple socle de présent, surmonté souvent à la tête de la sépulture d'une stèle. Ce socle, est une dalle qui ne sera pas surmontée de tombale et qui peut soit être totalement plaque, en un seul bloc de pierre, soit être creusée pour y loger des gravillons afin que cette sépulture soit décorée. Les décosations peuvent être des fleurs, des plaques commémoratives ou alors des plantes qui sont engrainées dans la sépulture devenu un espace jardinés. (Voir page 244)



Sans tombale, ©Léa Boulay

Chapelle funéraire

Ce type de tombe est révélateur d'une époque, et d'une stratification de la société. En effet, c'est au Second Empire que ces tombes se popularisent. Généralement elles sont destinées à des populations aisées. Lorsque c'est le cas les chapelles funéraires seront des constructions monumentales, en forme d'habitation en granite taillé, dans laquelle on peut retrouver un autel. (*Voir page 247*)

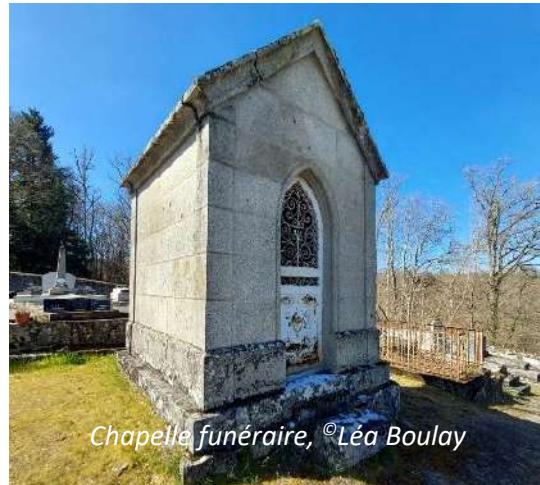

Chapelle funéraire, ©Léa Boulay



Chapelle funéraire, ©Léa Boulay

Mausolée

A nouveau les modes du second Empire gardent leurs traces dans le cimetière, étant donné que bien que le cimetière ait été fait durant la IIIe République, les modes que le régime précédent a dû populariser se sont diffusés jusqu'à Chamberaud et on dû rester. Ici, le type mausolée est enfaite une sorte de caveau, qui sont des tombeaux collectifs, qui relèvent d'un certain niveau social car cher. Également, bien que cela soit un type de sépulture qui est en granite et qui peut prendre la forme d'un petit habitat comme les chapelles, ce ne sont pas des chapelles. En effet, ce qui fait leurs différences c'est l'absence d'autel. De que l'on a pu remarquer, sur plusieurs la concession peut être entouré d'une barrière afin d'en marquer la limite et c'est souvent le cas sur ce type de tombe qui est par ailleurs positionnée au plus proche des voies principales de circulation. (*Voir page 250*)



Mausolée, ©Léa Boulay

Monument funéraire

Tout comme les deux types précédents, ce type date du second empire et relève de famille aisée. Ce qui fait sa différence avec les types précédents c'est tout simplement parce que les monuments funéraires peuvent être des constructions volumineuses, mais pas forcément des habitations, elles ne comportent généralement pas de porte d'accès puisqu'il s'agit d'une construction de granite qui dans le cas de notre exemple à Chamberaud se constitue d'un socle massif en granite taillé, surmonté d'une stèle qui s'étend en hauteur et qui se compose de plusieurs formes. (*Voir page 251*)



Monument funéraire, ©Léa Boulay

Ainsi, le cimetière de Chamberaud est un véritable révélateur de l'histoire des populations et dans le cas ici présent des différents groupes sociaux qui s'y trouvent. Bien évidemment, une multitude de fait pourraient être mentionnés sur ce cimetière mais nous avons dû effectuer un tri, par exemple lorsque l'on se retrouve dans ce cimetière on peut déjà observer à travers les plaques des stèles, que certaines contiennent les noms de leurs lieux de vie, permettant ainsi de comprendre le rôle central que les hameaux avaient dans leurs vies, tel un marqueur identitaire. Mais bien évidemment, à travers ce cimetière on peut aussi très vite constater que les sépultures à Chamberaud sont généralement des sépultures familiales et qu'elles sont les familles les plus emblématique de la commune, qui ont résidé en cet endroit depuis plusieurs générations comme c'est le cas pour les familles : Dumas, Roudier, Giron ou encore Nebout.

4.4. Le monument aux morts

Comme nous l'avons mentionné plus tôt en introduction, Chamberaud a dû payer un lourd tribut à cause des guerres. Ainsi, pour se rappeler de ces sacrifices, proche de son église et de sa mairie, a été placée, dans ce lieu devans lequel les habitants passent très régulièrement, le monument aux morts. Ce monument permet de ne pas oublier et d'effectuer son devoir de mémoire. (*Voir page 252*)

Au niveau de sa structure, celui-ci est composé de granite et semble au premier abord assez simple, néanmoins c'est un monument qui représente un certain coût et qui de par sa présence représente une nécessité absolue pour les habitants contemporains de la Première Guerre mondiale, car elle commémore les morts de 1914-1918, pour se souvenir de ces soldats.

On pourra par ailleurs y trouver une phrase marquante qui accompagne ce type de monument et commémore les soldats : « A nos enfants morts pour le Salut de la France ».

En outre, ce désir de se souvenir ne reste pas seulement au niveau de ce monument mais s'étend aussi au cimetière de Chamberaud à travers les diverses plaques commémoratives que l'on peut y retrouver. Ainsi, on constate très vite que Chamberaud regorge de ces lourds sacrifices venant aussi bien de la Première Guerre mondiale, que de la Seconde Guerre mondiale et même des guerres d'Algérie. Par conséquent, on peut retrouver divers profils de défunts qui sont morts durant ces guerres ou qui sont le souvenir qui a pu en survivre et qui se sont battus pour la France : des anciens combattants, des prisonniers de guerre, des victimes du bombardement de Paris du 26 août 1944, et même encore des anciens résistants de la FTP (francs-tireurs et partisans).



Monument aux morts, ©Léa Boulay



V- Inventaire du patrimoine ethnographique

A Chamberaud, le patrimoine matériel comporte une certaine importance qu'il tient de valoriser. Toutefois, le patrimoine peut aussi être intangible, immatériel et ce genre de patrimoine est tout aussi important à valoriser, car il peut révéler beaucoup de chose sur les sociétés.

1. La toponymie

Bien que dans notre introduction nous ayons essayé de comprendre le sens du nom de la commune, chacun des hameaux comportent aussi des noms lourds de sens. Par ailleurs, nous allons vous présenter les résultats de nos recherches, ici en grande partie de l'ouvrage *Origine des Noms de Villes et Villages – Creuse* de Jean-maris Cassagne et Mariola Korsak, les réponses apportées sont non-exhaustives et parfois relèvent même d'hypothèses personnelles.

<p><i>Le Chiron</i></p> <p>Ce hameau qui fait partie des plus célèbre de la commune pourrait détenir ses origines de la langue celtique, dont il prendrait racine dans le mot « cair » qui signifie pierre. Ainsi, ce village serait un « amas de pierre », sans doute dû à sa situation en hauteur.</p>	<p><i>Les Ribières</i></p> <p>Ce lieu peu trouver sa racine dans la langue latine à travers le mot « riparia » qui signifie rive, et faisant référence au cours d'eau. Ainsi, les Ribières est un lieu dans lequel l'eau est présente et a marqué suffisamment le paysage pour que l'on donne ce nom.</p>
<p><i>Le Puy</i></p> <p>Le nom de Puy est un nom très fréquent dans le Limousin. Il est révélateur des formes que prenne le paysage grâce à la colline sur laquelle se trouve le hameau. En effet, c'est un nom qui est donné aux lieux se trouvant en hauteur.</p>	<p><i>Les Roches</i></p> <p>L'explication de ce lieu est assez limpide, tirant son origine du latin <i>rocca</i> signifiant rocher, elle signifie que ce hameau est positionné sur un ensemble rocheux en hauteur.</p>
<p><i>Le moulin</i></p> <p>Ce nom à nouveau, est un nom très courant en France, car cet édifice, qui tire son origine du latin <i>moela</i> signifiant meule. Le moulin est capital pour les sociétés de l'époque qui pour vivre y vont régulièrement, afin d'obtenir de l'huile ou même encore de la farine, et ce même au risque de payer une taxe. Ainsi à Chamberaud le moulin se nomme ainsi, en lien avec l'édifice qui s'y trouve et plus précisément les édifices qui s'y trouvaient, qui est/étaient des moulins à eau.</p>	<p><i>La Souterraine</i></p> <p>Nous n'avons pas trouvé de véritable origine pour ce nom de hameau, puisque très souvent les explications sont en lien avec son homonyme Creusois. Ainsi on suppose que si ce lieu se nomme comme cela, ce serait dû à sa position, proche de terre humide car proche du fond d'alvéole mais aussi parce que celui-ci serait par conséquent sous les hautes terres.</p>
<p><i>Les Gasnes</i></p> <p>Enfin, le hameau les Gasnes tirerai son nom du latin <i>vadum</i> qui veut dire « gué », mais il peut aussi avoir un lien avec la langue Limousine qui est plus précise sur l'état de ce lieu qui proviendrait du mot <i>guana</i> qui veut dire mare. Ainsi, si le hameau Les Gasnes s'appelait comme cela c'est en rapport avec une possible présence même infime, de l'eau à nouveau. Par conséquent, on peut constater le fort impact que les reliefs, les cours d'eaux et les activités peuvent avoir dans Chamberaud, au point qu'il en donna les noms de ses lieux.</p>	

2. Les jardins

En France au XIXe siècle, mais aussi à Chamberaud, les habitants comportaient tous plusieurs jardins, dans lesquelles ils cultivaient mais aussi il faisait pousser des arbres fruitiers. Ces arbres fruitiers avaient une utilité, car les fruits étant un aliment de base à l'alimentation, et primordiale dans une société avec un principe d'autosubsistance. Par conséquent, ceux-ci pouvaient être utilisé pour une consommation personnelle sous forme de fruit naturel, ou alors inclus dans des pâtisseries. Bien évidemment, les fruits pouvaient aussi être vendus.

A Chamberaud les arbres fruitiers pouvaient être des pommes, des cerises mais aussi des dindons qui sont une sorte de pruniers typique de la Creuse, dont on faisait la récole en aout. Ce prunier, forme des petits fruits, dont le noyau prend beaucoup de place.

Malheureusement après la guerre, la culture des arbres fruitiers dans les jardins s'estompa progressivement, aujourd'hui il est de plus en plus rare de croiser des dindons lorsque l'on se promène dans Chamberaud.



Dindon, Le Puy, ©Carine Bigot

3. Légende de Chamberaud

Chamberaud, comme d'autres communes, contient ses propres légendes locales. Grâce aux habitants nous avons pu en découvrir une, celle de la Roche au diable. Cette roche, contient parmi ses formes une étrange courbe faisant pensée à un siège dans lequel s'installerait confortablement le diable. Autour de ce siège diabolique, se trouvent des rainures, qui se seraient formés à la suite de l'écoulement du sang de ses victimes.



Roche au diable, ©Maëlle LN

Aujourd'hui ce lieu de légende qui a dû effrayer plus d'un enfant, et malheureusement fortement méconnu par ses habitants. Avant, cet endroit, accessible par un chemin, autrefois entretenu, formé un lieu de jeu, un endroit vivant proche de l'eau.

4. Les symboles

La commune de Chamberaud est un lieu marqué par des symboles divers et variés, et ceux-ci nous ont amenée soit à découvrir l'histoire de Chamberaud soit à établir quelques théories sur leurs origines.

4.1. Les croix de malte

Cette croix possède quatre branches et huit pointes se retrouve un peu partout dans Chamberaud. Ce symbole fait référence à l'ordre des Hospitaliers de Malte qui était à la tête de la commanderie de Chamberaud et ce jusqu'à la révolution. Après cela les bâtiments se sont dégradés, laissés à l'abandon jusqu'à être détruit complètement après 1812. Bien évidemment, les pierres qui constituaient ces édifices n'ont pas été détruites mais plutôt réutilisés par les habitants dans leurs habitats et c'est pour cela que l'on peut retrouver un peu partout dans Chamberaud des traces de la commanderie dans les murs des façades, dans les chainages d'angles...et pour les distingués on pourra observer de temps à autres ces croix de l'ordre Hospitaliers de Malte.



Croix de malte, 4 Le Chiron, ©Carine Bigot

4.2. Les Libres penseurs

Les éléments qui vont suivre, relèvent de théorie, cela ne veut pas dire que celle-ci sont avérées. Lorsque nous avons réalisés notre prospection, en observant certaine façade notamment celle du 15 Rue de la commanderie (*voir page 86*) les symboles s'y trouvant, c'est-à-dire les fleurs et les étoiles ont pu nous faire formuler une théorie. En plus de cela cette théorie s'est renforcée lorsque nous avons appris que l'ancien 2 Rue de la commanderie, qui était une maison d'habitation qui a été démolie, comportait ces mêmes symboles.



15 rue de la commanderie, ©Léa Boulay

Est-ce qu'il serait possible que la société démocratique des libres penseurs ait eu une place à Chamberaud ?

Cette organisation des libres penseurs, est une société qui a été fondé en France en 1848, et qui vise à se placer dans un mouvement rationaliste, où la pensée peut être libre sans être bloquée par les dogmes aussi bien religieux que scientifique ou encore moraux. Ce mouvement privilégie le savoir, la liberté de penser et même s'il n'est pas un parti politique celui-ci défend les valeurs citoyennes en se battant au XIXe siècle pour la république et contre la monarchie. En outre, ce mouvement a eu une forte place en Creuse, étant donné que ce département

comporte des caractéristiques sociales idéales, comme l'anticléricalisme pour permettre son implantation.

Par conséquent, on peut se demander si ces symboles qui habituellement sont ceux des libres penseurs, ne pourrait pas signifier leurs présences à Chambéraud. Bien évidemment, ces décosrations peuvent aussi être un simple effet de mode sur les façades.

4.3. Maçon ou franc-maçon ?

Nos suspicsons s'étendent également sur un autre groupe se mettant en marge de la religion et du pouvoir, celui des francs-maçons. Cette organisation comme celle des libres penseurs valorise des valeurs sociales, le savoir et la libre pensée. L'emblème de cette organisation est très souvent représenté par des outils de construction qui sont le compas accompagné de son équerre qui rappelle les instruments du « Grand Architecte de l'univers ».

Par ailleurs, cet emblème nous avons pu le croiser durant notre prospection et ce notamment au cimetière, sur les stèles de quelques défunt. Non accompagnée d'une croix cette stèle en granite, que vous pouvez observer sur la photo pourrait être celle d'un défunt qui se met en marge de la religion et au moment de sa mort mais en avant les instruments symbole de son univers.



*Emblème des maçons ou francs-maçons,
©Léo Boulay*

Cependant, cette théorie n'est pas avérée, parce que ce symbole peut aussi être à mettre en lien avec le métier de maçon qui a était un métier très présent dans la commune et dont les instruments pouvaient être le compas et l'équerre.

Simples décosrations, simples symboles des maçons ou symbole fort de sens, là est la question et des recherches aussi bien sur les modes de décosrations des habitations que des sépultures, afin de savoir si ces théories sont réelles, pourraient être intéressantes à réaliser selon nous en vue d'une valorisation.

VI- Conclusion

Pour conclure sur cet inventaire du patrimoine de Chamberaud qui nous a animé cette année, nous pouvons certifier que Chamberaud est riche de patrimoines vastes pour lesquels nous n'avons pu déceler que la partie émergée de l'iceberg. Nous avons réussi à entrevoir la partie immergée grâce à la mémoire que certains habitants nous ont partagé. Cette mémoire est essentielle à conserver, faisant partie intégrante des souvenirs et de l'identité de Chamberaud. Nous espérons que ce dossier que vous avez pu lire ne soit qu'un début vers une valorisation patrimoniale et une redécouverte identitaire par et pour les habitants de Chamberaud et pour ses nouveaux arrivants. Nous savons que la commune est entre de bonnes mains, notamment avec l'association du patrimoine de Chamberaud qui fédère ses habitants et agit pour redonner un second souffle à la commune.

Concernant les projets de valorisation, nous avons quelques idées qui resteraient à aboutir. Des sentiers de randonnées ont déjà été balisés permettant à tout un chacun de profiter du paysage que la commune a à offrir. Nous avons pensé à ajouter ou intégrer des balades thématiques. La commune étant riche de son patrimoine de l'eau, il serait intéressant de concevoir une balade sur ce thème, permettant aux promeneurs de s'arrêter sur des puits, des fontaines, des lavoirs, des ruisseaux, etc. Ce patrimoine n'étant plus utilisé mais regorgeant d'histoire, pourquoi pas intégrer à ces arrêts des témoignages brefs d'habitants se remémorant leur lien avec ce dit puit, ruisseau ou autres. Dans la même idée, nous avons pensé à la création de jeux de piste sur la thématique des pierres de réemploi. Comme nous l'avons indiqué précédemment dans ce dossier, de nombreuses pierres de réemploi provenant de la commanderie se cachent sur les bâtis de la commune.

Nous avons aussi pu discuter avec le boulanger occupant la bâtie attenante au moulin du Puy, Alex Melhaa-Lelievre, et prendre connaissance de documents liés à un projet de valorisation du moulin rédigés par nos prédécesseurs et entrepris par René Magnat dans les années 2000 (*voir page 71*). Nous avons espéré qu'un projet de valorisation concernant ce moulin puisse un jour émerger. De plus, la proximité avec Masgot, village connu et valorisé pour ses sculptures, pourrait être un atout, en reliant les sites.

A présent nous laissons la main pour continuer sur cette lancée de mise en lumière du patrimoine de Chamberaud.

Léa Boulay, Carine Bigot et Maëlle Le Normand

VII- Annexes

A- Planning inventaire	64
B- Cartes.....	66
1. Cartes patrimoine bâti.....	66
1.1. Carte des anciens commerces	67
1.2. Carte des pierres de réemploi et croix de chemin.....	68
1.3. Carte du patrimoine artisanal.....	69
1.4. Carte du patrimoine de l'eau	70
C- Projet de valorisation	71
D- Fiches inventaire.....	72
1. Fiches inventaire : RUE DE LA COMMANDERIE.....	72
1.1. Patrimoine bâti	73
1.2. Patrimoine de l'eau.....	97
1.3. Patrimoine artisanal.....	101
1.4. Patrimoine naturel	108
2. Fiches inventaire : LA SOUTERRAINE.....	110
2.1. Patrimoine bâti	111
2.2. Patrimoine de l'eau.....	131
2.3. Patrimoine artisanal	137
3. Fiches inventaire : LELO, CÔTE AUX BELLES	141
3.1. Patrimoine bâti	142
3.2. Patrimoine de l'eau.....	147
4. Fiches inventaire : LE PUY	148
4.1. Patrimoine bâti	149
4.2. Patrimoine de l'eau.....	182
4.3. Patrimoine artisanal	184
4.4. Patrimoine religieux	185
4.5. Patrimoine naturel	186
5. Fiches inventaire : LES RIBIERES.....	187
5.1. Patrimoine bâti	188
5.2. Patrimoine naturel	190
6. Fiches inventaire : LES ROCHE.....	191
6.1. Patrimoine bâti	192
6.2. Patrimoine de l'eau.....	197
7. Fiches inventaire : LES GASNES	200

7.1. Patrimoine bâti	201
8. Fiches inventaire : SAGNAT-QUINGUET, LES CHASSINS, LES EMINADES.....	203
8.1. Patrimoine bâti	204
9. Fiches inventaire : LE CHIRON	207
9.1. Patrimoine bâti	208
9.2. Patrimoine religieux	240
9.3. Patrimoine naturel	241
10. Fiches inventaire : CIMETIERE	242
Patrimoine funéraire	242

A- Planning inventaire

Session 1 :

Planning inventaire de Chamberaud				Groupe 1 : Léa et Faïka Groupe 2 : Carine et Maëlle
Semaine 4				
	Lundi 20/01	Mardi 21/01	Mercredi 22/01	Jeudi 23/01
Matin	Présentation des projets collectifs			
Après-midi			Conception fiches inventaire	
Semaine 5				
Matin			Rendez-vous personnes ressources	Terrain La Souterraine Patrimoine naturel (Le Puy et Grand Bois) et visite chez M. et Mme Buisson
Après-midi	Terrain Bourg (rue de la commanderie) Le Puy		Rendez-vous enseignants + Terrain Bourg et La Souterraine Les Rivières et Les Roches	Rédaction Synthèse de terrain et rédaction des fiches inventaires
Semaine 6				
Matin	Rédaction Synthèse de terrain et rédaction des fiches inventaires	Rédaction Synthèse de terrain et rédaction des fiches inventaires	Rédaction Synthèse de terrain et rédaction des fiches inventaires	
Après-midi	Terrain Visite chez Mme Magnat et cimetière Sentier n°18	Rédaction Synthèse de terrain et rédaction des fiches inventaires	Rendez-vous enseignant (Jean-Luc Méloux)	
Semaine 7				
Matin				Rendu intermédiaire
Après-midi			Rédaction Préparation rendu intermédiaire	

Réalisation : Maëlle Le Normand

Session 2 :

Planning inventaire de Chamberaud

Groupe 1 : Léa
Groupe 2 : Carine et Maëlle

Semaine 14				
	Lundi 31/03	Mardi 1/04	Mercredi 2/04	Jeudi 3/04
Matin	Rédaction Organisation	Terrain Lélo, Côte aux belles	Eglise + Suivi en salle	Rédaction
A-m	Terrain Cimetière Les Chassins, Sagnat et Le Chiron	Rédaction Synthèse de terrain et rédaction des fiches inventaires		Rédaction
Semaine 15				
	Lundi 7/04	Mardi 8/04	Mercredi 9/04	Jeudi 10/04
Matin	Terrain Grand bois			
A-m	Terrain Visite du moulin + Rédaction Synthèse de terrain			
Semaine 16				
	Lundi 14/04	Mardi 15/04	Mercredi 16/04	Jeudi 17/04
Matin		Terrain Préparation rendu oral	Examen oral	
A-m	Rédaction Préparation rendu oral	Rédaction Synthèse de terrain et rédaction des fiches inventaires		


Réalisation : Maëlle Le Normand

B- Cartes

1. Cartes patrimoine bâti


Nous avons inventorié de nombreux éléments faisant l'identité de Chamberaud, tels que d'anciens commerces, des pierres de réemploi et croix de chemin, le patrimoine artisanal et le patrimoine de l'eau. La commune est riche de ces éléments, ainsi nous avons une certitude, nous sommes assurément passées à côté de certains détails. Ainsi les cartes que nous vous présentons ne sont pas exhaustives, de nombreuses perles sont encore à découvrir sur le territoire de Chamberaud.

1.1. Carte des anciens commerces

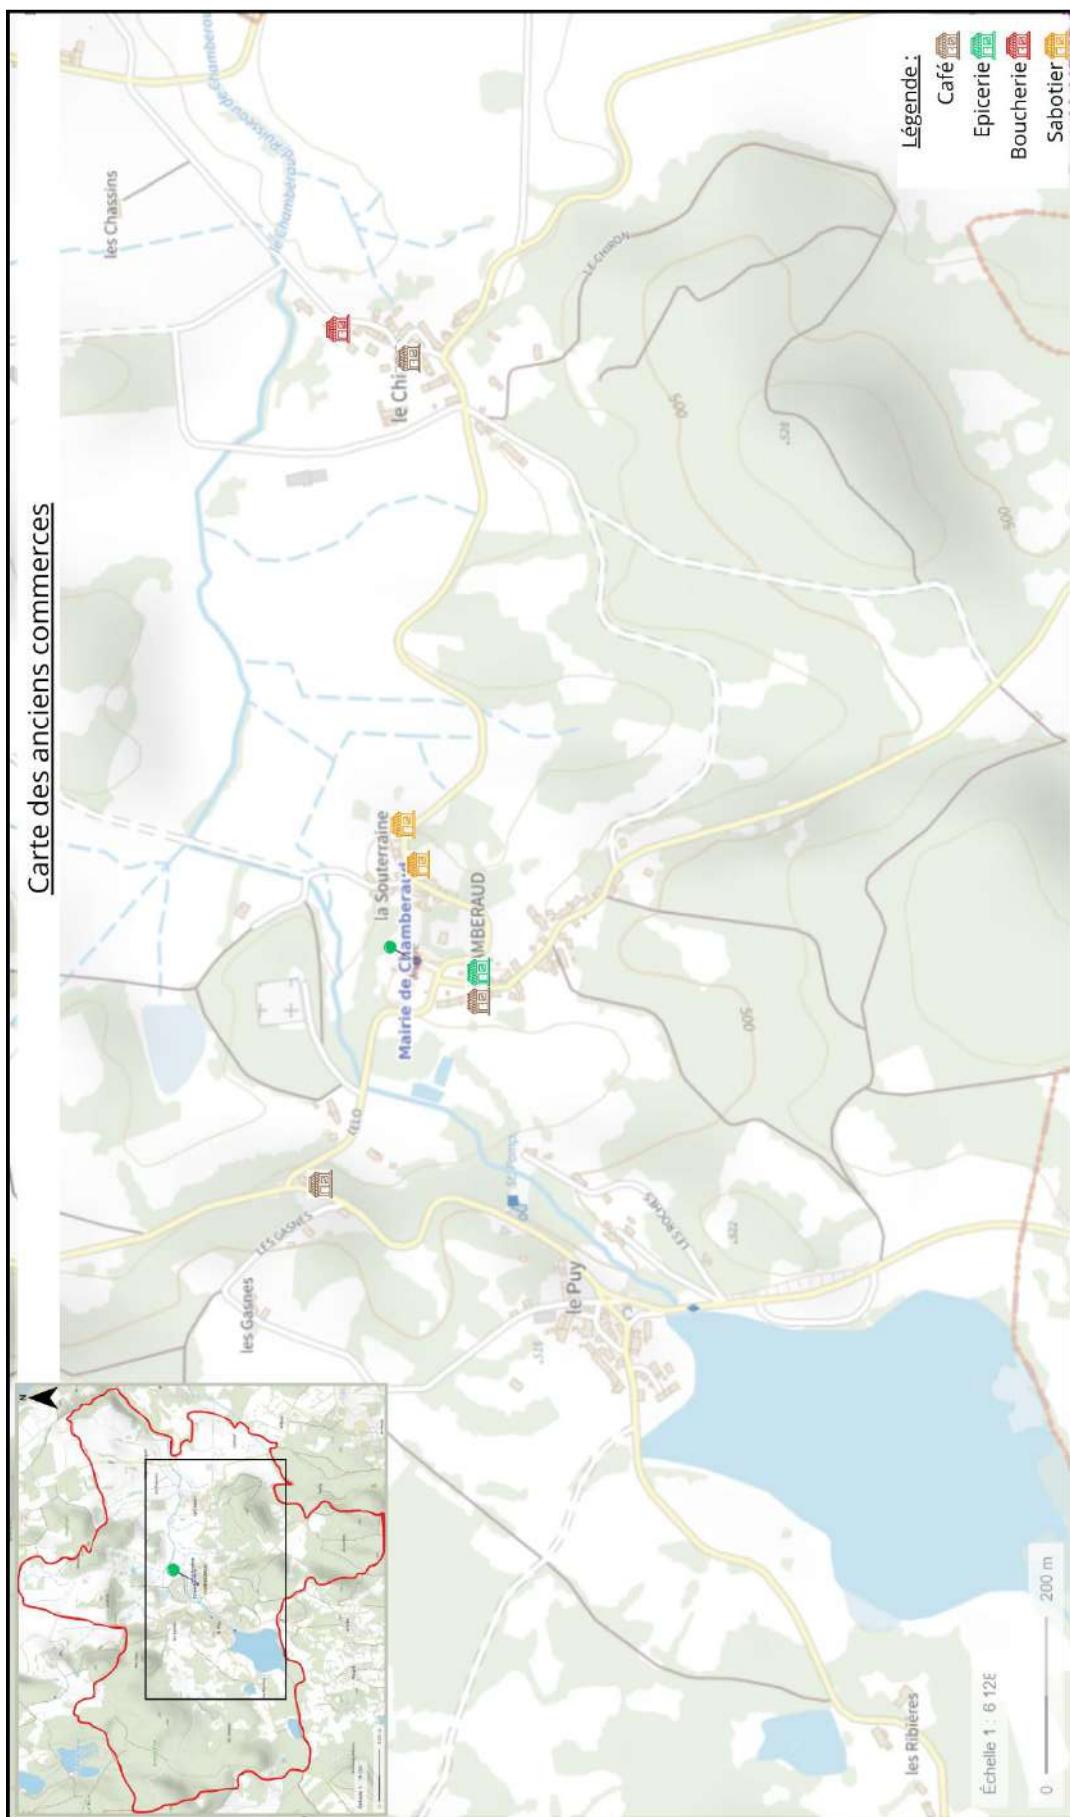


Source : d'après les données inventaire, carte géoportail, réalisation Maëlle Le Normand

1.2. Carte des pierres de réemploi et croix de chemin

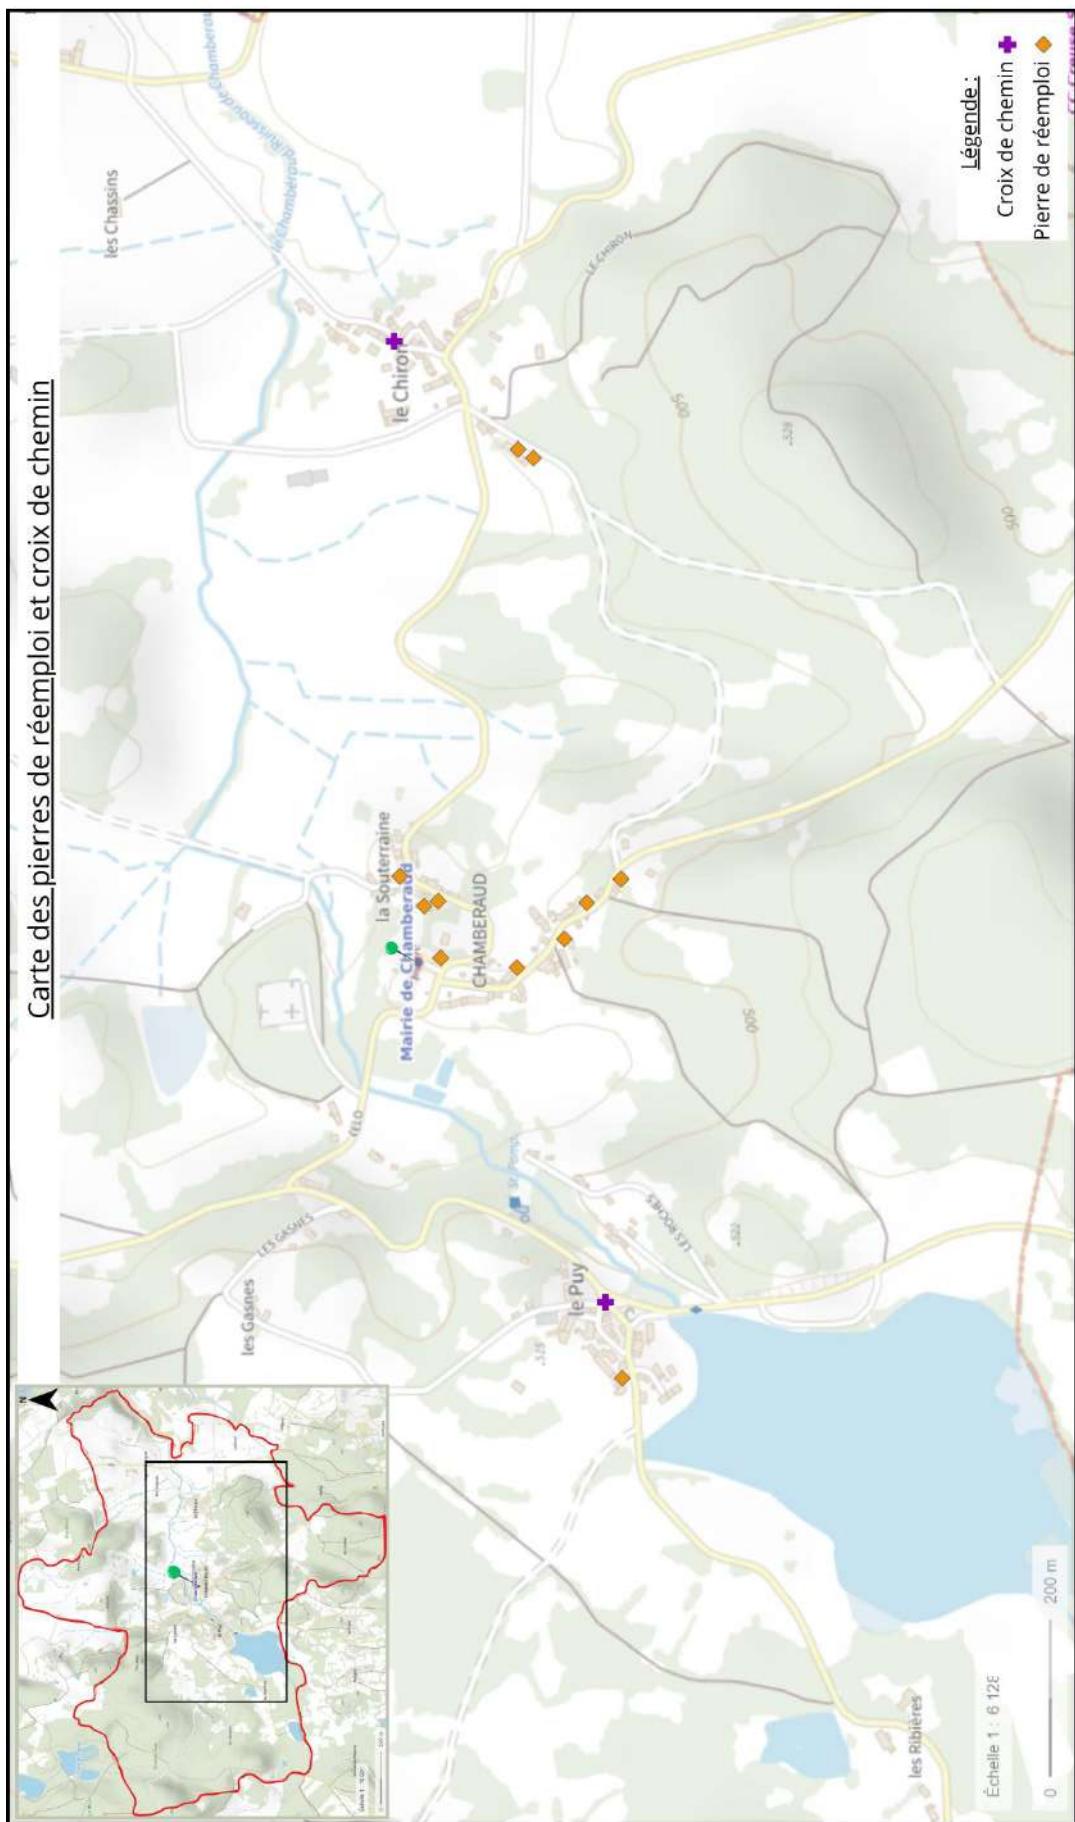


Source : d'après les données inventaire, carte géoportail, réalisation Maëlle Le Normand

1.3. Carte du patrimoine artisanal

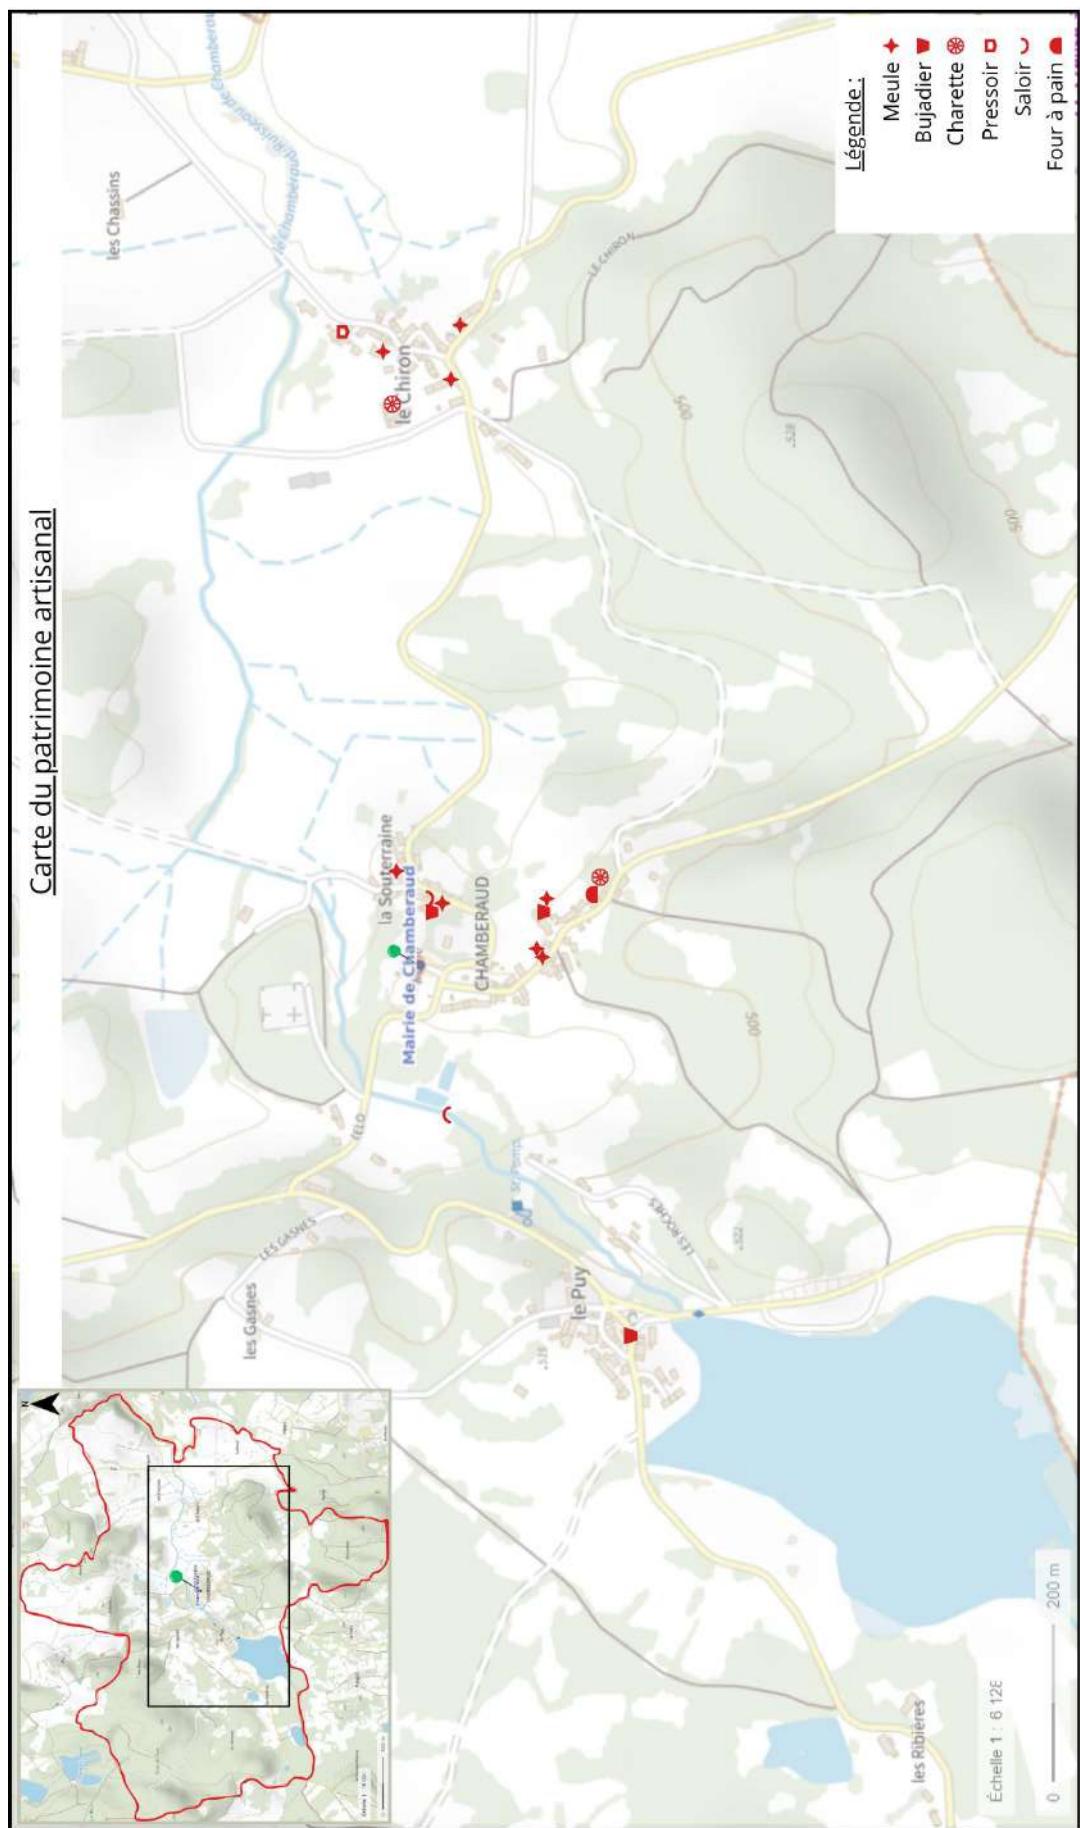


Source : d'après les données inventaire, carte géoportail, réalisation Maëlle Le Normand

1.4. Carte du patrimoine de l'eau

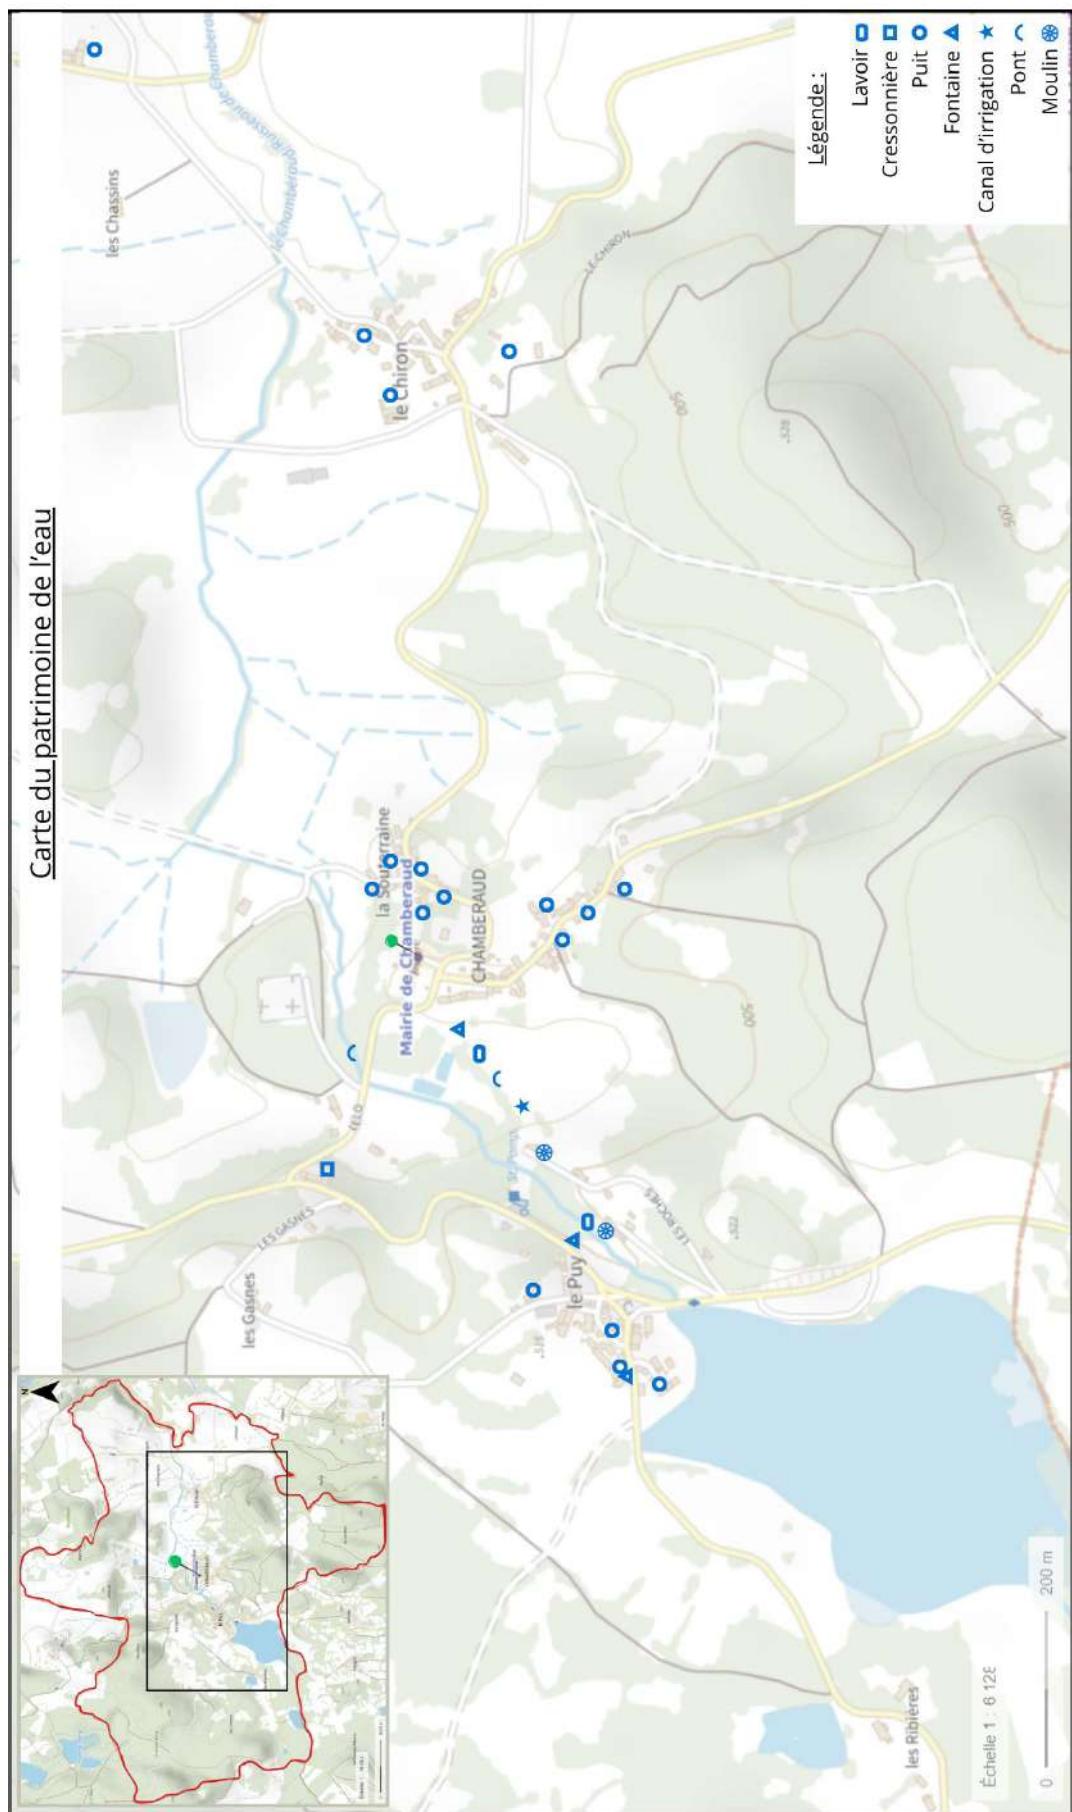

Source : d'après les données inventaire, carte géoportail, réalisation Maëlle Le Normand


C- Projet de valorisation

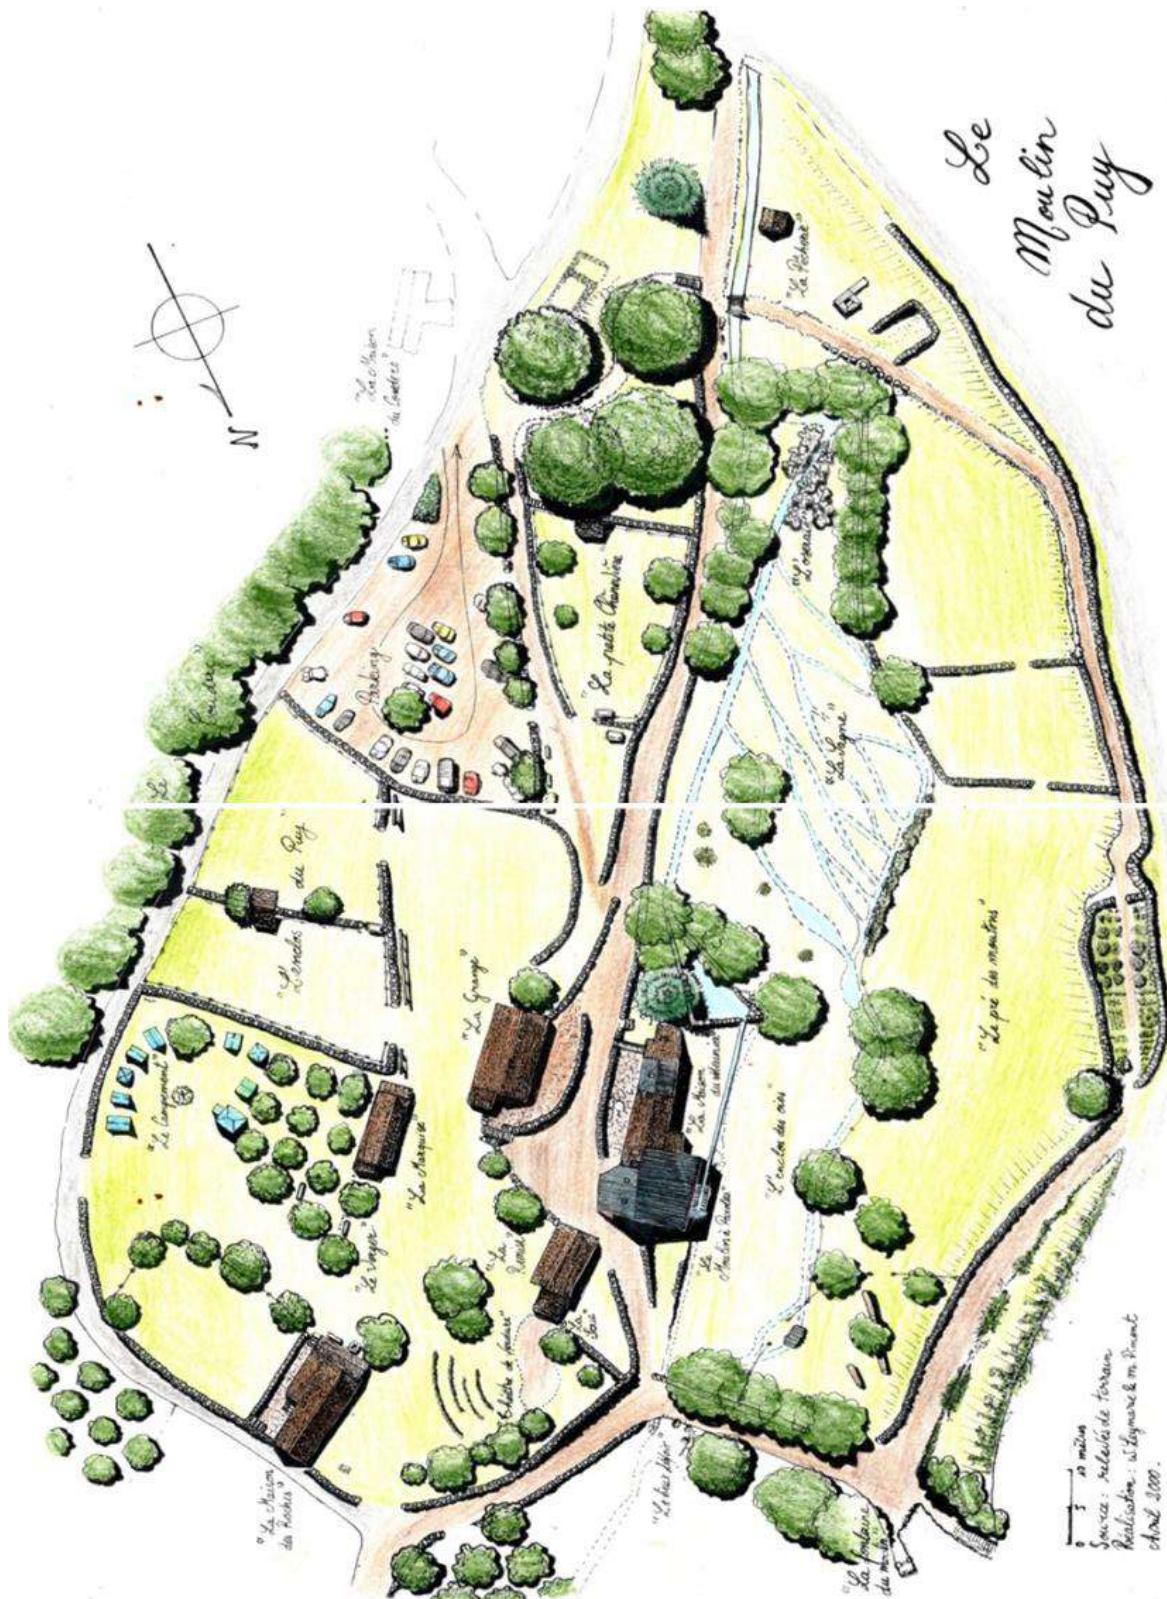

Source : plan issu du dossier de nos prédecesseurs « Le Moulin du Puy – Projet de valorisation du site, Avril 2000 »

D- Fiches inventaire

1. Fiches inventaire : RUE DE LA COMMANDERIE

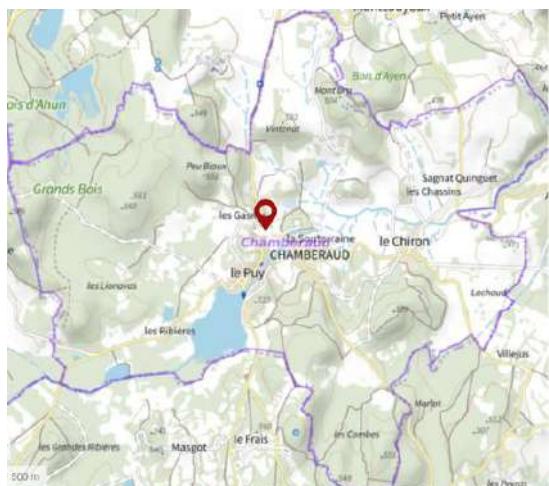

1.1. Patrimoine bâti

Patrimoine bâti			Typologie	Mairie-école	
	46°04'98.2"N 2°04'57.2"E	Chamberaud	23 480	1 Place André-Roudier	
Altitude	480.23 m	Orientation	SUD		
Situation	Sur un replat	Dimension	9.30m x 21m		
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Accessible <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible		Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Déterioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
 Description des matériaux					
Elément	Matériaux	Elément	Matériaux		
Encadrement de baies	Granite taillé, linteau monolithique	Toiture	Tuile plate, tuile mécanique, ardoise		
Menuiseries	Bois peint en bleu	Corniches	Granite moulé		
Murs	Enduit à la chaux et chainage d'angle en granite taillé	Cheminée	Granite taillé surmonté de mitron en argile		
Soubassements	Granite				
Commentaires					
<p>La toiture est en pavillon à 2 longs pans et 2 croupes sur la structure centrale. Sur les structures latérales la toiture ne comporte qu'une croupe. De plus la toiture comporte en son faîte deux épis et une girouette. Également, sur le pavillon central on pourra retrouver une lucarne dite à œil de bœuf, qui ne donne pas sur une fenêtre car elle est bouchée donc elle ne sert plus que de décoration.</p> <p>Les cheminées sont aux nombres de trois.</p> <p>On peut analyser cette structure géométrique en trois ensembles :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le pavillon central comporte deux travées symétriques et trois niveaux d'élévation : <ul style="list-style-type: none"> o Dans une travée on pourra retrouver une porte d'entrée avec un linteau clavé dont la clef est passante. Au-dessus séparer par un bandeau courant dont le centre indique la fonction de l'établissement qui est une « mairie », on pourra retrouver une fenêtre avec un linteau clavé. Et enfin au-dessus on pourra à nouveau retrouver une bande avec au centre les lettres « RF » pour République française, mais aussi on trouvera un œil de bœuf avec un linteau clavé dont la clef est passante et les sommiers lobés. - Ensuite les deux autres ensembles sont similaires à la différente que l'un comporte une inscription pour l'école des filles et l'autre pour l'école des garçons. Ainsi sur chaque ensemble on pourra retrouver deux travées, de deux niveaux d'élévation. <ul style="list-style-type: none"> o Dans une travée on peut retrouver au premier niveau une fenêtre au linteau clavé et au jambage en harpe et besace, puis au second niveau, à nouveau, une fenêtre au linteau monolithique. Les chainages d'angle de ces deux ensembles sont en harpes et besaces. Par ailleurs sur la partie basse de chacune de ces travées on pourra retrouver un soupirail. 					
Autrice	Léa Boulay	Date d'inventaire	03/02/2025		

Patrimoine bâti			Typologie	Ancien commerce
	46°02'57.4"N 2°02'43.5"E	Chamberaud	23 480	1 Rue de la commanderie
Altitude	482.44 m	Orientation	OUEST	
Situation	Sur un replat	Dimension	7m x 9 m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Accessible <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input checked="" type="checkbox"/> A l'abandon	
				
Description des matériaux				
Elément	Matériaux	Elément	Matériaux	
Encadrement de baies	Granite taillé et linteaux monolithiques équarris	Toiture	Tuile plate	
Menuiseries	Bois, métal, PVC	Corniches	Béton moulurées	
Murs	Enduit à la tyrolienne et chaînage d'angle en béton	Cheminée	Granite taillé	
Soubassements	Béton			
Commentaires				
<p>Maison mitoyenne. Toit à 2 pans. La façade donne sur la rue mais le petit portail présent à la gauche de la façade laisse deviner une arrière cours ou un jardin à l'arrière du bâtiment. Surélévation par le biais d'une plateforme en granite, enfin de mettre la maison à niveau. C'est une maison à deux niveaux d'élévation séparer par un bandeau courant.</p> <p><u>Premier niveau d'élévation</u> : Il y a trois ouvertures :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Une fenêtre couverte par un contrevent sur enrouleur, marron, en PVC - Une porte en bois possédant des vitres séparées par des croisillons - Une fenêtre à deux vantaux, elle-même possédant des vitres séparer par des croisillons <p>Cependant, même s'il y a ces trois ouvertures on peut supposer, grâce aux deux encadrements dont l'un est plus large (à gauche), que par le passé ce bâtiment était une boutique, dont l'encadrement à gauche était la vitrine et c'est justement le cas, c'était une ancienne épicerie dans laquelle à l'époque on pouvait retrouver un téléphone public.</p> <p><u>Deuxième niveau d'élévation</u> : Il y a 4 fenêtres à double vantaux, à l'étage qui ne sont pas réparties de façon symétrique et dont les vitres sont séparées par des petits bois. Sur le bandeau il y a des crochets sur lesquelles repose des pots de fleurs.</p> <p>Maison de bourg qui fait penser au maison retour type retour de migrant, notamment à cause de la présence du bandeau</p> <p><u>Façade Nord / pignon</u> : Pignon découvert :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le mur est en granite moellon avec des joints à la chaux - Pierres d'attentes - Le chaînage d'angle est en granite moellon, composé en harpe et besace - Ouverture avec un linteau monolithique en granite et des jambages en brique <p>Enfin, au Nord de l'habitation, sur le même terrain on peut observer une dépendance qui semble être un atelier. Celle-ci permet de constater que c'est un type d'habitat à éléments multiples dispersés. Sur cette dépendance on peut retrouver un toit à deux pans en taule, les murs et les encadrements sont en bétons et l'ouverture est en métal.</p>				
Autrice	Léa Boulay	Date d'inventaire	27/01/2025	

Patrimoine bâti			Typologie	Maison de bourg
	46°02'57.0"N 2°02'43.7"E	Chamberaud	23 480	3 Rue de la commanderie
Altitude	481.74 m	Orientation	OUEST	
Situation	Sur un replat	Dimension	8m x 6m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Accessible <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
				
Description des matériaux				
Elément	Matériaux	Elément	Matériaux	
Encadrement de baies	Béton	Toiture	Ardoise	
Menuiseries	Bois, Métal	Corniches	Granite taillé jointé en ciment	
Murs	Enduit à la tyrolienne et chaînage d'angle en béton	Cheminée	Granite	
Soubassements	Béton			
Commentaires				
<p>Maison mitoyenne</p> <p>Toit à deux pans. Un donne jour est visible sur le pan ouest.</p> <p>La maison s'élève sur deux niveaux</p> <p>La partie rez-de-chaussée et la partie étage, séparer par un bandeau courant, donne un effet de symétrie car les ouvertures sont empilées dans le même axe, mais l'ensemble de la façade n'est pas symétrique car ces ouvertures ne sont pas centrées.</p> <p>La porte est surplombée d'une marquise constituée de fer et verre</p> <p>Persienne en métal</p> <p>Le chainage d'angle et jambage des baies sont en harpe et besace</p> <p>Trois mitres sont présentes sur la souche de cheminée</p> <p>Maison de bourg qui fait penser au maison retour type retour de migrant, notamment à cause de la présence du bandeau. Cependant elles ne comportent pas la symétrie nécessaire pour être considéré comme une maison de type retour de migrant.</p>				
Autrice	Léa Boulay	Date d'inventaire	02/02/2025	

Patrimoine bâti			Typologie	Maison d'habitation
	46°02'56.4"N 2°02'43.4"E	Chamberaud	23 480	5 Rue de la commanderie
Altitude	482.35m	Orientation	OUEST	
Situation	Sur un replat	Dimension	8m x 9m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Accessible <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
Description des matériaux				
Elément	Matériaux	Elément	Matériaux	
Encadrement de baies	Granite taillé et linteaux monolithiques équarris	Toiture	Tuile mécanique	
Menuiseries	Bois	Corniches	Solive en bois	
Murs	Enduit à la tyrolienne	Cheminée	2 souches en granite taillé, jointé en ciment	
Soubassements	Béton			
Commentaires				
<p>Maison mitoyenne</p> <p>Toit à deux pans</p> <p>La maison s'élève sur trois niveaux dont l'ensemble n'est pas symétrique :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le premier contient une deux portes d'entrée positionnée de part et d'autre de la façade, et entre les deux ouvertures une fenêtre avec des contrevents en bois - Le second niveau comporte deux fenêtres avec des contrevents en bois, dont l'une, celle de gauche, comporte un linteau différent celui de droite, car pas débordant au-delà du jambage. - Le dernier niveau comporte un donne jour dont le linteau est coupé par le pan du toit. <p>La porte de gauche possède sur son linteau un chronogramme, indiquant comme date « 1824 » représentant possiblement la date de construction de cette bâtie. Également, on pourra retrouver de part et d'autre de ce chronogramme des lettres de gravée un « P » et un « T », pouvant être les initiales du constructeur ou du propriétaire.</p> <p>Les encadrements possèdent des jambages en harpe et besace</p> <p>Une pierre à évier surmonté d'un oculus est visible à côté de la porte gauche de la façade.</p> <p>Un anneau métallique est accroché à la façade à gauche de la porte droite, elle devait servir à attacher les animaux.</p>				
Autrice	Léa Boulay	Date d'inventaire	02/02/2025	



Patrimoine bâti			Typologie	Grange limousine
	46°02'56.1"N 2°02'42.8"E	Chamberaud	23 480	ZE 0165
Altitude	481.89 m	Orientation	EST	
Situation	Sur un replat	Dimension	8m x 9m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Accessible <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu		<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon
Description des matériaux				
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux
	Encadrement de baies	Granite taillé, linteaux monolithiques et linteaux en bois	Toiture	Tuile mécanique
	Menuiseries	Bois	Corniches	Néant
	Murs	Moellons de granite et joint à la chaux	Cheminée	Néant
	Soubassements	Néant		
Commentaires				
<p>Toit à deux pans</p> <p>Grange limousine plein pied qui comporte 3 ouvertures. Une porte de grange à deux vantaux servant à faire entrer soit les animaux, soit un véhicule agricole. A la droite de celle-ci on retrouvera un donne jour. Enfin, la droite de ce donne jour on retrouvera une porte d'homme dont le linteau est surmonté d'un arc de décharge.</p> <p>Cette grange possédée une autre porte d'homme à gauche de la porte de grange à deux vantaux, dont on aperçoit encore le linteau, les jambages mais aussi un arc de décharge non bouché formant ainsi un baumadis qui a dû recevoir un objet protecteur.</p> <p>Les chaines d'angles et jambage sont en harpes et besace.</p> <p>La grange comporte des annexes de part et d'autre de ses pignons :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pignon nord : des garages - Pignon sud : annexe qui devait servir au cochon. 				
Autrice	Léa Boulay	Date d'inventaire	02/02/2025	

Patrimoine bâti			Typologie	Maison d'habitation
	46°02'56.2"N 2°02'43.3"E	Chamberaud	23 480	7 Rue de la commanderie
Altitude	481.77 m	Orientation	OUEST	
Situation	Sur un replat	Dimension	6,5 x 9,5m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Accessible <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input type="checkbox"/> Bon état <input checked="" type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
Description des matériaux				
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux
	Encadrement de baies	Granite taillé et linteaux monolithiques	Toiture	Tuile romane
	Menuiseries	Bois	Corniches	Solive en bois
	Murs	Moellons de granite, joint à la chaux et chainage d'angle en granite moellon	Cheminée	Granite et béton
	Soubassements	Néant		
Commentaires				
<p>Toit à deux pans</p> <p>Maison mitoyenne à deux niveaux et trois travées :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La première travée comporte la porte au rez de chaussée, surplombé d'une marquise. Le niveau supérieur quant à lui possède une fenêtre. - La seconde travée ne comporte qu'une ouverture au rez de chaussée, une fenêtre avec des contrevents en bois. - La dernière travée possède une baie à contrevent en bois au rez de chaussée et une fenêtre au second niveau. <p>La régularité dans le positionnement des pierres au niveau des fenêtres, formant une ligne courante le long de la façade peu laissé pensée que cette maison ne comporter par ce niveau de fenêtre. Celui-ci est venu avec le changement de toiture au XIXe siècle, passant de toit de chaume à toit en tuile et surélevant l'ensemble de la toiture laissant la possibilité d'installer ces ouvertures.</p> <p>Présence d'une pierre à évier et d'un oculus à gauche de la porte</p> <p>Les jambages des ouvertures sont en harpes et besaces</p> <p>Cette maison fut autrefois une boucherie.</p>				
Autrice	Léa Boulay	Date d'inventaire	03/02/2025	

Patrimoine bâti			Typologie	Maison d'habitation
	46°02'56.4''N 2°02'43.4''E	Chamberaud	23 480	ZE 0129
Altitude	482.04 m	Orientation	OUEST	
Situation	Sur un replat	Dimension	8 x 5.5m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Accessible <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
Description des matériaux				
Elément	Matériaux	Elément	Matériaux	
Encadrement de baies	Granite taillé et linteaux monolithiques	Toiture	Tuile mécanique	
Menuiseries	Bois	Corniches	Solive en bois	
Murs	Moellons de granite, joint à la chaux et chainage d'angle en granite moellon	Cheminée	Béton et brique	
Soubassements	Néant			
Commentaires				
<p>Maison mitoyenne à deux pans</p> <p>La maison comporte deux niveaux d'élévations :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le premier niveau d'élévation comporte à gauche une fenêtre avec des contrevents en bois et à droite une porte. - Le second niveau comporte dans l'axe de la fenêtre du rez de chaussée une fenêtre avec des contrevents en bois. A droite de cette fenêtre on retrouvera un donne jour. <p>La chaîne d'angle et les jambages sont en harpes et besaces</p> <p>La rive nord est en tuile</p> <p>Présence d'une pierre à évier à droite de la porte d'entrée</p>				
Autrice	Léa Boulay	Date d'inventaire	03/02/2025	

Patrimoine bâti			Typologie	Grange limousine
	46°04'88.3" N 2°04'53.7" E	Chamberaud	23 480	9 Rue de la commanderie
Altitude	481.16 m	Orientation	OUEST	
Situation	Sur un replat	Dimension	5.5 x 7 m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Accessible <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input type="checkbox"/> Bon état <input checked="" type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
Description des matériaux				
Elément	Matériaux	Elément	Matériaux	
Encadrement de baies	Granite taillé, brique, linteaux en bois	Toiture	Ardoise	
Menuiseries	Bois	Corniches	Néant	
Murs	<u>Partie inférieure :</u> Mur en granite moellon, pierre sèche <u>Partie supérieure :</u> Moellons de granite, joint à la chaux <u>Chainage d'angle :</u> béton	Cheminée	Néant	
Soubassements	Néant			
Commentaires				
Grange limousine à deux pans, mitoyenne. Cette grange ne comporte qu'une seule ouverture une porte à deux vantaux détériorés sans doute à cause de l'huile de vidange qui était anciennement passé sur les portes de granges afin de les protégées mais qui les a abimées. On peut constater sur la partie basse des vantaux la présence de ferronnerie dont le bout est en forme de fleur de lys. Larmier taillé dans la pierre présent sur le pignon sud de la maison d'habitation du 7 rue de la commanderie permettant de constater la présence ancienne d'une couverture de chaume sur cette grange.				
Autrice	Léa Boulay	Date d'inventaire	03/02/2025	



Patrimoine bâti			Typologie	Maison d'habitation
	46°04'89.7"N 2°04'60.8"E	Chamberaud	23 480	9 Rue de la commanderie
Altitude	473.57 m	Orientation	SUD-OUEST	
Situation	Sur un replat	Dimension	8 x 16 m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Accessible <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
Description des matériaux				
Elément	Matériaux	Elément	Matériaux	
Encadrement de baies	Appui en béton	Toiture	Tuile mécanique	
Menuiseries	Bois, PVC	Corniches	Solive en bois	
Murs	<u>Partie inférieure :</u> granite moellon enduite en béton <u>Partie supérieure :</u> Parpaing enduit en béton	Cheminée	Béton	
Soubassements	Néant			
Commentaires				
Maison mitoyenne relié à la grange par une extension en parpaing à la gauche de la bâisse. Toit à quatre pans La maison comporte deux niveaux fournis de six ouvertures symétriques :				
<ul style="list-style-type: none"> - Le premier niveau, le rez de chaussée possède deux donne jour à la droite desquelles se trouve la porte à deux vantaux en bois pliants d'un garage - Le second niveau se constitue de trois baies, deux fenêtres se découplant en deux travées et une troisième fenêtre plus large d'une travée que les deux premières, en cohérence avec la largeur du garage. Ces baies sont couvertes par des contrevents sur enrouleur. La porte d'entrée de la maison est accessible par le biais d'un emmarchement présent sur le pignon sud. Par ailleurs, la porte est surplombée d'une marquise qui forme par le biais se mur en verre et en métal descendant le long de la marquise, un sas d'entrée.				
Autrice	Léa Boulay	Date d'inventaire	03/02/2025	

Patrimoine bâti			Typologie	Longère à étage
	46°04'86.7"N 2°04'56.5"E	Chamberaud	23 480	11 Rue de la commanderie
	Altitude	479.67 m	Orientation	SUD-EST
	Situation	Sur un replat	Dimension	8.5 m x 17.5 m
	Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Accessible <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon
	Description des matériaux			
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux
	Encadrement de baies	<u>Maison d'habitation :</u> Béton peint en blanc, linteaux en béton et d'autres bois <u>Grange :</u> <u>Jambage</u> : granite taillé et béton <u>Linteaux</u> : Granite taillé monolithique et bois	Toiture	Tuile plate
	Menuiseries	Métal, bois	Corniches	Solive en bois
	Murs	<u>Maison d'habitation</u> : Enduit à la tyrolienne <u>Grange</u> : Des parties en granite moellon, pierre sèche et d'autres en granite jointé à la chaux	Cheminée	<u>Maison d'habitation</u> : Granite jointé avec du béton <u>Grange</u> : Béton enduite en béton
	Soubassements	Béton		
Commentaires				

Dans cette longère à étage on retrouve deux parties une maison d'habitation qui s'étend sur une partie de la grange qui semble avoir été réhabilité en partie. Toit à deux pans.

Maison d'habitation :

On peut découper cette maison d'habitation en trois travées à deux niveaux d'élévation

- La première travée se compose au premier niveau d'une large baie vitrée avec des contrevents à double vantaux en bois. Au second niveau on retrouvera une fenêtre avec une persienne
- La seconde travée se compose sur le premier et second niveau de fenêtre avec persienne en contrevient
- Sur la troisième travée, plus rustique, on retrouvera sur le premier niveau une porte à deux vantaux surplombés d'une marquise. Sur le second niveau on retrouvera un donne jour.

Le pan sud-est de la toiture comporte une tabatière.

Rappelle pour les deux premières travées, les maisons types retour de migrant de par la symétrie des ouvertures et à cause de bandeau courant séparant les deux niveaux de la bâtie.

La souche de cheminée possède une marche pour le ramoneur.

La grange :

Composé de trois ouvertures sur deux niveaux :

- Un donne jour au second niveau symétrique à celui de la maison d'habitation
- Sur le premier niveau on retrouvera une porte de grange à double vantaux avec un linteau en bois et un arc de décharge. A sa droite se trouve une porte d'homme qui a pour linteau une possible pierre de remploi venant de la commanderie de Chamberaud, et sur lequel on peut observer un arc en accolade.

Le chainage d'angle et le jambage sont en harpe et besace.

Sur le terrain de cette longère à étage nous retrouverons deux meules.

Autrice	Léa Boulay	Date d'inventaire	03/02/2025
---------	------------	-------------------	------------

Patrimoine bâti			Typologie	Grange limousine
	46°04'83.5"N 2°04'62.7"E	Chamberaud	23 480	15 Rue de la commanderie
Altitude	480.6 m	Orientation	SUD-EST	
Situation	Sur un replat	Dimension	7.5 m x 5,5 m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Accessible <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
Description des matériaux				
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux
Encadrement de baies	Granite taillé, linteaux monolithique, linteaux clavé	Toiture	Ardoise	
Menuiseries	Bois et fer	Corniches	Néant	
Murs	<u>Facade</u> : Granite moellon jointé à la chaux, chainage d'angle en granite taillé <u>Pignon Sud-Ouest</u> : Béton	Cheminée	Néant	
Soubassements	Néant			
Commentaires				
Grange mitoyenne avec une toiture à deux pans				
La jointure est travaillée				
Cinq ouvertures qui s'organisent en trois travées :				
<ul style="list-style-type: none"> - Une première travée à gauche dont le premier niveau contient une porte d'homme dont le linteau est surplombé d'un arc de décharge qui forme un baumadis dans lequel on pouvait y installer un objet protecteur - La travée centrale est composée de la porte de grange à deux vantaux d'où les animaux rentrer. Cette porte contient des éléments de ferronnerie et sont linteaux est clavée formant un arc surbaissé. Surplombant cette porte se trouve une porte d'homme qui signale un étage à la grange dans lequel des foins, du grains ou d'autre production agricole pouvait être stockés. - La troisième travée plus à droite comporte au premier niveau une porte d'homme. 				
Autrice	Léa Boulay	Date d'inventaire	27/01/2025	

Patrimoine bâti			Typologie	Maison d'habitation
	46°04'83.7"N 2°04'60.8"E	Chamberaud	23 480	13 Rue de la commanderie
Altitude	481.07 m	Orientation	SUD-OUEST	
Situation	Sur un replat	Dimension	7 m x 7 m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Accessible <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
Description des matériaux				
Elément	Matériaux	Elément	Matériaux	
Encadrement de baies	Appui béton	Toiture	Tuile mécanique imitation romane	
Menuiseries	Bois	Corniches	Néant	
Murs	Enduit à la tyrolienne	Cheminée	Néant	
Soubassements	Néant			
Commentaires				
<p>Maison plein pied.</p> <p>Toiture à deux pans.</p> <p>Deux travées possédant pour chacune d'elle une baie vitrée avec des contrevents à double vantaux.</p>				
Autrice	Léa Boulay	Date d'inventaire	27/01/2025	

Patrimoine bâti			Typologie	Maison type retour de migrants		
	46°04'83.8"N 2°04'63.4"E	Chamberaud	23 480	15 Rue de la commanderie		
Altitude	479.41 m	Orientation	SUD-EST			
Situation	Sur un replat	Dimension	9 m x 5.5 m			
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Accessible <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon			
Description des matériaux						
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux		
Encadrement de baies	Granite taillé, linteaux monolithique équarris		Toiture	Ardoise		
Menuiseries	Bois		Corniches	Granite sculpté		
Murs	Enduit à la tyrolienne, chainage d'angle en granite taillé		Cheminée	Brique		
Soubassements	Béton					
Commentaires						
Toit à deux pans. Maison, type retour de migrant mitoyenne à deux granges. Cette maison comporte trois travées sur deux niveaux d'élévation s'éparer par un bandeau courant le long de la façade :						
<ul style="list-style-type: none"> - Le premier niveau d'élévation comporte trois ouvertures, à gauche une porte d'entrée, en bois surplombée par un chronogramme repeint pour le mettre en valeur, il indique la date « 1910 » et est encadrée par deux lettres un J et U. L'ensemble est entouré d'un double losange. A la droite de la porte on retrouve une petite baie, puis une plus grande, encore à droite, couverte pas un contrevent blanc. - Le second niveau comporte deux fenêtres, sans contrevent, les jambages et chaîne d'angle de ce niveau sont en harpe et besace - Au plus bas de la façade on retrouvera un soupirail, couvert pas une plaque de métal et au plus haut de la façade, sous la corniche, on retrouvera deux donne jour au-dessus des deux baies 						
L'ensemble de la façade est décoré par le biais d'ornementation peinte au premier niveau en jaune et au second en bleue, rappelant des fleurs. Parmi ces décos un ressort du lot au centre du premier niveau, elle nous semble être une étoile à quatre branches peintes en bleu. Il est possible que ces décos soient des références au libres penseurs dont les fleurs et étoiles étaient leurs symboles.						
Autrice	Léa Boulay		Date d'inventaire	27/01/2025		

Patrimoine bâti			Typologie	Grange
	46°04'84.2"N 2°04'64.7"E	Chamberaud	23 480	ZE 0119
Altitude	478.67 m	Orientation	SUD-EST	
Situation	Sur un replat	Dimension	11 m x 3 m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Accessible <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input checked="" type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
Description des matériaux				
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux
	Encadrement de baies	Linteau et jambage granite taillé et linteaux en bois	Toiture	Tuile plate et tuile mécanique
	Menuiseries	Bois	Corniches	?
	Murs	Granite moellon, jointé à la chaux et trace de joint en béton	Cheminée	Néant
	Soubassements	Néant		
Commentaires				
Toit à deux pans				
La grange semble avoir vécu des réparations comme les traces de bétons sur la façade l'induisent				
L'ensemble se compose en deux travées :				
<ul style="list-style-type: none"> - Première travée : comporte une porte à double vantaux, surplombée par un double linteau et un peu plus haut un arc de décharge sur laquelle se dépose une seconde ouverture non vitrée. - Seconde travée : une ouverture, couverte par un contrevent en bois, maintenue par des éléments de ferronnerie. 				
Des pierres en granite ressortes de la façade, on peu supposer que ce sont des pierres d'attentes.				
Les jambages sont en harpe et besace.				
Autrice	Léa Boulay	Date d'inventaire	27/01/2025	

Patrimoine bâti			Typologie	Longère à étage
	46°04'84.6"N 2°04'64.9"E	Chamberaud	23 480	17 Rue de la commanderie
Altitude	477.96 m	Orientation	SUD-EST	
Situation	Sur un replat	Dimension	9 m x 16 m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Accessible <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
Description des matériaux				
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux
	Encadrement de baies	Béton, Granite taillé, linteaux granite et linteaux en bois	Toiture	Ardoise, Tuile mécanique
	Menuiseries	Bois	Corniches	Granique moellon
	Murs	Granite moellons en pierre sèche et joint à la chaux, chainage d'angle granite moellon	Cheminée	Granite taillé et jointé en ciment
	Soubassements	Néant		
Commentaires				
La toiture est à deux pans				
<u>Partie Habitation</u> : Cette partie qui prend aussi place dans l'ancienne grange peu se découper en trois travées <ul style="list-style-type: none"> - La première comporte au premier niveau une fenêtre à double vantail, refermable avec des contrevents rouges. Ensuite au second niveau on retrouvera une baie, non vitré, peut être un donne jour - La seconde travée comporte au premier niveau deux ouvertures une destinée à la porte d'entrée et la seconde à sa droite est une fenêtre dont le contrevent est également rouge. Au second niveau on retrouvera une autre baie qui se couvre avec un contrevent rouge et au troisième niveau on retrouvera un donne jour. <ul style="list-style-type: none"> - Enfin la troisième travée se compose de deux niveaux qui débute assez haut sur la façade. Le premier niveau donne sur une fenêtre et le second sur un donne jour. 				
Plusieurs trous de boulin sont observables sur la façade				
<u>Partie grange</u> : Cette partie qui a été réhabilité et devait se poursuivre sur la bâtie à coté étant donné que l'entrée semble coupée. On retrouvera une seule ouverture, une porte à double vantail. Le chainage d'angle et jambage est en harpe et besace. Une annexe se situe devant la maison, celle-ci ressemble à une petite bâtie face à laquelle se trouve une cour délimitée par un mur en granite. Cette annexe servait à un cochon.				
Autrice	Léa Boulay	Date d'inventaire	27/01/2025	

Patrimoine bâti			Typologie	Maison à auvent
	46°04'82.8"N 2°04'65.4"E	Chamberaud	23 480	ZE 0117
	Altitude	482.04 m	Orientation	SUD-OUEST
	Situation	Sur un replat	Dimension	10 m x 8.5 m
	Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Accessible <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input type="checkbox"/> Bon état <input checked="" type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input checked="" type="checkbox"/> A l'abandon
 	Description des matériaux			
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux
	Encadrement de baies	Linteaux et jambage en granite taillé, linteaux et jambage en bois	Toiture	Tuile mécanique
	Menuiseries	Bois	Corniches	?
	Murs	Granite moellons et joint à la chaux, chainage d'angle en granite taillé et moellons	Cheminée	Néant
	Soubassements	Néant		
Commentaires				
<p>Maison à deux pans, dont la toiture au niveau de la façade s'étend sur sa gauche au-delà de l'ensemble pour former un auvent surplombant l'escalier menant à une porte à gauche de l'édifice qui est surplombée par une ouverture dont l'encadrement est en bois.</p> <p>La façade principale se compose en deux travées, avec deux niveaux d'élévation :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Une à droite avec au premier niveau une porte en bois, bloqué par un bâton en bois. Au-dessus de cette porte on perçoit un arc de décharge et plus haut on retrouve une ouverture non couverte, encadrée par du granite - La seconde travée, à gauche de la première comporte au premier niveau une baie aux encadrements de bois <p>L'habitation est rattachée à un mur. Une extension semble être rattacher à gauche de l'habitat, comportant une autre porte. Face à cet ensemble se trouver une boiserie, un lieu où l'on range le bois. Les jambages et chaines d'angles sont en harpes et besaces.</p>				
Autrice	Léa Boulay	Date d'inventaire	27/01/2025	

Patrimoine bâti	Typologie	Longère à étage
-----------------	-----------	-----------------

	46°04'82.0"N 2°04'64.8"E	Chamberaud	23 480	19 Rue de la commanderie			
	Altitude	482.68 m	Orientation	SUD-OUEST			
	Situation	Sur un replat	Dimension	7 m x 25 m			
	Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Accessible <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon			
Description des matériaux							
 	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux			
	Encadrement de baies	<u>Maison d'habitation :</u> Granite taillé, linteaux monolithiques et linteaux clavé	Toiture	Tuile mécanique			
		<u>Grange :</u> Granite taillé, linteaux monolithique					
	Menuiseries	Bois, pvc	Corniches	?			
	Murs	Bois, Granite moellons jointé à la chaux, chaîne d'angle en granite taillé	Cheminée	Granite en pierre taillé			
	Soubassements	Granite					
	Commentaires						
Au vu des différentes hauteurs des toitures on suppose que cette longère est le résultat d'une extension ayant permis de relier la partie habitation à celle de la grange limousine. Ainsi on retrouvera trois entités de bâti dont la maison principale est marquée par une marquise qui surplombe la porte d'entrée et qui s'étend sur la seconde entité et également sur une partie de la troisième car la grange semble avoir été réhabilité pour renfermer une partie de l'habitation.							
<u>Maison principale :</u>							

Se découpe en trois travées symétriques. Une centrale qui est celle où l'on retrouve la porte et sa marquise puis deux latérale dont les deux niveaux renferme des ouvertures vitrés refermable avec des contrevents rouges.

Seconde entité :

Cet habitat comporte qu'un seul niveau avec une porte et à la droite de celle-ci une fenêtre au contrevent rouge. Cependant, on peu mentionner que cette entité à pu être réhaussé à cause peut être des anciennes toitures en chaume, comme le prouverai le placement de panneau en bois pour finir le mur réhaussé.

Troisième entité :

On peu la découpé en deux parties. Une partie habitation composé d'une grande porte à deux vantaux, faisant sans doute partie de l'ancienne grange. A la droite de cette porte on retrouvera une porte d'homme et au-dessus de l'ancienne porte de grange se trouve une fenêtre. La seconde partie quand elle se compose en trois travées, une centrale avec une porte à double vantaux. A gauche de cette porte on trouvera une petite ouverture, peut être un donne jour. Enfin, à droite de cette porte à double vantaux se trouve une porte d'homme à côté de laquelle on retrouve cette petite ouverture qui peut être un donne jour.

Par ailleurs lorsque l'on analyse le mur, celui-ci semble, tout comme l'entité précédente, avoir été réhaussé.

La façade comporte des éléments végétalisés comme un pied de vigne qui remonte sur la façade de la troisième entité.

Les jambages et chainage d'angle sont en harpe et besace

Les appuis des fenêtres semblent sculptés.

Autrice	Léa Boulay	Date d'inventaire	27/01/2025
---------	------------	-------------------	------------

Patrimoine bâti			Typologie	Grange limousine
	46°04'79.8"N 2°04'67.1"E	Chamberaud	23 480	ZE 0114
	Altitude	485.32 m	Orientation	SUD-OUEST
	Situation	Sur un replat	Dimension	8.5 m x 14 m
	Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Accessible <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon
	Description des matériaux			
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux
	Encadrement de baies	Granite taillé, linteaux monolithique et linteaux en bois	Toiture	Ardoise
	Menuiseries	Bois	Corniches	?
	Murs	Granite moellons jointé à la chaux, chaîne d'angle en granite taillé	Cheminée	Néant
	Soubassements	Néant		
Commentaires				
<p>La toiture de cette grange est à deux pans.</p> <p>Deux ouvertures sont présente sur la façade, une qui correspond à une porte à double vantaux, et une à gauche qui correspond à une porte d'homme. Au-dessus du linteau de la porte d'homme on retrouvera un petit arc de décharge.</p> <p>Les chainages d'angles et les jambages sont en harpe et besace.</p>				
Autrice	Léa Boulay	Date d'inventaire	27/01/2025	

Patrimoine bâti		Typologie		Maison d'habitation
	46°04'78.6"N 2°04'67.2"E	Chamberaud	23 480	21 Rue de la commanderie
Altitude	486.77 m	Orientierung	SUD-EST	
Situation	Sur un replat	Dimension	6.5 m x 13 m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Accessible <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
Description des matériaux				
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux
	Encadrement de baies	Granite taillé, linteaux monolithiques <u>Façade Nord-Est</u> : Brique, granite taillé, linteaux monolithiques	Toiture	Ardoise
	Menuiseries	Bois	Corniches	?
	Murs	<u>Façade</u> : Granite moellons jointé à la chaux, façon pierre vue et chaîne d'angle en granite taillé <u>Pignon sud-ouest</u> : Granite moellon, pierre sèche <u>Façade Nord-Est</u> : Granite moellon, pierre sèche.	Cheminée	Granite taillé jointé en ciment
	Soubassements	Néant		
Commentaires				
<p>Tout d'abord, lorsque l'on souhaite pénétrer dans l'espace de vie de cette habitation, située à l'angle d'une route, on constate au pied de l'entrée la présence d'un chasse-roue, signifiant sans doute que l'ancien propriétaire de cette maison avait un lien avec le monde agricole et c'est justement le cas. Cette maison construite entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle, appartenait à une ancienne famille des lieux dont le propriétaire était un marchand de vin.</p> <p>Pour décrire cette bâtie on peut répartir cette description en trois parties : Une sur la façade principale, une autre par rapport au pignon sud-ouest et une autre sur la façade Nord-Est. Mais avant de commencer la description on peut déjà mentionner que celle-ci comporte trois étages, ce qui est peu commun pour la commune qui généralement a des bâtisses, en dehors de celle des personnes aisées qui ne vont pas au-delà de deux étages. Par conséquent, on peut supposer que la famille qui</p>				

habitat ce lieu était des paysans plutôt aisés. Ensuite lorsque l'on regarde la globalité de cette maison on constate sur la toiture à deux pans, la présence de tabatière mais surtout de trois souches de cheminées, qui comporte encore la trace des anciens toits de chaume par le biais de larmier en pierre. Par ailleurs, ces souches donnent sur une cheminée située à l'ouest de la maison, une autre cheminée contenant aussi un four à l'est de la maison et une dernière qui se trouve à l'étage ouest de la maison, dans une chambre.

Façade principale :

Pour décrire la façade il faut tout d'abord précisé que cette maison a été pensée en deux ensembles mitoyen. C'est-à-dire, qu'une partie de la maison était réservée aux parents de la famille et l'autre partie était réservée aux enfants. Ainsi dans la répartition des ouvertures on constatera une symétrie presque parfaite.

Au rez-de-chaussée, on constatera dans la première travée, la présence, qui se répète dans la seconde, d'un oculus symbole sans doute d'une ancienne pierre à évier, d'une fenêtre sont les contrevents blancs sont percés avec un motif en forme de losange et enfin une porte d'entrée. Ce qui empêche la symétrie parfaite, c'est justement ce niveau où les portes et fenêtres ne correspondent pas d'une travée à l'autre.

Ensuite au second étage on retrouvera dans la travée une et deux des fenêtres avec des contrevents blancs, puis au troisièmes étage on retrouvera deux fenêtres mais qui cette fois ci sont sans contrevents.

Pignon Sud-Ouest :

Sur ce pignon on peut constater la présence de plusieurs pierres d'attente, mais aussi au niveau du troisième étage, la présence d'une baie. Lorsque l'on regarde plus attentivement les chaînages d'angles on peut observer le placement d'une possible pierre de remploi provenant de l'ancienne commanderie de Chamberaud. Cette pierre de remploi se mêlant aux autres pierres de taille prend la forme de marche.

Façade Nord-Est :

Sur cette façade se trouve une multiplicité de trou de boulin mais aussi plusieurs ouvertures, deux par travée. La travée Ouest comporte deux donne jour sur le second et le troisième étage. Ensuite, la travée Est on constatera au troisième étage un donne jour vitrée puis au première étage la présence d'une baie, donnant sur une fenêtre, au contrevent blanc et dont l'encadrement est anachronique car fait de briques et n'allant pas avec l'ensemble de la maison. De plus, cette fenêtre étant à l'opposé de là où se lève le soleil, elle semble au premier abord illogique. Seulement, autrefois celle-ci était utile à un membre de cette famille qui faisait de la couture et avait besoin de lumière dans la pièce où elle travaillait.

Enfin au-delà de la bâtie principale, sur le côté sud on peut constater la présence d'une extension couverte à deux niveaux, recouvrant le four et ayant un étage ouvert, dont l'utilité nous est inconnu mais peut-être serait-il à ranger quelque chose comme du bois. Les chainages d'angle et jambage sont en harpe et besace. La charpente de cette maison est en chêne.

Autrice	Léa Boulay	Date d'inventaire	27/01/2025
---------	------------	-------------------	------------



Patrimoine bâti			Typologie	Grange
	46°04'77.3"N 2°04'68.8"E	Chamberaud	23 480	21 Rue de la commanderie
Altitude	487.39 m	Orientation	SUD-OUEST	
Situation	Sur un replat	Dimension	8 m x 12.5 m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Accessible <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu		<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon
Description des matériaux				
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux
	Encadrement de baies	Granite taillé, linteaux monolithique, linteau en bois	Toiture	Ardoise
	Menuiseries	Bois	Corniches	?
	Murs	Granite moellons en sèche et granite moellons jointés à la chaux façon pierre vue, chainage d'angle en granite taillé	Cheminée	Néant
	Soubassements	Néant		
Commentaires				
<p>Toit à deux pans. Rattaché à une autre toiture, formant un préau pour une terrasse.</p> <p>La façade se compose en trois travées :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un premier composé d'une petite ouverture - Une seconde où l'on retrouve une porte d'homme. Un peu plus au-dessus, décalé vers la gauche se trouve ce qui semble être un donne jour. - Sur la troisième travée, on retrouvera une porte à double vantaux, dans la laquelle se dessine une autre porte d'homme. Le bas de la porte de grange est détérioré sans doute à cause des anciennes pratiques qui amenait à se que l'on passe de l'huile de vidange sur les portes pour les protégées mais qui au fil du temps les abîmes. <p>La partie basse de la première et seconde travée, ne semble pas être d'origine au vu de la méthode de construction dont fait preuve cette partie par rapport à l'ensemble. Puisqu'elle contient de la chaux en jointage alors que l'ensemble est en pierre sèche. Les jambages et chaînes d'angles sont en harpes et besaces. L'angle le plus au sud de l'édifice n'est pas droit afin de s'adapter à la rue</p>				
Autrice	Léa Boulay	Date d'inventaire	27/01/2025	

Patrimoine bâti			Typologie	Maison d'habitation
	46°04'74.5"N 2°04'76.8"E	Chamberaud	23 480	23 Rue de la commanderie
Altitude	485.38 m	Orientation	SUD-EST	
Situation	Sur un replat	Dimension	8 m x 11 m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Accessible <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input checked="" type="checkbox"/> Détérioré <input checked="" type="checkbox"/> A l'abandon	
Description des matériaux				
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux
Encadrement de baies	Néant	Toiture	Ardoise	
Menuiseries	Bois	Corniches	?	
Murs	Panneau OSB	Cheminée	Néant	
Soubassements	Néant			
Commentaires				
<p>Maison qui semble non achevé et celle-ci semble surélevé sur pilotis</p> <p>Toiture à deux pans dont l'un des deux pans contient une tabatière.</p> <p>Sur le faîteage du toit une girouette en forme de chat assis sur un croissant de lune a été placée</p> <p>Deux ouvertures sont présente sur la façade de la maison, une plus au sud qui était censé, selon nous, être une baie vitrée à deux vantaux et une autre à droite de celle-ci qui aurait dû être une baie vitrée à un vantaux.</p>				
Autrice	Léa Boulay	Date d'inventaire	27/01/2025	

1.2. Patrimoine de l'eau

Patrimoine de l'eau			Typologie	Puit encastré			
	46.047943° 2.046413°	Chamberaud	23 480	16 Rue de la commanderie			
	Altitude	486.88 m	Orientation	NORD-EST			
	Situation	En hauteur	Dimension	Néant			
	Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Déterioré <input type="checkbox"/> A l'abandon			
	Description des matériaux						
	Elément	Matériaux					
	Encadrement	Granite					
	Fond	Granite					
	Barrière	Néant					
Commentaires							
N'est plus utilisait.							
Autrice	Léa Boulay		Date d'inventaire	27/01/2025			

Patrimoine de l'eau			Typologie	Puit encastré							
	46.048371° 2.046579°	Chamberaud	23 480	17 Rue de la commanderie							
Altitude	479.17 m	Orientation	NORD-EST								
Situation	En hauteur	Dimension	Néant								
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon								
Description des matériaux											
	Elément	Matériaux									
Encadrement	Granite										
Fond	Granite										
Barrière	Métal										
Commentaires											
N'est plus utilisait.											
Autrice	Léa Boulay	Date d'inventaire	27/01/2025								

Patrimoine de l'eau			Typologie	Puit
	46.047509° 2.046876°	Chamberaud	23 480	21 Rue de la commanderie
Altitude	490.25 m	Orientation	SUD-EST	
Situation	Au hauteur	Dimension	Néant	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input checked="" type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
Description des matériaux				
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux
Auvent	Néant	Margelle	Granite	
Treuil	Néant			
Potence	Fer forgé			
Manivelle	Néant			
Commentaires				
Ce puit a servi jusque dans les années 1970 à fournir en eau une grande partie de la rue de la commanderie, après cette date l'eau courante étant disponible dans les foyers ce puit ne fut plus utile à la population.				
Autrice	Léa Boulay	Date d'inventaire	27/01/2025	

Patrimoine de l'eau			Typologie	Puit encastré
	46.048217° 2.046169°	Chamberaud	23 480	Rue de la commanderie
Altitude	482.06 m	Orientation	NORD	
Situation	En hauteur	Dimension	Néant	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
	Description des matériaux			
Elément	Matériaux			
Encadrement	Granite			
Fond	Granite			
Barrière	Fer forgé			
Commentaires				
<p>Ce puit qui se trouve dans un virage tourné vers la route, devait être à destination de la communauté et non privé. Il est décoré sur son linteau avec ce qu'il semble être une représentation d'un visage humain, taillé en granite.</p> <p>Le visage était certainement un modillon provenant de la commanderie.</p> <p>N'est plus utilisé.</p>				
Autrice	Léa Boulay	Date d'inventaire	27/01/2025	

1.3. Patrimoine artisanal

Patrimoine artisanal			Typologie	Poids Public
	46.049723° 2.045224°	Chamberaud	23 480	ZE 0145
Altitude	483.26 m	Orientation	SUD	
Situation	En hauteur	Dimension	2.5 m x 3 m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Déterioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
Description des matériaux				
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux
Encadrement de baies	Béton	Toiture	Tuile plate	
Menuiseries	PVC, Bois			
Murs	Enduit béton			
Soubassements	Béton			
Commentaires				
On retrouvera devant cette bâisse, l'ancienne bascule, en bois et métal, qui servait à mesurer le poids des animaux.				
Autrice	Léa Boulay	Date d'inventaire	07/04/2025	

Patrimoine artisanal			Typologie	Meule			
	46.048570° 2.045976°	Chamberaud	23 480	11 Rue de la commanderie			
	Altitude	477.91 m	Orientation	NORD-EST			
	Situation	En hauteur	Dimension	Néant			
	Accessibilité	<input type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input checked="" type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input type="checkbox"/> Bon état <input checked="" type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon			
	Description des matériaux						
	Elément	Matériaux					
	Meule	Granite					
	Broyeur/Pressoir	Néant					
Commentaires							
N'est présente que la meule circulaire. Nous doutons que ceux dans quoi repose la meule soit un broyeur ou même un pressoir.							
Autrice	Léa Boulay	Date d'inventaire	06/04/2025				

Patrimoine artisanal			Typologie	Meule			
	46.048548° 2.045743°	Chamberaud	23 480	11 Rue de la commanderie			
	Altitude	480.04 m	Orientation	NORD-EST			
	Situation	En hauteur	Dimension	Néant			
	Accessibilité	<input type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input checked="" type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon			
	Description des matériaux						
	Elément	Matériaux					
	Meule	Granite					
	Broyeur/Pressoir	Granite					
Commentaires							
N'est présente que la meule circulaire. Nous doutons que ceux dans quoi repose la meule tournante soit la meule dormante d'origine.							
Autrice	Léa Boulay	Date d'inventaire	06/04/2025				

Patrimoine artisanal			Typologie	Meule			
	46.048431° 2.046642°	Chamberaud	23 480	17 Rue de la commanderie			
	Altitude	477.46 m	Orientation	NORD-EST			
	Situation	En hauteur	Dimension	Néant			
	Accessibilité	<input type="checkbox"/> Facile d'accès <input checked="" type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon			
	Description des matériaux						
	Elément	Matériaux					
	Meule	Granite					
	Broyeur/Pressoir	Granite					
Commentaires							
<p>Aujourd'hui cette meule est dissimulée dans des hortensias.</p> <p>Présence d'un morceau de bois dans l'axe de la meule tournante, qui aidé à faire tourner la meule.</p>							
Autrice	Léa Boulay	Date d'inventaire	06/04/2025				

Patrimoine artisanal			Typologie	Bujadier			
	46.048349° 2.046563°	Chamberaud	23 480	17 Rue de la commanderie			
	Altitude	479.17 m	Orientation	NORD			
	Situation	En hauteur	Dimension	Néant			
	Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon			
	Description des matériaux						
	Elément	Matériaux					
	Récipient	Granite					
Commentaires							
<p>Ce bugadier est encastré dans un mur.</p> <p>Servait à faire la lessive.</p>							
Autrice	Léa Boulay	Date d'inventaire	06/04/2025				

Patrimoine artisanal			Typologie	Charette			
	46.047782° 2.046895°	Chamberaud	23 480	21 Rue de la commanderie			
	Altitude	487.05 m	Orientation	SUD-EST			
	Situation	En hauteur	Dimension	Néant			
	Accessibilité	<input type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input checked="" type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon			
	Description des matériaux						
	Elément	Matériaux					
	Caisse	Bois					
	Roues	Bois					
Commentaires							
<p>Était tiré par des chevaux.</p> <p>Faites pour mettre le fumier que l'on allait vendre. Celui-ci était déchargé en basculant en arrière.</p> <p>Cette construction est aussi appelée « tombereau »</p>							
Autrice	Léa Boulay	Date d'inventaire	06/04/2025				

Patrimoine artisanal			Typologie	Four à pain			
	46.047895° 2.046797°	Chamberaud	23 480	21 Rue de la commanderie			
	Altitude	486.63 m	Orientation	NORD-EST			
	Situation	En hauteur	Dimension	Néant			
	Accessibilité	<input type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input checked="" type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon			
	Description des matériaux						
	Elément	Matériaux					
	Encadrement	Granite					
	Atre	Granite					
Commentaires							
<p>Grand four un pain dont il manque la porte.</p> <p>Le four était utilisé une à deux fois par mois, pour soit la famille, soit éventuellement d'autres personnes.</p>							
Autrice	Léa Boulay	Date d'inventaire	06/04/2025				





1.4. Patrimoine naturel

Patrimoine naturel			Typologie	Arbre remarquable
	46°02'52.7"N 2°02'45.4"E	Chamberaud	23 480	13 rue de la commanderie
	Altitude	455m	Espèce	Chêne pédonculé <i>Quercus robur</i>
	Situation	Sur une banquette agricole	Dimension	
	Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Milieu	<input type="checkbox"/> Naturel <input checked="" type="checkbox"/> Semi-naturel <input type="checkbox"/> Anthropisé
	Description			
	Etat et menaces	Non menacée	Usage du site	Exploitation de bois
Commentaires				
Chêne pédonculé isolé, pouvant offrir un abri, de l'ombre aux bovins et ovins, ayant trouvé son lieu de prolifération sur une banquette agricole d'accumulation, lui conférant un apport organique riche. Envergure considérable. Caractère paysager esthétique.				
Autrice	Carine Bigot		Date d'inventaire	03/02/2025

Patrimoine naturel		Typologie	Géologie
	46°02'48.4"N 2°02'51.3"E Altitude Situation Accessibilité	Chamberaud 23 480 Espèce Dimension ■ Facile d'accès <input checked="" type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	D55 sortie de chamberaud Granit Milieu <input type="checkbox"/> Naturel <input type="checkbox"/> Semi-naturel <input type="checkbox"/> Anthropisé
	Description		
	Etat et menaces		Usage du site
Commentaires			
Cette photo nous illustre une certaine coupe visuelle granitique, le sol à nu, présente différente strate, passant par la fine couche organique où les arbres s'enracinent non profondément, se dressant sur des empilements de roches granitique. Ce qui est très fréquent sur la commune de Chamberaud, et au plus général en Creuse. Véritable témoignage de la géologie de Chamberaud.			
Autrice	Carine Bigot	Date d'inventaire	30/01/2025

2. Fiches inventaire : LA SOUTERRAINE

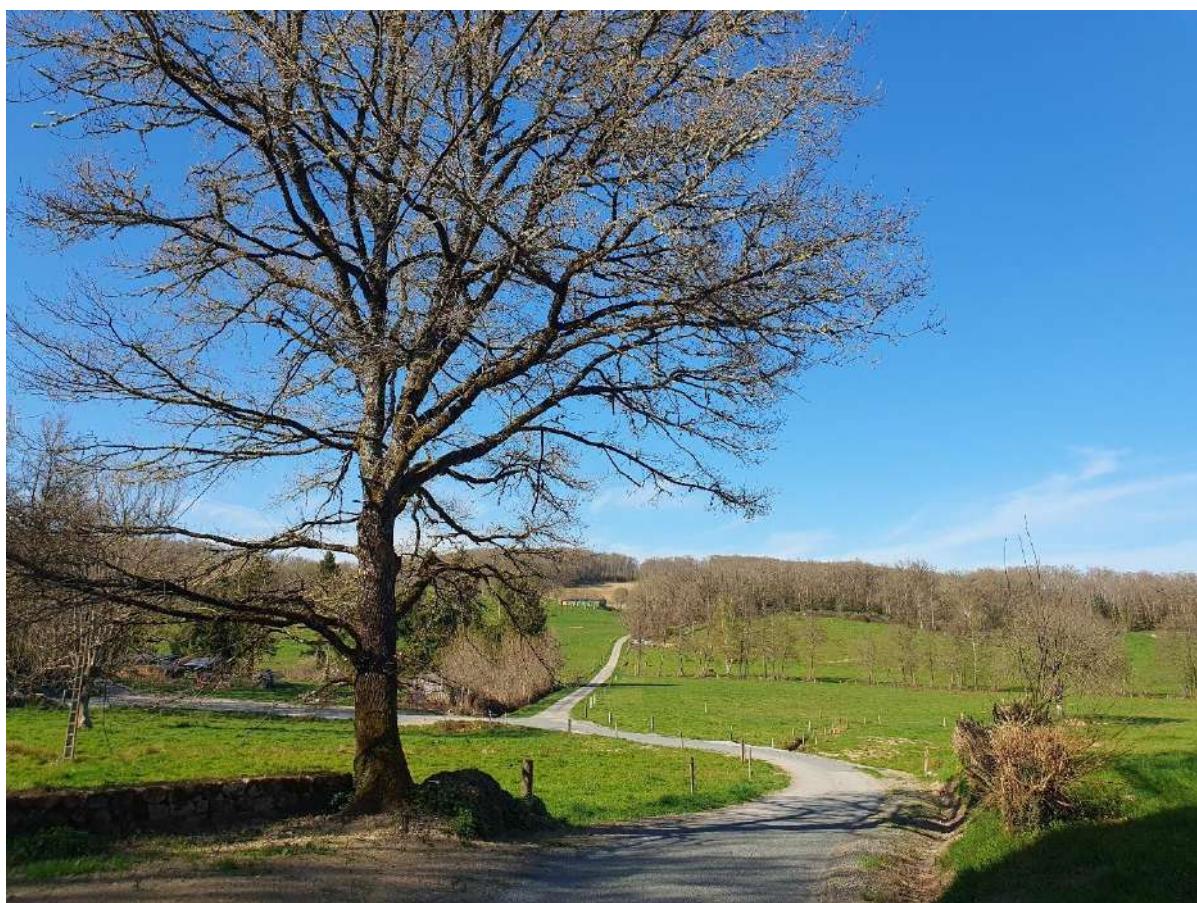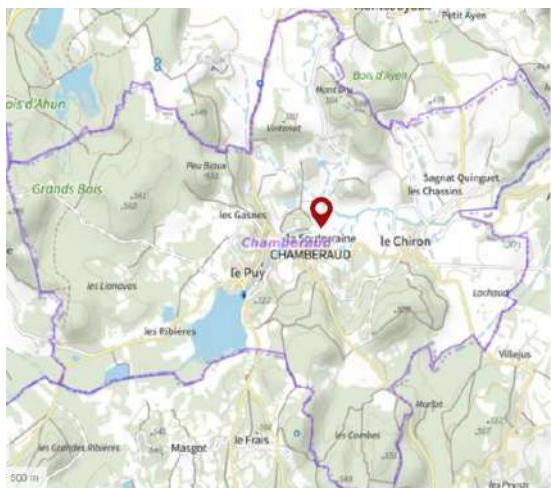

2.1. Patrimoine bâti

Patrimoine bâti		Typologie	Maison d'habitation	
	46°04'95.2"N 2°04'61.14"E	Chamberaud	23 480	1 La Souterraine
Altitude	472.95 m	Orientation	SUD	
Situation	Sur un replat, en contrebas	Dimension	10 m x 16 m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Accessible <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
Description des matériaux				
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux
Encadrement de baies	Appuie béton	Toiture	Tuile mécanique	
Menuiseries	PVC	Corniches	Béton	
Murs	Enduit béton	Cheminée	Béton	
Soubassements	Néant			
Commentaires				
<p>Toiture en pavillon à deux longs-pan et deux croupes.</p> <p>On peut observer quatre ouvertures :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Une porte - A la gauche de la porte une baie, se fermant par le biais de contrevents en PVC - A la droite de la porte on retrouvera deux fenêtres, se fermant par le biais de contrevents en PVC <p>Un large préau surplombe la porte et la grande baie</p>				
Autrice	Léa Boulay	Date d'inventaire	27/01/2025	

Patrimoine bâti		Typologie	Maison d'habitation
	46°04'95.9"N 2°04'67.54"E	Chamberaud	23 480
	Altitude	466.08 m	Orientation NORD-EST
	Situation	Sur un replat, en contrebas	Dimension 9 m x 9.5 m
	Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Accessible <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu <input type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input checked="" type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon
	Description des matériaux		
	Elément	Matériaux	Elément
	Encadrement de baies	Granite taillé, linteaux monolithique	Toiture
	Menuiseries	Bois	Cheminée
	Murs	Granite moellon en pierre sèche et joint à la chaux façon pierre vue. Chaîne d'angle granit taillé	Corniches
	Soubassements	Néant	<u>Façade Nord-Est :</u> Néant <u>Mur Gouttereaux Sud-Est :</u> Granite taillé
Commentaires			
<p>Cette maison maintenant en ruine comporte une toiture à deux pans, dont plus à l'arrière de la maison, la toiture rappelle celle des toitures à l'alsacienne.</p> <p>Nous ne pouvons rien dire sur la façade de la maison, mais on peut constater qui en reste la partie arrière qui est celle du grenier, dont le mur extérieur recèle de trou de boulin et à l'intérieur nous pouvons retrouver une meule à cidre, car cette bâtisse était une cidrerie qui a pu appartenir à un maréchal Ferrand</p> <p>Sur le jambage de la porte du grenier on peut retrouver d'inscrit un chronogramme, datant de 1861 qui est la date de construction de la maison.</p> <p>De l'extérieur est visible la cheminée dont le conduit est toujours visible et descend sur l'âtre dont le linteau repose sur une pierre de remploi de la commanderie, en forme de chapiteaux avec des crosses.</p>			
Autrice	Léa Boulay	Date d'inventaire	27/01/2025



Patrimoine bâti			Typologie	Maison d'habitation
	46°04'97.5"N 2°04'66.79"E	Chamberaud	23 480	3 La Souterraine
	Altitude	465.5 m	Orientation	SUD
	Situation	Sur un replat, en contrebas	Dimension	17.5 m x 23 m
	Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Accessible <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon
 	Description des matériaux			
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux
	Encadrement de baies	Granite taillé, linteaux monolithique	Toiture	Tuile Plate
	Menuiseries	Bois	Corniches	?
	Murs	Granite moellon en pierre sèche et joint à la chaux façon pierre vue. Chaine d'angle granit taillé	Cheminée	Granite taillé jointé au ciment
	Soubassements	Néant		
Commentaires				
<p>Toiture à deux pans, avec une tabatière et deux souches de cheminée, comportant un lamier pour le toit de chaume et une marche.</p> <p>L'ensemble de l'édifice a dû subir plusieurs rénovations au vu des méthodes de construction employées avec les traces de joint à la chaux.</p> <p>L'habitation peu se répartir en trois parties car celle-ci semble avoir connu plusieurs étapes de construction, comme l'indique les chaines d'angle qui les séparent, de droite à gauche :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Partie une, on y retrouve deux travées : <ul style="list-style-type: none"> o Travée une : une fenêtre avec sur le linteau un chronogramme datée de 1807 o Travée deux : une porte d'entrée au premier niveau et au second une fenêtre. - Partie deux, on y retrouve trois travées : <ul style="list-style-type: none"> o Travée une : ce qui semble être des donnez jours au premier et second niveau o Travée deux : une porte d'entrée 				

- Travée trois : au niveau un une fenêtre avec des barreaux, dont le linteau a un chronogramme daté probablement de 1789 ? Au second niveau une fenêtre.
- Petite extension à la toiture plus basse que l'ensemble qui sert sans doute d'atelier, on y retrouve ce qui semble être trois donne jour, et deux ouvertures sur le côté latéral et une porte en façade.

Annexe présente à droite de l'habitat : une boiserie. A l'arrière on pouvait y retrouver un cours pour les cochons (la sou)

Un fournil à était détruit dans l'habitation et remplacer par une fenêtre. Un saloir et un bugadier y sont toujours intact. Pierre à évier présente à l'arrière de l'habitation.

Quatre pierres de remploye dont trois au niveau des chaines d'angles de l'édifice : deux figures et un départ de colonnette. La quatrième est sur le linteau de la porte d'entrée droite comme l'indique l'accordéon qui y est gravée.

Jambages et chaîne d'angle en harpe et besace.

Autrice	Léa Boulay	Date d'inventaire	27/01/2025
---------	------------	-------------------	------------



Patrimoine bâti			Typologie	Longère à étage
	46°04'98.5"N 2°04'68.67"E	Chamberaud	23 480	5 La Souterraine
	Altitude	464.38 m	Orientation	SUD-EST
	Situation	Sur un replat, en contrebas	Dimension	8 m x 20.5 m
	Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Accessible <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon
  	Description des matériaux			
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux
	Encadrement de baies	<u>Grange</u> : Brique, Granite taillé, linteaux en granite monolithiques, linteaux en bois <u>Habitation</u> : Béton jointé avec du béton coloré en jaune	Toiture	<u>Grange</u> : Ardoise <u>Habitation</u> : Tuile mécanique
	Menuiseries	Bois , Fer	Corniches	Granite taillé jointé avec du ciment coloré
	Murs	<u>Grange</u> : Granite moellon, pierre sèche et joint à la chaux façon pierre vue. Chaîne d'angle granit taillé <u>Habitation</u> : Enduit à la tyrolienne, chaîne d'angle béton jointé avec du béton coloré	Cheminée	Granite taillé jointé au ciment
Soubassements		Béton		
Commentaires				

Toiture à deux pans

Mitoyenne

Partie grange :

- Deux tabatières sur la toiture
- De multiple donne jour sur la façade et celle-ci semble avoir connu des rénovations au vu du mode de construction qui passe de pierre sèche à moellon jointé à la chaux à certains endroits
- 4 travées :
 - o Travée 1 : porte de grange à double vantaux, linteau en bois et porte d'homme dans l'un des vantaux
 - o Travée 2 : porte d'homme, linteau monolithique
 - o Travée 3 : porte d'homme, linteau monolithique
 - o Travée 4 : porte de grange à double vantaux, surplombé d'une porte d'homme donnent sans doute sur un grenier pour les rangées les récoltes. L'ensemble a des encadrements en brique.

Partie habitation :

- Reprend le style des maisons de bourgs
- Chainage d'angle en harpe et besace
- Deux niveaux d'élévation de gauche à droite :
 - o Niveaux 1 : fenêtre avec contrevent en bois, porte d'entrée en bois avec une barrière en bois pour les animaux, petite ouverture peut être à la place d'un oculus pour un évier
 - o Niveaux 2 : deux fenêtres sans contrevents dont le linteau d'un est gravée par un chronogramme daté de 1866 peint en jaune.

Autrice	Léa Boulay	Date d'inventaire	27/01/2025
---------	------------	-------------------	------------

Patrimoine bâti			Typologie	Maison d'habitation
	46°04'99.8"N 2°04'69.11"E	Chamberaud	23 480	ZE 0055
	Altitude	463.87 m	Orientation	SUD-EST
	Situation	Sur un replat, en contrebas	Dimension	10 m x 6 m
	Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Accessible <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input type="checkbox"/> Bon état <input checked="" type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input checked="" type="checkbox"/> A l'abandon
	Description des matériaux			
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux
	Encadrement de baies	Granite taillé peut être jointé avec du plâtre	Toiture	Tuile mécanique
	Menuiseries	Bois	Corniches	Une pierre de granite taillé
	Murs	Enduit à la tyrolienne	Cheminée	Néant
	Soubassements	Béton, granite taillé		
Commentaires				
Toiture à deux pans				
Maison mitoyenne				
Deux travées et deux niveaux d'élévation :				
<ul style="list-style-type: none"> - Travées une : une porte d'entrée - Travées deux : une fenêtre au premier niveau et une autre au second 				
Autrice	Léa Boulay	Date d'inventaire	27/01/2025	

Patrimoine bâti			Typologie	Maison d'habitation
	46°05'00.2"N 2°04'69.38"E	Chamberaud	23 480	ZE 0055
Altitude	462.92 m	Orientation	EST	
Situation	Sur un replat, en contrebas	Dimension	6 m x 5 m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Accessible <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input type="checkbox"/> Bon état <input checked="" type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input checked="" type="checkbox"/> A l'abandon	
 Description des matériaux				
Elément	Matériaux	Elément	Matériaux	
Encadrement de baies	Granite taillé, linteaux monolithique	Toiture	Tuile mécanique	
Menuiseries	Bois, fer	Corniches	Une pierre de granite taillé	
Murs	Granite moellons jointé à la chaux, chaîne d'angle en granite taillé	Cheminée	Néant	
Soubassements	Néant			
Commentaires				
Toiture à deux pans				
Mitoyenne				
Trois niveaux d'élévation (de gauche à droite)				
<ul style="list-style-type: none"> - Niveau un : une porte, un escalier en granite recouvert par la mousse - Niveau deux : une fenêtre avec des contrevents en bois, une porte d'entrée en bois auquel on accède par les escaliers du premier niveau - Niveau trois deux fenêtres dont les gonds des contrevents sont encore présents et dont l'une ne comporte plus de vantaux 				
Des appuie taillée aux fenêtres				
Chaîne d'angle et jambage en harpe et besace.				
Autrice	Léa Boulay	Date d'inventaire	27/01/2025	

Patrimoine bâti		Typologie		Maison d'habitation
	46°05'00.7"N 2°04'69.51"E	Chamberaud	23 480	ZE 0055
Altitude	462.64 m	Orientation	EST	
Situation	Sur un replat, en contrebas	Dimension	7 m x 3 m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Accessible <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input checked="" type="checkbox"/> Détérioré <input checked="" type="checkbox"/> A l'abandon	
Description des matériaux				
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux
Encadrement de baies	Granite taillé, linteaux monolithique	Toiture	Tuile mécanique, Tuile plate	
Menuiseries	Bois	Corniches	Néant	
Murs	Granite moellons en pierre sèche et joint à la chaux	Cheminée	Néant	
Soubassements	Néant			
Commentaires				
Toiture à deux pans				
Mitoyennes mais il est possible que celle-ci ait été plus larges à l'époque comme le montre l'ouverture à la gauche de l'habitation dont le jambage est coupé par l'habitation d'à côté.				
Au centre de l'édifice on retrouve une porte au premier niveau, sans doute pas d'origine au vu des quelques trace de fer et des trous présent rappelé la présence d'une autre porte. Au-dessus de cette porte une ouverture qui en fait pensée à celle d'une fenêtre, et dont les gonds des contrevents sont encore présents.				
A la droite de l'entrée on retrouve une légère ouverture dont on ne sait pas l'origine.				
Jambage en harpe et besace.				
Autrice	Léa Boulay	Date d'inventaire	27/01/2025	

Patrimoine bâti			Typologie	Grange limousine		
	46°05'01.2"N 2°04'69.11"E	Chamberaud	23 480	ZE 0203		
Altitude	462.4 m	Orientation	NORD			
Situation	Sur un replat, en contrebas	Dimension	8.5 m x 11.5 m			
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Accessible <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon			
Description des matériaux						
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux		
Encadrement de baies	Granite taillé, linteaux monolithique, linteaux clavé	Toiture	Tuile mécanique			
Menuiseries	Bois	Corniches	<u>Facade Nord :</u> Néant <u>Mur gouttereaux</u> <u>Est :</u> Granite taillé			
Murs	Granite moellons en pierre sèche et joint à la chaux. Chaine d'angle en granite taillé	Cheminée	Néant			
Soubassements	Néant					
Commentaires						
Toiture à deux pans. Mitoyenne. De multiples pierres d'attente sont visibles sur ce pignon qui constitue la façade. Trois travées sont visibles (de gauche à droite) : <ul style="list-style-type: none"> - Travée une : une porte d'homme surmonté d'un linteau monolithique et d'un arc de décharge - Travée deux (au centre) : une porte de grange à double vantaux, avec linteau clavé en arc surbaissé. À la gauche de cette porte on trouve la porte d'un puit, puis de par et d'autre de la porte de grange on trouve des ouvertures qui pourraient être des donnes jours. Au-dessus de la porte, donnant accès au grenier, une porte d'homme surmonté d'un linteau monolithique et d'un arc de décharge. Au plus haut niveau, on retrouve un donne jour. - Travée trois : une porte d'homme surmonté d'un linteau monolithique et d'un arc de décharge non bouché, pouvant supposer l'emplacement d'un baumadis pour les objets protecteurs. Chaîne d'angle et jambage en harpe et besace.						
Autrice	Léa Boulay	Date d'inventaire	27/01/2025			

Patrimoine bâti			Typologie	Grange limousine																				
 	46°05'02.8"N 2°04'68.51"E	Chamberaud	23 480	ZE 0204																				
	Altitude	460.69 m	Orientation	SUD-EST																				
	Situation	Sur un replat, en contrebas	Dimension	8.5 m x 18 m																				
	Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Accessible <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon																				
Description des matériaux <table border="1"> <thead> <tr> <th>Elément</th><th>Matériaux</th><th>Elément</th><th>Matériaux</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Encadrement de baies</td><td>Granite taillé, linteaux monolithique</td><td>Toiture</td><td>Ardoise</td></tr> <tr> <td>Menuiseries</td><td>Bois</td><td>Corniches</td><td>Néant</td></tr> <tr> <td>Murs</td><td>Granite moellons en pierre sèche et joint à la chaux. Chaine d'angle en granite taillé</td><td>Cheminée</td><td>Néant</td></tr> <tr> <td>Soubassements</td><td>Néant</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>					Elément	Matériaux	Elément	Matériaux	Encadrement de baies	Granite taillé, linteaux monolithique	Toiture	Ardoise	Menuiseries	Bois	Corniches	Néant	Murs	Granite moellons en pierre sèche et joint à la chaux. Chaine d'angle en granite taillé	Cheminée	Néant	Soubassements	Néant		
Elément	Matériaux	Elément	Matériaux																					
Encadrement de baies	Granite taillé, linteaux monolithique	Toiture	Ardoise																					
Menuiseries	Bois	Corniches	Néant																					
Murs	Granite moellons en pierre sèche et joint à la chaux. Chaine d'angle en granite taillé	Cheminée	Néant																					
Soubassements	Néant																							
Commentaires																								
Toiture à deux pans avec deux tabatières :																								
Un niveau d'élévation qui comporte (de gauche à droite) :																								
<ul style="list-style-type: none"> - Une porte de grange en bois à double vantaux - Deux portes de grange en bois à double vantaux plus grande, dont les linteaux sont coupés, peut-être dû à un ancien toit de chaume - Un donne jour - Une porte d'homme 																								
Un chasse roue en granite sur le chainage d'angle gauche.																								
Chaine d'angle et jambage en harpe et besace																								
Autrice	Léa Boulay	Date d'inventaire	27/01/2025																					

Patrimoine bâti			Typologie	Maison d'habitation
	46°05'03.7"N 2°04'71.10"E	Chamberaud	23 480	7 La Souterraine
Altitude	460.1 m	Orientation	SUD-EST	
Situation	Sur un replat, en contrebas	Dimension	7 m x 15.5 m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Accessible <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Déterioré <input checked="" type="checkbox"/> A l'abandon	
Description des matériaux				
Elément	Matériaux	Elément	Matériaux	
Encadrement de baies	Granite taillé, linteaux monolithique	Toiture	Ardoise	
Menuiseries	Bois	Corniches	Frise en fer forgé	
Murs	Enduit béton laissant apparaître quelques granite moellons, chaîne d'angle en granite taillé	Cheminée	Granite taillé, brique	
Soubassements	Béton imitation pierre taillé			
Commentaires				
<p>Toiture à deux pans, comportant deux tabatières et trois souches de cheminée avec des mitrons en argile, indiquant une maison sans doute aisée. On remarque le lamier de l'ancien trois de chaume sur les souches. L'ensemble semble avoir été construit en deux parties comme l'indique la différence de toiture. Cette habitation compte deux niveaux d'élévation sur lesquelles on retrouve (de gauche à droite) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Niveaux 1 : deux fenêtres, deux portes d'entrée, une porte avec des contrevents en bois, un soupirail. - Niveaux 2 : cinq fenêtres dont les deux dernières sont plus allongées. <p>Extension à gauche, à la toiture plus basse, donnant sur une porte. Bas-relief en forme d'étoile tracée sur le soubassement en béton imitation pierre taillée. Cette étoile à huit branches laisse penser à un symbole des libres penseurs. Jambage et chaîne d'angle en harpe et besace.</p>				
Autrice	Léa Boulay	Date d'inventaire	27/01/2025	

Patrimoine bâti			Typologie	Maison d'habitation
	46°04'99.7"N 2°04'71.40"E	Chamberaud	23 480	9 La Souterraine
Altitude	462.85 m	Orientation	SUD	
Situation	Sur un replat, en contrebas	Dimension	9 m x 11 m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Accessible <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
Description des matériaux				
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux
	Encadrement de baies	Granite taillé, linteaux monolithique et linteaux clavé	Toiture	Tuile mécanique
	Menuiseries	Bois	Corniches	Granite mouluré
	Murs	Enduit béton, granite moellon en pierre sèche. Chaine d'angle en granite taillé	Cheminée	Granite taillé jointé en ciment
	Soubassements	Granite moellon en pierre sèche		
Commentaires				
<p>Toiture à deux pans. Mitoyenne. Un bandeau en granite parcourt le haut de la façade.</p> <p>Quatre travées de gauche à droite :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les travées une et deux révèle que l'édifice était autrefois une grange comme l'indique la trace d'une ancienne porte d'homme transformé en fenêtre mais dont le jambage est toujours présent mais aussi l'encadrement dans la travée deux, de la fenêtre du premier niveau dont le linteau est clavé et forme un arc surbaissé. Au-dessus on retrouvera une fenêtre, peut-être une ancienne porte d'homme, ou un rajout ultérieur - Travée trois : une porte d'entrée - Travée quatre : une porte d'entrée barré avec une barrière, à la droite de laquelle on observe une ouverture dont le sens nous est inconnue. Au second niveau une fenêtre dont l'appui taillé nous laisse pensée que cela peut être une pierre de remploi de la commanderie. Au troisième niveau une fenêtre formant une lucarne rampante. <p>Deux chronogrammes de présent : un à l'avant de l'édifice sur le linteau de la porte de la travée 4, daté de 1891 (?) et un à l'arrière de l'édifice sur un linteau de porte daté de 1684. Chaine d'angle et jambage en harpe et besace.</p>				
Autrice	Léa Boulay	Date d'inventaire	12/04/2025	

Patrimoine bâti			Typologie	Grange limousine
 	46°05'01.7"N 2°04'71.47"E	Chamberaud	23 480	9 La Souterraine
	Altitude	462.37 m	Orientation	SUD-OUEST
	Situation	Sur un replat, en contrebas	Dimension	9 m x 7 m
	Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Accessible <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon
Description des matériaux				
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux
	Encadrement de baies	Linteaux en granite taillé, linteaux en bois	Toiture	Tuile mécanique
	Menuiseries	Bois	Corniches	Néant
	Murs	Enduit béton laissant apparaître quelques granite moellons, chaîne d'angle en granite taillé	Cheminée	Granite taillé, brique
	Soubassements	Béton imitation pierre taillé		
	Commentaires			
Toiture à deux pans Mitoyenne Deux travées et un niveau d'élévation : <ul style="list-style-type: none"> - Travée une : une porte de grange à double vantaux avec un linteau en bois - Travée deux : une ouverture qui servait de porte d'homme, avec un linteau monolithique mais qui est rebouché par des briques Chaîne d'angle en harpe et besace.				
Autrice	Léa Boulay		Date d'inventaire	27/01/2025

Patrimoine bâti			Typologie	Maison d'habitation
 	46°03'01.0"N 2°03'21.7"E	Chamberaud	23 480	11 La Souterraine
	Altitude	462.98 m	Orientation	SUD
	Situation	Sur un replat, en contrebas	Dimension	6 m x 8 m
	Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Accessible <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon
	Description des matériaux			
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux
	Encadrement de baies	Granite taillé, Linteaux monolithique	Toiture	Tuile mécanique
	Menuiseries	Bois et bois peint en bleu	Corniches	Granite mouluré
	Murs	Enduit béton, chaine d'angle en granite taillé	Cheminée	Granite taillé
	Soubassements	Néant		
Commentaires				
<p>Toiture à deux pans, avec une tabatière Maison mitoyenne rappelant certaine maison du bourg mais aussi étant inspirée par le type retour de migrant grâce au bandeau courant entre les deux niveaux, mais sans symétrie on ne peut pas la qualifier comme tel.</p> <p>Trois travées :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Travée 1 : une porte d'entrée avec un emmarchement pour l'atteindre, à sa droite une pierre à évier surmonté d'un oculus. Au second niveau on retrouve une fenêtre avec des contrevents en bois. - Travée 2 : une fenêtre avec des contrevents en bois au niveau 1 - Travée 3 : à chaque niveau on retrouve une fenêtre avec des contrevents en bois. En dessous du niveau un, on observe un soupirail caché par ce qui semble être de un travail de ferronnerie. <p>Chaine d'angle et jambage en harpe et besace.</p>				
Autrice	Léa Boulay	Date d'inventaire	27/01/2025	

Patrimoine bâti			Typologie	Grange Limousine
	46°05'00.3"N 2°04'73.9"E	Chamberaud	23 480	ZE 0062
Altitude	462.47 m	Orientation	SUD	
Situation	Sur un replat, en contrebas	Dimension	8.75 m x 13 m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Accessible <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input type="checkbox"/> Bon état <input checked="" type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
 Description des matériaux				
Elément	Matériaux	Elément	Matériaux	
Encadrement de baies	Granite taillé, linteaux en bois	Toiture	Tuile mécanique	
Menuiseries	Néant	Corniches	Néant	
Murs	Granite moellon en pierre sèche et quelques touches de joint à la chaux	Cheminée	Néant	
Soubassements	Néant			
Commentaires				
Toiture à deux pans. Mitoyenne.				
4 travées :				
<ul style="list-style-type: none"> - Travées une : tout à gauche une ouverture pour une porte d'homme a été bouchée, elle comportait un linteau en bois et est un peu coupé par la bâtie attenante. Peut être la grange fut plus longue à une époque. - Travée deux : ouverture destinée à une porte de grange, le haut semble coupé par la toiture, sans doute la grange fut plus haute. - Travée trois : Baie bouché avec un panneau OSB - Travée 4 : ouverture destinée à une porte de grange avec un linteau en bois dépassant sur la façade de la grange mitoyenne. Au-dessus une ouverture qui semble coupée, sans doute une porte d'homme pour placer dans le grenier les récoltes. 				
Jambage en harpe et besace				
Autrice	Léa Boulay	Date d'inventaire	01/04/2025	

Patrimoine bâti			Typologie	Grange Limousine
	46°05'00.6"N 2°04'75.3"E	Chamberaud	23 480	ZE 0063
Altitude	461.7 m	Orientation	SUD	
Situation	Sur un replat, en contrebas	Dimension	9 m x 10.30 m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Accessible <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
Description des matériaux				
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux
	Encadrement de baies	Granite taillé, linteaux en bois et linteaux monolithique	Toiture	Tuile mécanique
	Menuiseries	Bois	Corniches	Néant
	Murs	<u>Trois quart</u> : granite moellon en pierre sèche <u>Un quart</u> : granite moellon joint à la chaux Chainage d'angle en granite taillé	Cheminée	Néant
	Soubassements	Néant		
Commentaires				
<p>Toiture à deux pans. Grange limousine mitoyenne</p> <p>Trois travées :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Travées 1 : porte d'homme, sur le linteau on retrouve un chronogramme daté de 1836. Au-dessus un arc de décharge laissant place à un baumadis pour un objet protecteur. - Travées 2 : Porte de grange à double vantaux avec une porte d'homme dans l'un, des ferronneries sur le bas, un linteau en bois et la porte semble abimée sans doute à cause de l'huile de vidange qui servait à protéger les portes mais les abîmées. A gauche un donne jour - Travées 3 : une porte d'homme surplombée d'une ouverture qui devant donnée sur un grenier pour rangée le produit des récoltes. <p>Deux trous de boulins présents.</p> <p>Chaîne d'angle et jambages en harpe et besace</p>				
Autrice	Léa Boulay	Date d'inventaire	01/04/2025	

Patrimoine bâti			Typologie	Grange Limousine
	46°05'01.6"N 2°04'76.9"E	Chamberaud	23 480	13 La Souterraine
Altitude	461.03 m	Orientation	SUD	
Situation	Sur un replat, en contrebas	Dimension	9 m x 11.50 m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Accessible <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
Description des matériaux				
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux
	Encadrement de baies	Granite taillé, linteaux en bois et linteaux monolithique	Toiture	Tuile mécanique
	Menuiseries	Bois	Corniches	Néant
	Murs	Granite moellon en pierre sèche et granite moellon jointé à la chaux. Chainage d'angle en pierre taillé et pierre brute	Cheminée	Néant
	Soubassements	Néant		
Commentaires				
Toiture à deux pans				
Trois travées et un niveau d'élévations				
<ul style="list-style-type: none"> - Travées une : une porte d'homme bouchée - Travées 2 : une porte de grange à double vantaux avec un linteau en bois. De part et d'autre de cette porte on trouve des donnez jours - Travées 3 : une porte d'homme en bois 				
Sur la façade Est, on retrouve un banc côté soleil levant.				
Chainage d'angle et jambages en harpes et besace				
Autrice	Léa Boulay	Date d'inventaire	01/04/2025	

Patrimoine bâti			Typologie		Maison d'habitation				
	46°05'00.6"N 2°04'78.4"E	Chamberaud	23 480		13 La Souterraine				
Altitude	460.03 m	Orientation		SUD					
Situation	Sur un replat, en contrebas	Dimension		6.60 m x 17 m					
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Accessible <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu		<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input checked="" type="checkbox"/> A l'abandon					
 	Description des matériaux								
	Elément	Matériaux		Elément	Matériaux				
	Encadrement de baies	Granite taillé et linteaux monolithique		Toiture	Ardoise				
	Menuiseries	Bois		Corniches	Granite mouluré				
	Murs	Granite moellon en pierre sèche et granite moellon jointé à la chaux. Chainage d'angle en pierre taillé.		Cheminée	Granite taillé				
	Soubassements	Néant							
Commentaires									
<p>Toiture à deux pans sauf extension gauche à un seul pan, comportant deux outeaux. Lamier du toit de chaume au niveau de la cheminée encore présent mais aussi la marche du ramoneur. La maison semble être composée en trois parties, la centrale avec la maison d'origine et les latérales comme extensions.</p> <p>L'ensemble compte 5 travées de deux à trois niveaux d'élévations :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Travées 1 : une fenêtre sur le niveau un et deux, avec appui béton, celle du niveau un comporte des contrevents - Travées 2 : une petite ouverture est présente au-dessus d'une pierre à évier - Travées 3 et 4 niveaux 1 : une porte d'entrée à gauche, une fenêtre à contrevent à droite - Travée 3 et 4 niveaux 1 et 2 : 4 fenêtres avec appui béton, sans contrevents - Travée 5 : une fenêtre à contrevent niveau 1, niveau 2 une fenêtre sans contrevent et appui béton. Niveau -1, ouverture menant vers un sous-sol, surplombée d'un arc de décharge <p>Jambages et chaîne d'angle en harpe et besace.</p>									
Autrice	Léa Boulay		Date d'inventaire	01/04/2025					



Patrimoine bâti			Typologie	Maison d'habitation
	46°05'00.6"N 2°04'78.4"E	Chamberaud	23 480	13 La souterraine
Altitude	460.03 m	Orientation	SUD	
Situation	Sur un replat, en contrebas	Dimension	6.60 m x 17 m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Accessible <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input checked="" type="checkbox"/> A l'abandon	
Description des matériaux				
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux
Encadrement de baies	Parpaing et linteaux béton armé	Toiture	Tuile mécanique	
Menuiseries	Bois	Corniches	Néant	
Murs	Parpaing joint à la chaux	Cheminée	Néant	
Soubassements	Granite moellon jointé à la chaux et joint ciment			
Commentaires				
Habitation à deux pans				
Cet habitat était un lieu où une personne pratiquait le métier de sabotier.				
Autrice	Léa Boulay	Date d'inventaire	01/04/2025	

2.2. Patrimoine de l'eau

Patrimoine de l'eau			Typologie	Puit encastré			
	46.049687° 2.046223°	Chamberaud	23 480	La souterraine			
Altitude		469.78 m	Orientation	NORD			
Situation		Sur un replat, en contrebas	Dimension	Néant			
Accessibilité		<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input type="checkbox"/> Bon état <input checked="" type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon			
	Description des matériaux						
	Elément	Matériaux					
	Encadrement	Granite					
	Fond	Granite					
	Barrière	Grillage					
Commentaires							
Se situe dans un chemin ou autrement appelé un « gratou » allant vers le 3 La souterraine. Ce puit est recouvert par le lierre. N'est plus utilisait.							
Autrice	Léa Boulay		Date d'inventaire	27/01/2025			

Patrimoine de l'eau			Typologie	Puit encastré		
	46.049553° 2.046785°	Chamberaud	23 480	3 La souterraine		
Altitude		465.29 m	Orientation	SUD-EST		
Situation		Sur un replat, en contrebas	Dimension	Néant		
Accessibilité		<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon		
Description des matériaux						
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux		
Encadrement		Granite				
Fond		Granite				
Barrière		Néant				
Commentaires						
N'est plus utilisait.						
Autrice	Léa Boulay		Date d'inventaire	27/01/2025		

Patrimoine de l'eau			Typologie	Puit
	46.049794° 2.047213°	Chamberaud	23 480	4 La Souterraine
Altitude		464.02 m	Orientation	NORD
Situation		Sur un replat, en contrebas	Dimension	Néant
Accessibilité	<input type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input checked="" type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
Description des matériaux				
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux
Auvent	Néant	Margelle	Granite	
Treuil	Bois			
Potence	Fer forgé			
Manivelle	Fer forgé			
Commentaires				
On ne peut pas savoir si l'auvent est toujours présent et le matériel qui le constitue, car celui-ci est recouvert par le lierre. N'est plus utilisait.				
Autrice	Léa Boulay	Date d'inventaire	27/01/2025	

Patrimoine de l'eau			Typologie	Aqueduc			
	46.049034° 2.049501°	Chamberaud	23 480	La Souterraine			
Altitude	451.46 m		Orientation	Nord			
Situation	En contrebas		Dimension	Néant			
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible		Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon			
Description des matériaux							
	Elément	Matériaux					
	Voute	Granite					
	Jambage	Granite					
Commentaires							
On peu le retrouver en bord de route. Il est de petite taille et sert à irriguer l'eau.							
Autrice	Léa Boulay		Date d'inventaire	27/01/2025			

Patrimoine de l'eau			Typologie	Puit encastré							
	46°05'01.2"N 2°04'69.11"E	Chamberaud	23 480	ZE 0203							
Altitude	462.4 m	Orientation	NORD								
Situation	Sur un replat, en contrebas	Dimension	Néant								
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon								
Description des matériaux											
	Elément	Matériaux									
Encadrement	Granite										
Fond	Granite										
Porte	Bois										
Commentaires											
N'est plus utilisait. La porte comporte un trou											
Autrice	Léa Boulay	Date d'inventaire	27/01/2025								

Patrimoine de l'eau			Typologie	Puit
	46.050404° 2.047447°	Chamberaud	23 480	La Souterraine
Altitude	460.02m	Orientation	OUEST	
Situation	Sur un replat, en contrebas	Dimension	Néant	
Accessibilité	<input type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Déterioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
Description des matériaux				
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux
Auvent	Tôle	Margelle	Granite	
Treuil	Bois			
Potence	Fer forgé			
Manivelle	Fer forgé			
Commentaires				
Les parties de ce puit qui sont constitués en fer forgée relève d'un travail important car celui est décoré, par le biais de voluté présent sur la potence mais aussi au niveau de l'auvent.				
N'est plus utilisait				
Autrice	Léa Boulay	Date d'inventaire	27/01/2025	

2.3. Patrimoine artisanal


Patrimoine artisanal			Typologie	Meule			
	46.049564° 2.046746°	Chamberaud	23 480	3 La Souterraine			
	Altitude	466.35 m	Orientation	NORD-EST			
	Situation	Sur un replat, en contrebas	Dimension	Néant			
	Accessibilité	<input type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input checked="" type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon			
	Description des matériaux						
	Elément	Matériaux					
	Meule	Granite					
	Broyeur/Pressoir	Granite					
Commentaires							
Cette meule à cidre servait à presser des pommes. La roue tourner, entraîner par un âne ou un homme et écraser les pommes mise dans le pressoir.							
Autrice	Léa Boulay	Date d'inventaire	06/04/2025				

Patrimoine artisanal			Typologie	Saloir				
	46.049757° 2.046733°	Chamberaud	23 480	3 La souterraine				
	Altitude	465.3 m	Orientation	NORD				
	Situation	En hauteur	Dimension	Néant				
	Accessibilité	<input type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input checked="" type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon				
	Description des matériaux							
	Récipient en granite							
Commentaires								
Aussi nommés « cuveaux », cet objet servait à conserver les aliments en les trempant dans le sel.								
Autrice	Léa Boulay	Date d'inventaire	06/04/2025					

Patrimoine artisanal			Typologie	Bujadier				
	46.049799° 2.046681°	Chamberaud	23 480	3 La souterraine				
Altitude	465.29 m	Orientation	NORD					
Situation	En hauteur	Dimension	Néant					
Accessibilité	<input type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input checked="" type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon					
	Description des matériaux							
	Récipient en granite							
Commentaires								
Servait à faire la « bugade », la lessive.								
Autrice	Léa Boulay	Date d'inventaire	06/04/2025					

Patrimoine artisanal			Typologie	Meule			
	46.050020° 2.047081°	Chamberaud	23 480	9 La Souterraine			
	Altitude	462.25 m	Orientation	NORD			
	Situation	Sur un replat, en contrebas	Dimension	Néant			
	Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon			
	Description des matériaux						
	Elément	Matériaux					
	Meule	Granite					
	Broyeur/Pressoir	Granite					
Commentaires							
A côté de la meule circulaire on retrouvera déposé, un oculus en granite.							
Autrice	Léa Boulay	Date d'inventaire	06/04/2025				

3. Fiches inventaire : LELO, CÔTE AUX BELLES

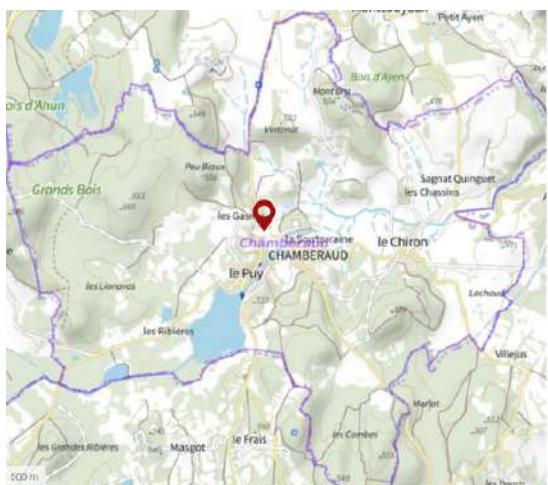

3.1. Patrimoine bâti

Patrimoine bâti			Typologie	Maison d'habitation
	46°05'03.2"N 2°04'25.3"E	Chamberaud	23 480	1 Lélo
Altitude	476.35 m	Orientation	SUD- EST	
Situation	En contrebas	Dimension	10 m x 19 m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Accessible <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
 	Description des matériaux			
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux
	Encadrement de baies	Bois et béton	Toiture	Tuile mécanique façon romaine
	Menuiseries	Bois	Corniches	Néant
	Murs	Enduit à la tyrolienne	Cheminée	Béton
	Soubassements	Néant		
Commentaires				
Habitation à deux pans				
De gauche à droite la maison comporte 6 travées, dont les travées 2 à 4 sont surplombées d'un préau :				
<ul style="list-style-type: none"> - Les travées 2 à 3 donne chacune sur une ouverture, une grande baie à deux vantaux couverts par des contrevents en bois. - La travée 4 semble être une porte - Travée 5 et 6 comporte deux niveaux, un premier, le sous-sol avec une baie par travée donnant sur une petite fenêtre du garage. Au second niveau, par travées on retrouve une fenêtre refermable avec des contrevents. 				
Autrice	Léa Boulay	Date d'inventaire	01/04/2025	



Patrimoine bâti			Typologie	Maison d'habitation
	46°05'08.0"N 2°04'33.3"E	Chamberaud	23 480	2 Lélo
	Altitude	471.31 m	Orientation	SUD
	Situation	En contrebas	Dimension	9.3 m x 10 m
	Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Accessible <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon
 	Description des matériaux			
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux
	Encadrement de baies	Brique, béton, linteaux en bois	Toiture	Tuile mécanique
	Menuiseries	Bois, métal	Corniches	Néant
	Murs	Enduit à la tyrolienne, granite moellon jointé au ciment. Chaîne d'angle en granite taillé	Cheminée	Brique
	Soubassements	Néant		
Commentaires				
Habitation à deux pans, avec une extension à sa droite avec un pan. Mitoyenne à une grange. La maison comporte deux niveaux d'élévation : <ul style="list-style-type: none"> - Au premier niveau d'élévation on retrouve à gauche une ouverture, refermable avec un contrevent en bois rouge foncé. A sa droite se trouve une porte d'entrée en bois et une ouverture donnant sur une fenêtre refermable avec des contrevents en bois rouge foncé. Ces deux dernières ouvertures sont surplombées par une marquise/ - Au second niveau on retrouve une ouverture, une fenêtre refermable avec des persiennes. L'extension comporte deux travées : <ul style="list-style-type: none"> - Une à droite avec une porte à double vantaux, dont les jambages sont en harpes et besaces et le linteau en bois se poursuit jusqu'à la travée suivante où l'on retrouve une baie en hauteur refermable avec un contrevent en bois Chaîne d'angle en harpes et besace.				
Autrice	Léa Boulay	Date d'inventaire	01/04/2025	

Patrimoine bâti			Typologie	Longère		
	46°05'07.5"N 2°04'31.8"E	Chamberaud	23 480	4 Lélo et 2 Lélo		
Altitude	470.01 m	Orientation	SUD			
Situation	En contrebas	Dimension	10 m x 20 m			
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Accessible <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon			
	Description des matériaux					
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux		
Encadrement de baies	Béton, granite taillé et linteaux monolithiques et linteaux clavées		Toiture	Tuile mécanique		
Menuiseries	PVC, Bois, métal peint en vert		Corniches	Granite mouluré		
Murs	Enduit à la tyrolienne, granite moellon jointé au ciment. Chainage d'angle en béton		Cheminée	Brique		
Commentaires						
Longère à deux pans. Si nous rajoutons à cela la grange du 2 Lélo, c'est parce que ce bâtiment semble avoir été une longère, dont la façade de la partie habitations a été enduite et s'étend en partie sur la partie grange qui était réhabilité et le reste de la grange a été séparer entre deux propriétés mais ne devait faire qu'une au vu du style de construction.						
<u>Partie Habitation, deux niveaux :</u>						
<ul style="list-style-type: none"> - Niveaux un : trois ouvertures alignées donnant sur des fenêtres refermable avec des persiennes vertes. - Niveaux deux : une ouverture donnant sur une fenêtre, fermable avec des persiennes et comportant des jambages en harpes et besace 						
<u>Parties anciennes grange, 4 travées de gauche à droite :</u>						
<ul style="list-style-type: none"> - Travées 1 : une porte d'entrée surplombée d'une marquise et au second niveau une fenêtre fermable avec des persiennes - Travées 2 : une porte de granges à double vantaux qui semble être un ajout et comporte un linteau à plate-bande à lits brisés. Au second niveau, une fenêtre à persienne verte - Travées 3 Porte de grange à double vantaux en arc surbaissé, avec une porte d'homme dans l'un des vantaux et à sa droite. - Travées 4 : au second niveau une fenêtre avec des contrevents qui semble faire partie de l'habitat du 2 Lélo qui a du réhabilité sa partie de grange. 						
Une extension à gauche de l'édifice avec une ouverture donnant sur une baie vitrée semble avoir été faites plus récemment. Chaine d'angle et jambages en harpe et besace						
Autrice	Léa Boulay	Date d'inventaire	01/04/2025			


Patrimoine bâti			Typologie	Maison d'habitation
	46°05'10.72"N 2°04'21.0"E	Chamberaud	23 480	1 La Côte aux Belles
Altitude	482.99 m	Orientation	OUEST	
Situation	En hauteur	Dimension	7.5 m x 30.4 m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Accessible <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
  	Description des matériaux			
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux
	Encadrement de baies	Béton (appuis, linteaux et jambages)	Toiture	Tuile mécanique
	Menuiseries	Métal, bois	Corniches	Néant
	Murs	Enduit à la tyrolienne	Cheminée	Brique, acier
	Soubassements	Néant		
Commentaires				
L'habitation se compose en trois parties, étant donné que la partie d'origine c'est vu rajouté, deux extensions progressivement. Ainsi l'habitat d'origine contient une toiture à un seul pan et les extensions à deux pans même l'une contient une croupe. L'habitat compte trois de cheminée : deux en brique, une en acier.				
<u>La première partie, partie d'origine :</u> <ul style="list-style-type: none"> - Était une ginguette à l'époque, ou bar dansant. - Comporte deux travées avec deux ouvertures : une porte à gauche et une fenêtre aveuglée par des plaques de bois 				
<u>Deuxième partie à gauche de la première se compose en 4 travées</u> <ul style="list-style-type: none"> - La travée la plus à droite comporte une ouverture avec des persiennes - Seconde travée : une ouverture avec des persiennes - Troisième travée : une porte d'entrée avec des encadrements en harpes et besace et surplombée d'une marquise. - Quatrième travée : une fenêtre fermable avec des contrevents et comportant des jambages en harpes et besace 				
<u>Troisième partie, se compose en 4 travées :</u> <ul style="list-style-type: none"> - Une partie latérale où l'on retrouve une baie refermable avec des contrevents - A la gauche de la première on retrouve deux baies, une petite et une plus grande qui donne sur une fenêtre couvrable avec des persiennes - Troisième travée : porte d'homme surplombée par une marquise - Quatrième : une fenêtre fermable avec des persiennes 				
L'habitat contient un second niveau, dont le rez-de-chaussée est visible par l'arrière du bâtiment.				
Autrice	Léa Boulay	Date d'inventaire	01/04/2025	

Patrimoine bâti			Typologie	Maison d'habitation				
  	46°05'06.8"N 2°04'15.8"E	Chamberaud	23 480	2 Côte aux Belles				
	Altitude	488.8 m	Orientation	SUD-EST				
	Situation	En hauteur	Dimension	7 m x 13.5 m				
	Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Accessible <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input checked="" type="checkbox"/> A l'abandon				
Description des matériaux								
 	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux				
	Encadrement de baies	Brique et appui béton	Toiture	Tuile mécanique				
	Menuiseries	Métal, bois peint en bleu, PVC blanc	Corniches	Granite taillé				
	Murs	Enduit béton, enduit à la chaux, granite moellon joint à la chaux. Chaine d'angle en granite	Cheminée	Brique				
	Soubassements	Béton						
	Commentaires							
Habitation à deux pans La maison semble être en trois parties, la partie principale au centre et les parties droites et gauche semblent avoir été rajouté à des époques différents au vu des méthodes de constructions. L'ensemble se découpe en 4 travées, de deux niveaux d'élévation :								
<ul style="list-style-type: none"> - La première travée, ne comporte qu'un niveau d'élévation avec une baie aux contrevents bleus. Ses jambages sont en harpes et besace - La seconde travée comporte au premier niveau une ouverture au contrevent blanc qui peut servir de porte d'entrée. Au second niveau on trouve une baie aux persiennes bleues - La troisième travée comporte deux baies, une autre contrevent bleu et celle du dessus avec des persiennes bleues - La quatrième travée comporte au premier niveau une porte de garage à triple vantaux. Au-dessus on trouvera une baie aux persiennes métalliques, bleues et avec un appui béton. Présence d'une pierre à évier.								
Autrice	Léa Boulay	Date d'inventaire	01/04/2025					

3.2. Patrimoine de l'eau

Patrimoine de l'eau			Typologie	Cressonnière			
	46.051092° 2.042119°	Chamberaud	23 480	1 Côte aux Belles			
Altitude	483.72 m	Orientation	SUD-OUEST				
Situation	En hauteur	Dimension	Néant				
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input type="checkbox"/> Bon état <input checked="" type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon				
Description des matériaux							
	Elément	Matériaux					
	Bassin	Granite					
Commentaires							
N'est plus utilisait							
Autrice	Léa Boulay	Date d'inventaire	27/01/2025				

4. Fiches inventaire : LE PUY

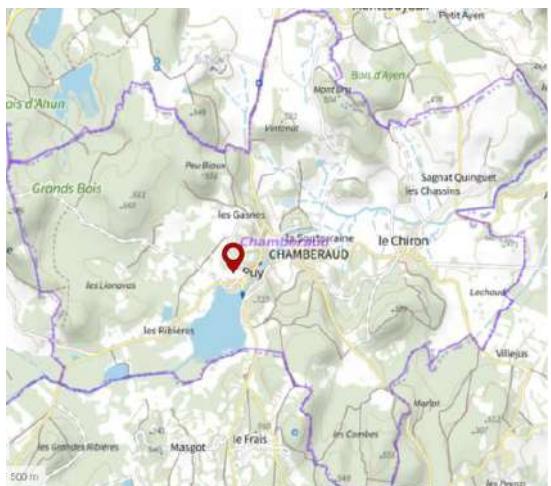

4.1. Patrimoine bâti

Patrimoine bâti			Typologie	Maison de maître
	46°02'53.4"N 2°02'26.3"E	Chambéraud	23 480	2 Le Puy
Altitude	506 m	Orientation	Sud est	
Situation	Sur un replat en hauteur	Dimension	12mx9m	
Accessibilité	<input type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input checked="" type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input checked="" type="checkbox"/> A l'abandon	
Description des matériaux				
Elément	Matériaux	Elément	Matériaux	
Encadrement de baies	Granit, encadrement en pierres de taille	Toiture	2 pans ardoise	
Menuiseries		Corniches	Granit sculpté	
Murs	Enduit à la tyrolienne en chaîne d'angle en pierres taillées équarries	Cheminée	Granit sculpté et briques rouges	
Soubassements		Linteaux	En pierre (granit ?) en continuité avec l'encadrement de baie	
Commentaires				
<p>Une large façade rectangulaire avec un nombre important d'ouvertures et de fenêtres alignées ; et symétriques. Baies avec balustrades en métal noir, détaillées en motif floral.</p> <p>Un vaste terrain constitué d'essences exotiques, de jardins paysagers arborés, de puy. Le terrain vaste est délimité par un muret de pierres granitiques, assez impressionnant de par sa taille.</p> <p>Il se pourrait que cette demeure fût une maison de maître, aujourd'hui, elle est en semi-abandon, la verdure reprend ses droits et la maison individuelle est non habitée.</p>				
Autrice	Carine Bigot	Date d'inventaire	27/01/2025	

Patrimoine bâti			Typologie	Longère étage
	46°02'51.1"N 2°02'19.4"E	Chambraud	23 480	3 le Puy
Altitude	509m	Orientation	Sud-ouest	
Situation	En hauteur sur un replat	Dimension	18x 10m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
Description des matériaux				
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux
Encadrement de baies	Granit et linteaux monolithique	Toiture	Ardoises	
Menuiseries	Bois peint en blanc	Corniches	En pierres taillés granit	
Murs	Moellons joints à la chaux	Cheminée	En granit taillé	
Soubassements	Béton			
Commentaires				
Maison de type longère à étage. Les ouvertures ne sont symétriques, une grande porte sûrement d'ancienne grange, avec beau linteau clavé. Plus de huit donne jour, les baies ont des persiennes en bois peints de blanc. Sur le toit à deux pans, des mitrons sont apparents.				
Autrice	Carine Bigot		Date d'inventaire	27/01/2025



Patrimoine bâti			Typologie	Maison d'hameau
	46°02'50.5"N 2°02'21.4"E	Chamberaud	23 480	5 le Puy
Altitude	509m	Orientation	Nord est	
Situation	En hauteur sur un replat	Dimension	6 x 11m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
	Description des matériaux			
Elément	Matériaux	Elément	Matériaux	
Encadrement de baies	Granit et linteau monolithique	Toiture	Tuiles mécaniques	
Menuiseries	En bois	Corniches	Granit sculpté	
Murs	Pierres sèches	Cheminée	Granit	
Soubassements	En pierres granit			
Commentaires				
<p>Maison à deux pans, cheminée en granit et quelques donnes jours de toit. Quatre ouvertures, chaînage d'angle quasi-harpe et besace. Façade enduit à la chaux pierres apparentes, ouvertures en pvc, contrevents en bois peints de bleu. Petite baie à droite donnant sur une pierre à évier. Sur le linteau de la porte principal, nous y trouvons un chronogramme de date 1842.</p>				
Autrice	Carine bigot	Date d'inventaire	27/01/2025	



Patrimoine bâti			Typologie	Longère à étage																				
	46°02'50.5"N 2°02'21.4"E	Chamberaud	23 480	5 Le Puy																				
Altitude	510m	Orientation	Nord est																					
Situation	En hauteur sur un replat	Dimension	6x 10m																					
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon																					
 Description des matériaux <table border="1"> <thead> <tr> <th>Elément</th> <th>Matériaux</th> <th>Elément</th> <th>Matériaux</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Encadrement de baies</td> <td>Granit et linteaux monolithique</td> <td>Toiture</td> <td>Tuiles mécaniques</td> </tr> <tr> <td>Menuiseries</td> <td>Pvc couleur bois (marron)</td> <td>Corniches</td> <td>Pierres sculptées granits</td> </tr> <tr> <td>Murs</td> <td>Enduits en chaîne d'angle en pierre</td> <td>Cheminée</td> <td>granit</td> </tr> <tr> <td>Soubassements</td> <td>Pierres</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Elément	Matériaux	Elément	Matériaux	Encadrement de baies	Granit et linteaux monolithique	Toiture	Tuiles mécaniques	Menuiseries	Pvc couleur bois (marron)	Corniches	Pierres sculptées granits	Murs	Enduits en chaîne d'angle en pierre	Cheminée	granit	Soubassements	Pierres		
Elément	Matériaux	Elément	Matériaux																					
Encadrement de baies	Granit et linteaux monolithique	Toiture	Tuiles mécaniques																					
Menuiseries	Pvc couleur bois (marron)	Corniches	Pierres sculptées granits																					
Murs	Enduits en chaîne d'angle en pierre	Cheminée	granit																					
Soubassements	Pierres																							
Commentaires																								
<p>Maison mitoyenne, toit à deux pans</p> <p>Façade enduit à la chaux pierres apparentes</p> <p>Trois baies dont une porte principale, chaînage d'angle en harpe et besace.</p> <p>Deux oculus (donne jour en forme œil de bœuf). La délimitation sur la base de la souche de cheminée témoigne d'un ancien toit de chaume. Sur le linteau de la porte principale se trouve un chronogramme avec une date peu visible.</p>																								
Autrice	Carine Bigot	Date d'inventaire	27/01/2025																					

Patrimoine bâti			Typologie	Longère à étage		
	46°02'52.8"N 2°02'24.5"E	Chamberaud	23 480	6 Le Puy		
Altitude	511m	Orientation	OUEST			
Situation	Sur un replat, en hauteur	Dimension	20m x 8m			
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon			
						
Description des matériaux						
Elément	Matériaux	Elément	Matériaux			
Encadrement de baies	Granit taillé et linteaux monolithique équarris	Toiture	Ardoise et rives en zinc			
Menuiseries	Bois et PVC	Corniches	Granit sculpté			
Murs	Granit taillé	Cheminée	Granit taillé			
Soubassements	Néant					
Commentaires						
<p>Toitures de différentes hauteurs mais toujours à deux pans. Chaines d'angle en harpe et besace.</p> <p><u>Façade ouest (partie droite)</u> : mur en pierre de granit taillées. Deux fenêtres en bois couleur brute dont l'un des contrevents en bois peint de gris foncé est manquant. Au rez-de-chaussée, une porte à demi vitrée et une fenêtre toutes deux en bois et de couleur brut sont alignées. La porte est surplombée d'une marquise couverte de taule. Présence d'un tirant en forme de croix. Et corniches uniquement sur cette façade.</p> <p><u>Façade ouest (partie gauche)</u> : ancienne porte de grange transformée en baie PVC, il reste une partie du linteau en bois. La toiture à surement été réhaussée, on observe une ligne qui délimite la partie basse du mur dont les enduits sont gris et les pierres d'un calibre différent, de la partie haute dont les joints sont plus larges et de couleur beige.</p> <p><u>Pignon sud</u> : pierres en attente, pierre à évier, donne jour au niveau des combles, présence de deux fenêtres alignées l'une au-dessus de l'autre et fermée par des persiennes en bois de couleur gris foncé, traces de modification autour des fenêtres avec une auréole d'enduit donnant un aspect différent du reste du pignon en moellon de granit jointé.</p> <p>Grange attenante : toiture en tuile, porte de grange en bois avec une porte d'homme. Présence d'un soupirail au bas du mur en moellons, agrémenté de chaines d'angle.</p>						
Autrice	Maëlle	Date d'inventaire	27/01/2025			



Patrimoine bâti			Typologie	Longère à étage
	46°02'49.6"N 2°02'20.3"E	Chamberaud	23 480	7 le Puy
Altitude	509m	Orientation	Nord-ouest	
Situation	En hauteur sur un replat	Dimension	14m x 10	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input checked="" type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
Description des matériaux				
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux
	Encadrement de baies	Linteau en bois, et encadrement en briques	Toiture	En tôle
	Menuiseries	Bois	Corniches	
	Murs	Pierres granit, sec ou avec mortier	Cheminée	
	Soubassements	En pierres		
Commentaires				
<p>Cette Grange limousine possède un auvent, son ouverture principale est imposante et en bois. Deux petits donne jour sont visibles sur la façade, au-dessus de l'ouverture principale, une baie sans menuiserie aux encadrements de briques.</p>				
Autrice	Carine		Date d'inventaire	27/01/2025



Patrimoine bâti			Typologie	Maison de hameau
	46°02'54.9"N 2°02'24.0"E	Chamberaud	23 480	8 Le Puy
Altitude	514m	Orientation	NORD et SUD	
Situation	Sur un replat, en hauteur	Dimension	13m x 10m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
Description des matériaux				
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux
	Encadrement de baies	Granit taillé ou briques et linteaux monolithiques	Toiture	Tuiles et rives en zinc
Façade sud	Menuiseries	Bois peint en blanc	Corniches	Granit équarrie
Façade nord	Murs	Moellons granit, enduit chaux pierres apparentes et chaîne d'angle	Cheminée	Briques et béton
	Soubassements	Néant		
Commentaires				
<p>La bâtie semble être divisée en quatre. La façade sud est parfaitement symétrique et contient deux portes d'entrées, comme la façade nord. De plus, le pignon côté rue est déformé en son milieu, verticalement. Présence d'un puit côté sud et</p> <p><u>Façade sud partie gauche</u></p> <p>Symétrie entre la fenêtre et la porte du rez-de-chaussée, les fenêtres de l'étage et les donnes-jours des combles. La cheminée est entièrement en briques.</p> <p><u>Façade sud partie droite</u></p> <p>Présence d'une pierre à évier à gauche de la porte d'entrée.</p> <p>Même symétries que pour la partie gauche de la façade. La cheminée est en béton.</p> <p><u>Façade nord partie droite</u></p> <p>Symétrie entre les deux fenêtres du rez-de-chaussée et celles de l'étage. La porte est au centre. Les jambages sont en brique, les linteaux et les appuis de fenêtre en pierre taillé. Les appuis de fenêtre de l'étage sont en brique. Au-dessus du linteau de la fenêtre de droite, il y a un arc de décharge triangulaire.</p> <p><u>Façade nord partie gauche</u></p> <p>Même symétrie que pour la partie droite.</p> <p>Linteaux et jambage en granit taillé.</p>				
Autrice	Maëlle		Date d'inventaire	27/01/2025



Patrimoine bâti			Typologie	Maison de hameau
	46°02'55.4"N 2°02'23.6"E	Chamberaud	23 480	10 Le Puy
Altitude	515m	Orientation	SUD-EST	
Situation	Sur un replat, en hauteur	Dimension	10m x 6m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
Description des matériaux				
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux
Encadrement de baies	Granit	Toiture	Ardoise et rives en zinc	
Menuiseries	Bois	Corniches	Néant	
Murs	Enduit chaux, moellons granit, bois, chaînes d'angle	Cheminée	Béton et couche d'étanchéité (pare pluie ?)	
Soubassements	Néant			
Commentaires				
<p>Toit à deux pans.</p> <p>La façade sud possède une porte d'entrée et une fenêtre en rez-de-chaussée couverts d'une marquise en bois et tuiles. Centrée au-dessus, une petite fenêtre. La fenêtre de l'étage est encadrée de granit. Pour le rez-de-chaussée, seulement le jambage droit de la porte est tel. Ce qui indique que les ouvertures ont sûrement été modifiées. La toiture de ce côté est aussi munie d'une fenêtre de toit, toutes les ouvertures sont du côté gauche de la façade.</p> <p>Sur le pignon côté rue, on peut observer une ouverture très particulière. Au premier niveau, on perçoit comme un rebouchage avec des pierres de réemploi (granit), l'appui de fenêtre qui s'y pose est faïencé, ensuite il y a une petite fenêtre en bois, suivi d'un coffrage dans un matériau non déterminé sur lequel s'appuie une deuxième fenêtre à l'étage. Le tout est surplombé d'un linteau en bois et accompagné d'un jambage en brique toute hauteur sur gauche.</p> <p>La façade nord-ouest en pierre n'est pas visible, une annexe en bois est accolée à la maison, dont une partie de toiture est en taule. On peut tout de même observer deux fenêtres de toit.</p>				
Autrice	Maëlle	Date d'inventaire	27/01/2025	



Patrimoine bâti			Typologie	Grange Limousine
	46°02'49.0"N 2°02'18.9"E	Chamberaud	23 480	11 le Puy
Altitude	510m	Orientation	Nord est	
Situation	En hauteur sur un replat, proximité d'un étang	Dimension	12m x 9m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input type="checkbox"/> Bon état <input checked="" type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
	Description des matériaux			
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux
	Encadrement de baies	Linteau en bois	Toiture	Tuiles mécaniques
	Menuiseries	Bois	Corniches	En granit sculpté
	Murs	Empierrement sec sur la partie droite, la partie gauche possède un peu d'enduit à la chaux, pierres non taillées en granit	Cheminée	
	Soubassements	En pierres		
Commentaires				
<p>Grande façade, ouvertures non symétriques, ouverture de grange principale en bois, vaste et haute ouverture sous linteau en bois. Alternance entre mur en pierres sèches et pierres apparentes aux joints à la chaux. La baie gauche en hauteur a pour encadrement des pierres de tailles en harpe et besace, le linteau est monolithique, granitique. La deuxième baie plus à sa droite, possède un encadrement en granit taillé, aligné verticalement. Le linteau est en bois.</p>				
Autrice	Carine Bigot		Date d'inventaire	27/01/2025

Patrimoine bâti		Typologie	Patrimoine agricole
	46°02'49.9"N 2°02'19.5"E	Chamberaud	23 480
Altitude	509m	Orientation	Nord Est
Situation	En hauteur sur un replat	Dimension	4 x 3 m
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input checked="" type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon
	Description des matériaux		
Elément	Matériaux	Elément	Matériaux
Encadrement de baies		Toiture	Tuiles mécaniques
Menuiseries		Corniches	
Murs	Pierres sèches granit	Cheminée	
Soubassements	Pierres granit		
Commentaires			
<p>Cela pouvait être une cabane de stockage typique rurale, à deux pans et un empierrement sec traditionnel. La partie supérieure est en bois, avec une ouverture assez grande qui pouvait servir de lieu de stockage pour les foins ou autre. La partie inférieure est, en granit, pierres d'extraction locales, possède une petite ouverture en contrebas, qui pouvait également servir de stockage logique et atteignable.</p>			
Autrice	Carine Bigot	Date d'inventaire	27/01/2025

Patrimoine bâti			Typologie	Grange limousine
	46°02'50.4"N 2°02'20.1"E	Chamberaud	23 480	11 le Puy
Altitude	509m	Orientation	Sud-ouest	
Situation	En hauteur sur un replat	Dimension	6 x 4 m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input type="checkbox"/> Bon état <input checked="" type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
Description des matériaux				
Elément	Matériaux	Elément	Matériaux	
Encadrement de baies	Granit et linteaux monolithique	Toiture	Tuiles plates	
Menuiseries		Corniches		
Murs	Pierres sèches granit sans mortier	Cheminée		
Soubassements	Pierres			
Commentaires				
<p>Grange vue sur pignon, avec petit donne jour en hauteur et ouverture bas-côté droit. Chaînage d'angle en harpe et besace avec granit taillés. L'empierrement du mur est sans mortier impliquant une certaine technicité. En contrebas plus au milieu, nous pouvons apercevoir un arc de décharge apparent (ci-dessous), il y avait donc sûrement une ouverture, de multiples changements sont visibles dans la disposition des pierres.</p>				
Autrice	Carine Bigot	Date d'inventaire	27/01/2025	



Patrimoine bâti			Typologie	Grange Limousine
	46°02'49.5"N 2°02'20.3"E	Chamberaud	23 480	Le Puy
Altitude	509m	Orientation	Sud-Ouest	
Situation	En hauteur sur un replat	Dimension	16m x 10	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input type="checkbox"/> Bon état <input checked="" type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
Description des matériaux				
Elément	Matériaux	Elément	Matériaux	
Encadrement de baies	Granit et linteaux monolithiques	Toiture	Tuiles mécaniques	
Menuiseries	Bois	Corniches		
Murs	Pierres sèches	Cheminée		
Soubassements	Pierres			
Commentaires				
<p>Etable de type longère à plan rectangulaire, l'empierrement provient d'extraction locale.</p> <p>Trois travées, 5 ouvertures dont un petit donne jour. Les linteaux au-dessus des ouvertures sont monolithiques, non équarries, et encadrement avec pierres taillées en harpe et besace pour les deux portes.</p>				
Autrice	Carine Bigot	Date d'inventaire	27/01/2025	

Patrimoine bâti			Typologie	Maison d'hameau
	46°02'49.5"N 2°02'18.9"E	Chamberaud	23 480	13 le Puy
Altitude	509m	Orientation	Nord est	
Situation	En hauteur sur un replat	Dimension	6m x 10 m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
Description des matériaux				
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux
Encadrement de baies	Granit et linteau monolithique	Toiture	En ardoises et quelques rangées de tuiles mécaniques (3)	
Menuiseries	Contrevents en bois	Corniches	En granit sculpté	
Murs	Enduit à la chaux	Cheminée	granit	
Soubassements				
Commentaires				
Peut-être l'ancien logis de la ferme. Maison mitoyenne, à deux pans. Chaînage d'angle granit en harpe et besace pierres taillées Petit châssis de toit. Enduit à la chaux, ouverture principal accompagnée de petite barrière pouvant servir à couper l'accès aux bêtes Ouvertures non nombreuses et non symétriques, La cheminée possède une partie basse pouvant faire penser à un ancien toit en chaume dans l'antan. La demeure possède un puit en contrebas à droite.				
Autrice	Carine Bigot	Date d'inventaire	27/01/2025	

Patrimoine bâti			Typologie	Longère à étage
	46°02'53.4"N 2°02'22.1"E	Chamberaud	23 480	14 Le Puy
Altitude	514m	Orientation	SUD	
Situation	Sur un replat, en hauteur	Dimension	16m x 10m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
				
Description des matériaux				
Elément	Matériaux	Elément	Matériaux	
Encadrement de baies	Granit taillé et linteaux monolithiques	Toiture	Tuiles mécaniques ?	
Menuiseries	Bois et PVC	Corniches	Néant	
Murs	Enduit blanc/gris à la chaux	Cheminée	Béton ? et brique	
Soubassements	Néant			
Commentaires				
Toitures à deux pans de deux hauteurs différentes mais de même pente. Chaines d'angle en harpe et besace.				
<u>Façade sud (côté gauche)</u> : symétrie parfaite entre les fenêtres et la porte. Présence d'un tirant en forme de croix. Volets roulants avec coffres extérieurs en PVC.				
<u>Façade sud (côté droit)</u> : pas de symétrie entre les ouvertures. Fenêtres du rez-de-chaussée rebouchées en partie basse comme s'il s'agissait autre fois d'une porte, ces fenêtres sont munies des mêmes volets roulants que sur le côté gauche de la façade. Il y a une grande porte de grange en taule peinte en orange, surplombée d'une poutre en bois de même couleur. Une grange détériorée et dont les fenêtres sont brisées est accolée à la bâtie.				
Autrice	Maëlle	Date d'inventaire	27/01/2025	



Patrimoine bâti			Typologie	Annexe de grange
	46°02'53.0"N 2°02'23.9"E	Chamberaud	23 480	Le Puy
Altitude	514m	Orientation	SUD	
Situation	Sur un replat, en hauteur	Dimension	7m x 5m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input checked="" type="checkbox"/> Détérioré <input checked="" type="checkbox"/> A l'abandon	
Description des matériaux				
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux
Encadrement de baies	Granit taillé grossièrement	Toiture	Tuiles mécaniques	
Menuiseries	Bois	Corniches	Néant	
Murs	Granit, quelques joint persistants à la chaux	Cheminée	Néant	
Soubassements	Néant			
Commentaires				
Toit à deux pans, couvert de tuiles mécaniques. Façade cachée par la végétation. Porte de grange en bois avec porte d'homme et linteau en bois sur la gauche. Porte en sous-sol sur la droite, surplombée d'un linteau monolithique et d'un arc de décharge de forme triangulaire.				
Autrice	Maëlle		Date d'inventaire	27/01/2025



Patrimoine bâti			Typologie	Maison de hameau
	46°02'50.2"N 2°02'19.2"E	Chamberaud	23 480	15 le Puy
Altitude	510m	Orientation	Sud est	
Situation	En hauteur sur un replat	Dimension	7m x 8m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
Description des matériaux				
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux
Encadrement de baies	En béton, linteau en béton	Toiture	Tuiles mécaniques	
Menuiseries	Baies en pvc	Corniches	En pierres de taille	
Murs	Enduit à la tyrolienne	Cheminée		
Soubassements	Béton			
Commentaires				
<p>Maison mitoyenne. Persiennes ajourées en contrevents, ouvertures symétriques, grande façade à deux travées. Marquise en entrée, tabatière fenêtre de toit. En bas à droite se trouve une pierre à évier avec un donne jour au-dessus. Sur la deuxième travée en étage se trouve un tirant, une gouttière à la gauche traverse la façade.</p>				
Autrice	Carine Bigot	Date d'inventaire	27/01/2025	



Patrimoine bâti			Typologie	Maison de hameau
	46°02'52.2"N 2°02'24.0"E	Chamberaud	23 480	16 Le Puy
Altitude	511m	Orientation	EST	
Situation	Sur un replat, en hauteur	Dimension	10m x 7m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input type="checkbox"/> Bon état <input checked="" type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
Description des matériaux				
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux
	Encadrement de baies	Granit et linteaux monolithiques équarries	Toiture	Ardoise
	Menuiseries	Bois	Corniches	Granit sculpté
	Murs	Enduits à la tyrolienne et chaîne d'angle en granit	Cheminée	Granit en pierre de taille
	Soubassements	Béton imitation pierres de taille jointées		
Commentaires				
Maison mitoyenne. Persiennes en bois. Gravure sur l'enduit du mur : chronogramme « 1900 » au-dessus du linteau de la porte, motifs de fleurs à 6 feuilles entre les baies du premier étage et du second. Chainage d'angle en harpes et besaces en granit équarrie. Toit à 3 pans. Tabatière derrière la souche de cheminée. Epis de faïtage sculpté en zinc. Cheminée en pierre dont la dernière pierre est gravée, avec un tirant en S. Trois travées.				
Autrice	Maëlle	Date d'inventaire	27/01/2025	



Patrimoine bâti			Typologie	Maison de hameau
	46°02'52.5"N 2°02'24.3"E	Chamberaud	23 480	16 Le Puy
Altitude	512m	Orientation	EST	
Situation	Sur un replat, en hauteur	Dimension	14m x 7m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input type="checkbox"/> Bon état <input checked="" type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
Description des matériaux				
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux
	Encadrement de baies	Granit et linteaux monolithiques	Toiture	Tuiles mécaniques et rives en bois
	Menuiseries	PVC, (hors porte sur la façade opposée qui est en bois)	Corniches	Néant
	Murs gouttereaux	Enduits à la tyrolienne et chaîne d'angle en granit	Cheminées	Parpaings ?
	Mur pignon	Pierres type moellons		
	Soubassements	Néant		
Commentaires				
<p>Maison mitoyenne. Contrevents en PVC. Toit à deux pans de deux hauteurs différentes et de pentes différentes. La partie la plus haute est recouverte de tuiles mécaniques et la plus basse d'ardoises. La maison est équipée de deux cheminées. Un poulailler est accolé à la bâtie. Il n'a qu'un seul pan couvert de tuiles mécaniques, il est fait de granit non taillé et jointé de béton uniquement en soubassement. Il a une chaîne d'angle en harpe et besace.</p>				
Autrice	Maëlle	Date d'inventaire	27/01/2025	



Patrimoine bâti			Typologie	Maison de hameau
	46°02'51.6"N 2°02'23.6"E	Chamberaud	23 480	17 Le Puy
Altitude	513m	Orientation	SUD-OUEST	
Situation	Sur un replat, en hauteur	Dimension	10m x 4m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
Description des matériaux				
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux
Encadrement de baies	Béton	Toiture	Ardoise	
Menuiseries	Bois	Corniches	Néant	
Murs	Béton et granit avec enduit pierres apparentes	Cheminée	Briques	
Soubassements				
Commentaires				
<p>Maison mitoyenne. Toiture à trois pans, la maison mitoyenne n'en a que deux, le bâtiment étudié paraît être couper en deux. Sur la façade, il n'y a pas de symétrie. En guise de soubassement, le mur est en granit avec enduit de chaux pierres apparentes. L'élevation est en béton. La porte d'entrée est sur la droite en hauteur par rapport à la rue. Elle est encadrée de béton. La fenêtre ressemble à une verrière elle est en bois peinte en blanc. La fenêtre de l'étage est centrée, elle a des contrevents en bois qui semblent détériorés. Sur le pignon, il y a du granit avec enduit de chaux pierres apparentes qui part du haut à droite en cascade jusqu'au bas du mur à gauche. La partie haute du pignon sur la gauche est en béton. La fenêtre du pignon est presque identique à la verrière de la façade mais un peu plus large.</p>				
Autrice	Maëlle	Date d'inventaire	27/01/2025	

Patrimoine bâti			Typologie	Maison de hameau
	46°02'51.7"N 2°02'23.5"E	Chamberaud	23 480	18 Le Puy
Altitude	514m	Orientation	NORD	
Situation	Sur un replat, en hauteur	Dimension	11m x 6m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input type="checkbox"/> Bon état <input checked="" type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
Description des matériaux				
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux
Encadrement de baies	Granit équarrie et béton	Toiture	Ardoise	
Menuiseries	Bois et métal	Corniches	Béton	
Murs	Béton et pierre de taille granit	Cheminée	Granit et joints en béton	
Soubassements	Béton imitation pierres de taille jointées			
Commentaires				
<p>Toit à deux pans.</p> <p>La partie rez-de-chaussée et la partie étage ne sont pas symétriques. Les deux fenêtres de l'étage sont plus larges et non axées sur les ouvertures du rez-de-chaussée. Les encadrements de baies sont réguliers pour l'étage et en harpe et besace pour le rez-de-chaussée.</p> <p>On peut observer deux tirants sectionner en haut à droite sur le bâtiment.</p> <p>Les deux appuis de fenêtre du rez-de-chaussée sont différents, celui de gauche est en granit mouluré tandis que celui de droite est en béton.</p>				
Autrice	Maëlle	Date d'inventaire	27/01/2025	



Patrimoine bâti			Typologie	Grange limousine
	46°02'51.4"N 2°02'22.3"E	Chamberaud	23 480	21 Le Puy
Altitude	515m	Orientation	SUD-EST	
Situation	Sur un replat, en hauteur	Dimension	15m x 8m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input type="checkbox"/> Bon état <input checked="" type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
Description des matériaux				
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux
Encadrement de baies	Granit taillé, linteaux en bois et linteaux monolithiques	Toiture	Ardoise et rives en zinc	
Menuiseries	Bois	Corniches	Néant	
Murs	Moellons de granit et joints à la chaux (pignon en béton)	Cheminée	Néant	
Soubassements	Blocs de granit			
Commentaires				
<p>La chaîne d'angle est en harpe et besace.</p> <p>Les ouvertures sont plutôt basses en comparaison avec celles des autres granges.</p> <p>La porte à droite est composée de pièces de bois de façon à laisser un jour entre chaque, celle-ci servait possiblement à garder les poules.</p>				
Autrice	Maëlle	Date d'inventaire	27/01/2025	

Patrimoine bâti			Typologie	Longère
	46°02'51.1"N 2°02'19.4"E	Chamberaud	23 480	22 le Puy
Altitude	509m	Orientation	Sud	
Situation	En hauteur sur un replat	Dimension	8m x7	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
	Description des matériaux			
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux
	Encadrement de baies	Granit et linteau monolithique	Toiture	Tuiles
	Menuiseries	En bois	Corniches	Granit sculpté
	Murs	Pierres sèches	Cheminée	En briques
	Soubassements	En pierres		
Commentaires				
<p>Maison à deux pans</p> <p>6 ouvertures, l'encadrement de la porte principale est en granit taillé, début de chaînage d'angle en harpe et besace en partie haute droite. L'empierrement des granits est sec, requiert une technicité particulière, les ouvertures ne sont pas toutes symétriques, contrevents en bois, la partie gauche semble être une extension. Plus à droite, la maison possède une continuité en terrasse suivant le même empierrement, dans celle-ci, nous avons pu y apercevoir un bujadier en hauteur (cf fiche bujadier), mis en évidence, une très grande cuve à lessive en terre cuite témoin du passé.</p> <p>Par ailleurs, cette terrasse est délimitée par un muret à empierrement sec également, et sous la partie de la longueur se trouve une cave qui semble être sculptée dans le granit.</p>				
Autrice	Carine Bigot	Date d'inventaire	27/01/2025	



Patrimoine bâti			Typologie	Grange à auvent
	46°02'52.3"N 2°02'23.0"E	Chamberaud	23 480	22 Le Puy
	Altitude	514m	Orientation	EST
	Situation	Sur un replat, en hauteur	Dimension	11m x 10m
	Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input type="checkbox"/> Bon état <input checked="" type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon
	Description des matériaux			
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux
	Encadrement de baies	Granit et linteaux monolithiques	Toiture	Ardoise
	Menuiseries	Bois	Corniches	Néant
	Murs	Moellons de granit et restes de joints à la chaux	Cheminée	Néant
	Soubassements	Néant		
Commentaires				
<p>Grange limousine avec auvent comprenant une grande ouverture au milieu. L'ouverture était certainement moins haute, on peut observer les restes d'une poutre en bois. Dans la lignée il y a plusieurs trous réguliers qui pourrait correspondre aux traces d'une ancienne charpente.</p> <p>Il y a deux petites portes une à gauche et une à droite, celle de droite est en bois et est surplombé d'un linteau monolithique et d'un arc de décharge.</p>				
Autrice	Maëlle		Date d'inventaire	27/01/2025



Patrimoine bâti			Typologie	Grange à auvent		
	46°02'51.0"N 2°02'22.8"E	Chamberaud	23 480	22 le Puy		
Altitude	509m	Orientation	Nord Est			
Situation	En hauteur sur un replat	Dimension	6x 5m			
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input checked="" type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon			
Description des matériaux						
Elément	Matériaux	Elément	Matériaux			
Encadrement de baies	Linteau en bois, et encadrement en briques	Toiture	En tôle			
Menuiseries	Bois	Corniches				
Murs	Pierres granit, sec ou avec mortier	Cheminée				
Soubassements	En pierres					
Commentaires						
<p>Cette Grange limousine possède un auvent, son ouverture principale est imposante et en bois. Deux petits donne jour sont visibles sur la façade, au-dessus de l'ouverture principale, une baie sans menuiserie aux encadrements de briques.</p>						
Autrice	Carine Bigot	Date d'inventaire	27/01/2025			

Patrimoine bâti			Typologie	Grange limousine																				
	46°02'51.9"N 2°02'22.2"E	Chamberaud	23 480	Le Puy																				
Altitude	514m	Orientation	EST																					
Situation	Sur un replat, en hauteur	Dimension	9m x 7m																					
Accessibilité	<input type="checkbox"/> Facile d'accès <input checked="" type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input type="checkbox"/> Bon état <input checked="" type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon																					
 Description des matériaux <table border="1"> <thead> <tr> <th>Elément</th> <th>Matériaux</th> <th>Elément</th> <th>Matériaux</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Encadrement de baies</td> <td>Granit taillé, linteaux monolithiques et linteaux en bois</td> <td>Toiture</td> <td>Taule</td> </tr> <tr> <td>Menuiseries</td> <td>Bois</td> <td>Corniches</td> <td>Solives en granit</td> </tr> <tr> <td>Murs</td> <td>Moellons avec résidus de joints à la chaux</td> <td>Cheminée</td> <td>Néant</td> </tr> <tr> <td>Soubassements</td> <td>Blocs de granit taillés et joints à la chaux</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Elément	Matériaux	Elément	Matériaux	Encadrement de baies	Granit taillé, linteaux monolithiques et linteaux en bois	Toiture	Taule	Menuiseries	Bois	Corniches	Solives en granit	Murs	Moellons avec résidus de joints à la chaux	Cheminée	Néant	Soubassements	Blocs de granit taillés et joints à la chaux		
Elément	Matériaux	Elément	Matériaux																					
Encadrement de baies	Granit taillé, linteaux monolithiques et linteaux en bois	Toiture	Taule																					
Menuiseries	Bois	Corniches	Solives en granit																					
Murs	Moellons avec résidus de joints à la chaux	Cheminée	Néant																					
Soubassements	Blocs de granit taillés et joints à la chaux																							
Commentaires																								
<p>La chaîne d'angle est comme arrondie.</p> <p>En son centre, une porte de grange avec un linteau en bois, au-dessus est superposée une petite porte ou fenêtre fermée par des persiennes en bois de couleur blanches.</p> <p>Les deux portes sur les extrémités paraissent plus ou moins symétriques, elles sont en bois et surplombées de linteaux monolithiques avec un arc de décharge.</p> <p>L'accès est limité par la masse d'éléments entreposés au pied du bâtiment.</p>																								
Autrice	Maëlle	Date d'inventaire	27/01/2025																					



Patrimoine bâti			Typologie	Maison de hameau
	46°02'51.8"N 2°02'21.5"E	Chamberaud	23 480	24 Le Puy
Altitude	515m	Orientation	EST	
Situation	Sur un replat, en hauteur	Dimension	8m x 6m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input checked="" type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
Description des matériaux				
Elément	Matériaux	Elément	Matériaux	
Encadrement de baies	Granit taillé et linteaux monolithique	Toiture	Tuiles mécaniques	
Menuiseries	Bois	Corniches	Granit équarrie	
Murs	Moellons de granit et enduits/joints béton	Cheminée	Béton	
Soubassements	Néant			
Commentaires				
Les ouvertures sont disposées de façon symétrique, deux fenêtres à l'étage alignées sur la porte et la fenêtre du rez-de-chaussée.				
Présence d'une pierre à évier. L'oculus (ou donne jour) est encadré de 4 blocs de granit. Celui-ci a été bouché par des pavés de terrassement.				
On observe deux trous de charnières à droite de la porte au niveau de la moitié inférieure. Certainement l'emplacement d'une barrière bloquant l'accès aux animaux tels que les poules.				
<u>Le mur gouttereau :</u> Travées de gauche partie rez-de-chaussée : mur en pierre sèches. Travée de droite partie étage : mur en pierre et joints ciment. Partie étage : résidus d'enduit ciment sur le mur en pierre.				
Autrice	Maëlle	Date d'inventaire	27/01/2025	



Patrimoine bâti			Typologie	Grange limousine		
	46°02'52.2"N 2°02'21.7"E	Chamberaud	23 480	Le Puy		
Altitude	515m	Orientation	SUD-EST			
Situation	Sur un replat, en hauteur	Dimension	15m x 8m			
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input type="checkbox"/> Bon état <input checked="" type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon			
Description des matériaux						
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux		
Encadrement de baies	Granit taillé et linteaux en bois et monolithiques		Toiture	Ardoise et rives en zinc		
Menuiseries	Bois		Corniches	Néant		
Murs	Moellons granit et chaines d'angle		Cheminée	Néant		
Soubassements	Néant					
Commentaires						
<p>La grange possède un toit à deux pans.</p> <p>La partie basse du mur gouttereau et le mur pignon paraissent être en pierres sèches. La partie haute du mur gouttereau est jointé avec de la chaux. Le tout est accompagnés d'une chaîne d'angle en harpe et besace.</p> <p>La porte de grange centrale est très récente. Les deux portes d'homme et la deuxième porte de grange sont plutôt anciennes. Les portes d'homme sont surplombées d'épais linteaux monolithiques, contrairement aux portes de granges surplombées de linteaux en bois.</p> <p>On observe également quelques petites ouvertures, peut-être des aérations ou donne jour.</p>						
Autrice	Maëlle		Date d'inventaire	27/01/2025		

Patrimoine bâti			Typologie	Grange limousine
	46°02'51.8"N 2°02'20.7"E	Chamberaud	23 480	Le Puy
Altitude	514m	Orientation	SUD-EST	
Situation	Sur un replat, en hauteur	Dimension	30m x 8m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input type="checkbox"/> Bon état <input checked="" type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
Description des matériaux				
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux
Encadrement de baies	Granit taillé, briques, linteaux monolithiques et linteaux en bois	Toiture	Ardoise, tuiles mécaniques, taule et rives en bois	
Menuiseries	Bois	Corniches	Néant	
Murs	Moellons de granit et chaîne d'angle	Cheminée	Néant	
Soubassements	Néant			
Commentaires				
<p>La grange a un toit à deux en ardoise pans pour la partie principale, la partie annexe a un toit à un pan constituer pour la moitié haute de taules et pour l'autre moitié de tuiles mécaniques.</p> <p>On observe un élément sur l'annexe permettant de nourrir les cochons depuis l'extérieur, l'annexe est donc ou était très certainement une porcherie. On observe également sur cette annexe de petites ouvertures alignées sur le linteau de la porte de grange, il s'agissait peut-être des poutres d'une ancienne toiture.</p> <p>Les murs sont jointés à la chaux.</p> <p>La porte d'homme centrale du bâtiment est surplombée d'un linteau monolithique taillé et d'un arc de décharge. Sur sa droite on remarque une ouverture rebouchée. Au-dessus de la porte d'homme se trouve un linteau en bois à l'image de la grande porte de grange sur la gauche. Il s'agit certainement d'une ancienne porte de grange modifiée en porte d'homme.</p> <p>On observe des pierres en attente et deux tirants en forme de croix.</p>				
Autrice	Maëlle	Date d'inventaire	27/01/2025	




Patrimoine bâti			Typologie	Maison de hameau
	46°02'51.4"N 2°02'21.1"E	Chamberaud	23 480	24 Le Puy
Altitude	515m	Orientation	SUD-EST	
Situation	Sur un replat, en hauteur	Dimension	8m x 8m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
Description des matériaux				
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux
	Encadrement de baies	Granit taillé et briques, linteaux monolithiques équarris et appuis de fenêtre en granit équarris	Toiture	Tuiles et frises en bois peintes en blanc
	Menuiseries	Fenêtres et contrevents en bois et porte en pvc	Corniches	Néant
	Murs	Moellons de granit enduit à la chaux pierres apparentes et chaîne d'angle	Cheminée	Granit
	Soubassements			
Commentaires				
<p>Maison mitoyenne et toit à deux pans.</p> <p>Il y a un puit sur la propriété, proche de la porte d'entrée.</p> <p>La façade est symétrique. La fenêtre et la porte du rez-de-chaussée sont alignées avec les fenêtres de l'étage et les donne jours encadrés de briques au-dessus. Les encadrements de fenêtre ont une alternance de pierres taillées et d'empilement de briques. La porte est encadrée uniquement de pierres taillées.</p> <p>La façade paraît neuve, sûrement restaurée récemment.</p>				
Autrice	Maëlle		Date d'inventaire	27/01/2025

Patrimoine bâti			Typologie	Grange limousine	
	46°02'53.1"N 2°02'23.6"E	Chamberaud	23 480	Le Puy	
Altitude	513m	Orientation	NORD-EST		
Situation	Sur un replat, en hauteur	Dimension	29m x 12m		
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input type="checkbox"/> Bon état <input checked="" type="checkbox"/> Etat moyen <input checked="" type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon		
Description des matériaux					
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux	
	Encadrement de baies	Granit taillé et linteau en bois et linteaux monolithiques	Toiture	Ardoise et tuiles mécanique	
	Menuiseries	Bois	Corniches	Néant	
	Murs	Pierre sèche, granit et joints à la chaux, chaines d'angle	Cheminée	Béton et pierres	
	Soubassements	Néant			
	Commentaires				
<p>Il s'agit d'un toit à deux pans, divisés en deux par les matériaux, ardoise côté rue et tuiles mécanique de l'autre côté. Les toitures sont de même hauteur et de même pente.</p> <p>La grange paraît avoir été agrandie. Sur le pignon une démarcation de l'ancienne façade est visible (chaîne d'angle) avec la démarcation de l'ancienne toiture.</p> <p>La partie basse du pignon est en pierre sèche, jusqu'au linteau en bois de la porte. Le reste du pignon est jointé à la chaux. Le mur gouttereau est également jointé à la chaux. Le tout est agrémenté de chaines d'angle en harpe et besace et de pierres en attente. Le mur gouttereau est détérioré, une partie s'est effondrée laissant place à un renfort en brique sur le côté droit.</p> <p>Concernant les cheminées, on peut en apercevoir deux, la première est en béton. La deuxième est en granit et laisse percevoir une démarcation entre une ancienne toiture (certainement en chaume) et la toiture actuelle en tuiles mécaniques.</p>					
Autrice	Maëlle		Date d'inventaire	27/01/2025	



Patrimoine bâti			Typologie	Longère étage
	46°02'51.2"N 2°02'19.4"E	Chamberaud	23 480	26 le Puy
Altitude	509 m	Orientation	Sud	
Situation	En hauteur sur un replat	Dimension	11m x10m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
	Description des matériaux			
Elément	Matériaux	Elément	Matériaux	
Encadrement de baies	Granit linteaux monolithiques	Toiture	Tuiles mécaniques	
Menuiseries	Pvc	Corniches	Frise	
Murs	Granit et traces enduits béton	Cheminée	Granit taillé	
Soubassements	Pierres			
Commentaires				
<p>Maison à deux pans, 5 ouvertures, chaînage d'angle en harpe et besace, deux donnez jour. La cheminée présente une démarcation plus haute, le toit ancien était sûrement de chaume.</p> <p>Première travée, en bas des premières ouvertures de gauche il y a une cave, recouverte par une plaque en bois. Cette petite ouverture de cave possède une disposition de briques.</p> <p>L'empierrement de la grande façade possède quelques remaniements, nous apercevons quelques anciennes traces de béton en hauteur, la partie basse est en pierres sèche plus apparentes.</p>				
Autrice	Carine Bigot	Date d'inventaire	27/01/2025	

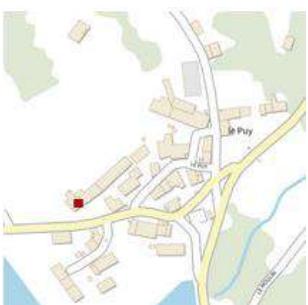

Patrimoine bâti			Typologie	Maison de hameau
	46°02'51.2"N 2°02'19.4"E	Chamberaud	23 480	28 le Puy
Altitude	509m	Orientation	Sud-Ouest	
Situation	En hauteur sur un replat	Dimension	9m x 10 m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
Description des matériaux				
Elément	Matériaux	Elément	Matériaux	
Encadrement de baies	Linteaux granit monolithiques	Toiture	Tuiles mécaniques	
Menuiseries	Bois peints en vert	Corniches	Frise verte	
Murs	Enduit à la chaux, pierres apparentes	Cheminée	En briques rouges	
Soubassements	Bloc de granit			
Commentaires				
<p>Maison mitoyenne.</p> <p>Toiture à deux pans, deux épis de faitage ce qui est particulier pour un toit deux pans. Deux tabatières de toit, trois tuiles chatières. Cheminée en briques, avec mitron sur partie supérieure.</p> <p>Façade avec ouvertures symétriques, la première travée possède pour ses baies des encadrements de granit en alternance avec des briques pour un but potentiellement esthétique. Une ouverture principale à marquise au toit de tuiles plates, fenêtres avec persiennes de couleur verte, en contrebas nous apercevons un soupirail.</p> <p>La travée droite possède son ouverture principale avec deux fenêtre fixes. Chaînage d'angle particulier, mi harpe et besace et non chaînage. Grande marquise avec tuiles plates.</p> <p>Grande façade avec enduit à la chaux et pierres apparentes,</p> <p>Au milieu de ces deux travées, une remarquable ornementation, un visage avec écrits peu visibles, potentiellement du réemploi, peut-être provenant des pierres de la commanderie.</p>				
Autrice	Carine	Date d'inventaire	27/01/2025	



Patrimoine bâti			Typologie	Maison d'hameau
	46°02'50.8"N 2°02'19.8"E	Chamberaud	23 480	28 le Puy
Altitude	510m	Orientation	Sud Est	
Situation	En hauteur sur un replat	Dimension	10 m x 11 m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
Description des matériaux				
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux
	Encadrement de baies	En béton, linteaux également Linéau de porte principale en pierre	Toiture	En ardoise
	Menuiseries	Contrevents en bois rouge	Corniches	
	Murs	Moellons apparents, enduit à la chaux	Cheminée	En pierres (granit ?) taillées
	Soubassements	En pierres moellons		
Commentaires				
<p>Maison mitoyenne. Grande façade avec une symétrie notable, beaucoup d'ouvertures. L'empierrement provient de l'ancienne construction, réemploi des pierres granitiques. Sur le mur pignon, se trouve une ancienne corniche apparente. En façade, il y a un donne jour qui donne sur une fontaine, ils n'ont pas de pierres à évier. En intérieur, il y a des grandes dalles de pierres, apparentes, et d'origine. 2 belles lucarnes jacobines.</p>				
Autrice	Carine Bigot		Date d'inventaire	27/01/2025



4.2. Patrimoine de l'eau

Patrimoine de l'eau		Typologie		Fontaine
	46°02'50.8"N 2°02'19.8"E	Chamberaud	23 480	28 le Puy
Altitude		Orientation		
Situation	Dans un jardin de maison	Dimension		Néant
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu		<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat modéré <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon
	Description des matériaux			
Elément	Matériaux	Elément	Matériaux	
Auvent	Tuile	Margelle	Granite	
Treuil	Bois			
Potence	Bois			
Manivelle	Néant			
Commentaires				
Autrice	Carine Bigot	Date d'inventaire	27/01/2025	

Patrimoine de l'eau			Typologie	Puit
	46°02'50.5"N 2°02'21.4"E	Chambraud	23 480	24 le Puy
Altitude	510m	Orientation		
Situation	Devant une maison d'habitation	Dimension		
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat modéré <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
Description des matériaux				
Elément	Matériaux	Elément	Matériaux	
Commentaires				
Puit atypique, devant une maison d'habitation. Servait à l'approvisionnement en eau, aujourd'hui inactif.				
Autrice	Carine Bigot	Date d'inventaire	27/01/2025	

4.3. Patrimoine artisanal

Patrimoine artisanal		Typologie	Bujadier
	46°02'51.1"N 2°02'19.4"E Chamberaud Altitude 509m Situation En hauteur sur un muret Accessibilité ■ Facile d'accès □ Limité □ Non accessible	Chamberaud 23 480 Orientation Sud est Etat	22 le Puy Sud est ■ Bon état ■ Etat moyen □ Détérioré
	Description des matériaux Terre cuite Commentaires Un bujadier en terre cuite est utilisé notamment dans le contexte de techniques traditionnelles de lessive. La terre cuite, en raison de ses propriétés naturelles, peut être utilisée de manière pratique dans le lavage de vêtement et blanchiment.		
Autrice	Carine Bigot	Date d'inventaire	27/01/2025


4.4. Patrimoine religieux

Patrimoine religieux			Typologie	(croix)
	46°02'51.2"N 2°02'24.2"E	Chamberaud	23 480	Le Puy
Altitude		Orientation		
Situation	(en vallon, en hauteur, etc.)	Dimension		
Accessibilité	<input type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat modéré <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
	Description des matériaux			
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux
Commentaires				
Autrice	Carine Bigot		Date d'inventaire	27/01/2025

4.5. Patrimoine naturel

Patrimoine naturel		Typologie		Plante
	46°03'33.3"N 2°02'59.4"E	Chamberaud	23 480	Bois d'ayen
	Altitude	455m	Espèce	Polytric élégant <i>Polytrichum Fomosum</i>
	Situation	En milieu forestier	Dimension	
	Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Milieu	<input type="checkbox"/> Naturel <input checked="" type="checkbox"/> Semi-Naturel <input type="checkbox"/> Anthropisé
	Description			
	Nature du site	Milieu forestier	Usage du site	Exploitation de bois
	Etat et menaces	Non menacée		
Commentaires				
<p>Plante vivace d'une dizaine de centimètres de hauteur, le polytric élégant est une mousse très commune en France.</p> <p>Se développant dans des environnements humides et ombragés, <i>Polytrichum elegans</i> a besoin de conditions humides pour que les spores reproductives se dispersent.</p>				
Autrice	Carine Bigot		Date d'inventaire	03/02/2025

5. Fiches inventaire : LES RIBIERES

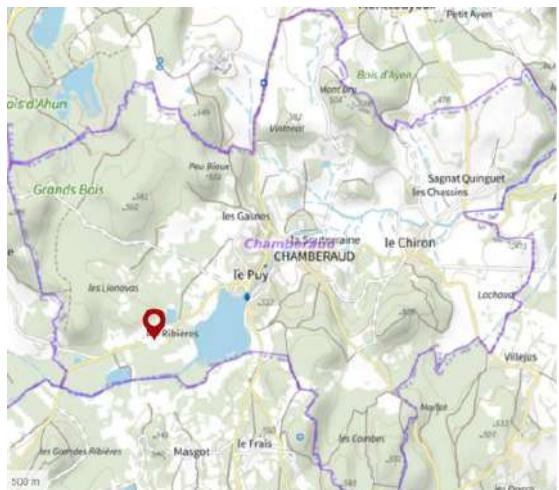

5.1. Patrimoine bâti

Patrimoine bâti			Typologie	Maison traditionnelle
	46°02'40.3"N 2°01'58.4"E	Chamberaud	23 480	2 Les Ribières
Altitude	511m	Orientation	SUD-EST	
Situation	Sur un replat, en hauteur	Dimension	33m x 10m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
Description des matériaux				
Elément	Matériaux	Elément	Matériaux	
Encadrement de baies	Granit taillé et linteaux monolithique	Toiture	Tuiles mécaniques	
Menuiseries		Corniches	Néant	
Murs	Granit avec enduit de chaux pierres apparentes, bois	Cheminée	Granit	
Soubassements	Néant			
Commentaires				
<p>Toiture à deux pans, de hauteurs différentes et de même pente.</p> <p>La partie centrale est la seule partie d'origine dont il ne restait que trois murs debout. Les deux autres parties ont été rebâties avec les pierres encore présente sur place.</p> <p>Chaines d'angle en harpe et besace.</p> <p>La partie centrale est symétrique, les ouvertures du rez-de-chaussée et de l'étage sont alignées.</p> <p>Présence d'une pierre à évier.</p> <p>Sur les deux parties d'extrémité, les linteaux des ouvertures sont des bordures de trottoir venant d'Aun.</p> <p>La bâtie possède une extension de l'autre côté de la route, dans laquelle se trouve une scierie qui servait pour tous les paysans.</p>				
Autrice	Maëlle	Date d'inventaire	29/01/2025	




Patrimoine bâti			Typologie	Longère à étage
	46°02'38.3"N 2°01'54.3"E	Chamberaud	23 480	4 Les Ribières
Altitude	511m	Orientation	SUD-EST	
Situation	Sur un replat, en hauteur	Dimension	20m x 8m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
Description des matériaux				
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux
	Encadrement de baies	Granit taillé, linteau bois et linteaux monolithiques	Toiture	Ardoise et tuiles mécaniques
	Menuiseries	Bois peint marron	Corniches	Néant
	Murs	Granit avec enduit de chaux pierres apparentes	Cheminée	Briques
	Soubassements	Néant		
Commentaires				
<p>Toiture à trois pans en ardoise pour la partie gauche, toiture à deux pans en tuiles mécaniques pour la partie droite. Les toitures ne sont pas de la même hauteur.</p> <p>Chaines d'angle en harpe et besace.</p> <p><u>Partie gauche</u></p> <p>Une porte avec barrière et une fenêtre avec des contrevents en rez-de-chaussée. Une fenêtre centrée à l'étage avec des persiennes.</p> <p>Murs en granit avec enduit de chaux pierres apparentes et résidus d'enduit béton pour l'étage.</p> <p><u>Partie droite</u></p> <p>Grande baie vitrée sur la gauche avec linteau en bois, sûrement une ancienne porte de grange.</p> <p>A droite, une petite porte et une fenêtre en bois, enfin, il y a une annexe accolée avec un seul pan de toiture en tuiles mécaniques.</p>				
Autrice	Maëlle		Date d'inventaire	29/01/2025



5.2. Patrimoine naturel

Patrimoine naturel			Typologie	Arbre remarquable
	46°02'40.3"N 2°01'58.4"E	Chamberaud	23 480	4 les rivières
Altitude	525m			Noyer <i>Juglans regia</i>
Situation	Arbre de propriété	Dimension		
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Milieu	<input type="checkbox"/> Naturel <input checked="" type="checkbox"/> Semi-naturel <input type="checkbox"/> Anthropisé	
	Description			
	Nature du site		Usage du site	
Commentaires	Cet arbre grandement remarquable, présente une grande spécificité, il est creux et permet alors l'accueil d'espèces, considéré alors comme un véritable abri faunistique.			
Autrice	Carine Bigot	Date d'inventaire	29/01/2025	

6. Fiches inventaire : LES ROCHES

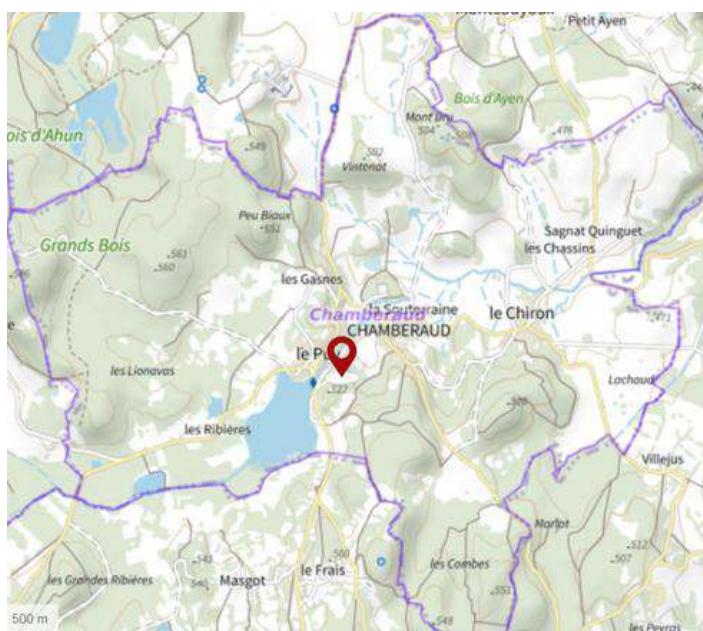

6.1. Patrimoine bâti

Patrimoine bâti			Typologie	Maison traditionnelle
	46°02'47.5"N 2°02'26.8"E	Chamberaud	23 480	Les Roches
Altitude	515m	Orientation	NORD-OUEST	
Situation	Sur un replat, au flanc du versant	Dimension	15m x 5m	
Accessibilité	<input type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input checked="" type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input checked="" type="checkbox"/> Détérioré <input checked="" type="checkbox"/> A l'abandon	
Description des matériaux				
Elément	Matériaux	Elément	Matériaux	
Encadrement de baies	Granit taillé, linteau bois et linteaux monolithiques	Toiture	Tuiles mécaniques	
Menuiseries	Bois	Corniches	Néant	
Murs	Granit avec enduit de chaux pierres vues	Cheminée	Néant	
Soubassements	Néant			
Commentaires				
<p>On peut percevoir que la partie de droite est une extension, par la chaîne d'angle qui traverse le bâtiment à droite de la porte d'entrée.</p> <p>On constate également qu'une ouverture a été bouchée sous le linteau en bois.</p> <p>On peut aussi voir un poulailler attenant.</p> <p>Nous avons pu trouver dans le bâtiment des journaux datant de 1957. Il y a aussi une carcasse de voiture calcinée à l'arrière de la bâtisse.</p>				
Autrice	Maëlle	Date d'inventaire	29/01/2025	



Patrimoine bâti			Typologie	Maison d'habitation
	46°02'51.6"N 2°02'30.5"E	Chamberaud	23 480	1 Les Roches
	Altitude	504m	Orientation	SUD-EST
	Situation	Sur un replat, au flanc du versant	Dimension	13m x 5m
	Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon
	Description des matériaux			
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux
	Encadrement de baies	Granit taillé et linteaux monolithiques	Toiture	Tuiles mécaniques
	Menuiseries	Bois peint en rouge	Corniches	Granit équarrie
	Murs	Granit avec enduit de chaux pierres apparentes	Cheminée	Néant
	Soubassements	Néant		
Commentaires				
Toiture à deux pans. Chaines d'angle en harpe et besace. Trois fenêtres à l'étage, alignées sur les ouvertures en rez-de-chaussée. Présence de pierres en attente sur le pignon et la façade. Une ouverture a été rebouchée en haut du pignon, on le remarque avec le linteau en bois toujours présent.				
Autrice	Maëlle		Date d'inventaire	29/01/2025



Patrimoine bâti			Typologie	Maison d'habitation
	46°02'52.6"N 2°02'31.5"E	Chamberaud	23 480	2 Les Roches
	Altitude	502m	Orientation	SUD-EST
	Situation	Sur un replat, au flanc du versant	Dimension	22m x 7m
	Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon
	Description des matériaux			
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux
	Encadrement de baies	Granit taillé et linteaux monolithique	Toiture	Tuiles mécaniques
	Menuiseries	Bois et volets roulants pvc	Corniches	Granit équarrie
	Murs	Moellons de granit, joints à la chaux et parpaings	Cheminée	Béton
	Soubassements	Néant		
Commentaires				
<p>Toiture à deux pans. La maison se compose en trois éléments pour lesquelles la toiture prend des hauteurs différentes. Potentiellement la résidence au centre, un garage à droite et une grange à gauche.</p> <p>Chaine d'angle en harpe et besace.</p> <p>Grange et habitation en moellon de granit et joints à la chaux. Garage en parpaings.</p> <p>La partie grange est agrémentée d'une extension très moderne, peut-être pour des sanitaires.</p> <p>Les ouvertures de la grange : à gauche une porte d'homme surplombée d'un linteau monolithique et d'un arc de décharge, ensuite, une porte de grange surplombée d'un linteau clavé en briques, au-dessus, une porte d'homme.</p> <p>Les ouvertures de la partie habitation : au centre, une porte couverte d'une marquise en tuiles, au premier étage il y a une fenêtre alignée avec la porte. Ces deux ouvertures sont agrémentées de volets roulants en PVC et de contrevents en bois.</p> <p>Le garage possède simplement une porte de garage.</p> <p>On peut apercevoir des ouvertures bouchées de part et d'autre.</p>				
Autrice	Maëlle	Date d'inventaire	27/01/2025	

Patrimoine bâti			Typologie	Longère
	46°02'54.0"N 2°02'33.0"E	Chamberaud	23 480	4 Les Roches
Altitude	492m	Orientation	EST	
Situation	Sur un replat, au flanc du versant	Dimension	10m x 5m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
Description des matériaux				
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux
Encadrement de baies	Granit taillé	Toiture	Tuiles mécaniques	
Menuiseries	Bois	Corniches	Néant	
Murs	Granit avec enduit de chaux pierres apparentes	Cheminée	Briques	
Soubassements	Néant			
Commentaires				
<p>Toiture à deux pans.</p> <p>La maison est en contrebas. Il y a un étage en-dessous.</p> <p>Sur le mur gouttereau côté rue, il y a une porte fermée par des contrevents et accessible par un escalier en granit.</p> <p>Sur le pignon, on peut voir une deuxième porte en contrebas de la première, la porte d'entrée est en bois et surplombée d'une marquise en tuiles plates. L'encadrement de porte est en harpe et besace contrairement à celui de la porte de la façade. Sur ce pignon il y a aussi une fenêtre fermée avec des contrevents en bois, au-dessus de la porte d'entrée mais non axée sur celle-ci. On perçoit d'autres ouverture en contrebas de la porte d'entrée laissant place à un autre niveau.</p>				
Autrice	Maëlle	Date d'inventaire	29/01/2025	



Patrimoine bâti			Typologie	Longère
	46°02'54.7"N 2°02'33.2"E	Chamberaud	23 480	6 Les Roches
Altitude	490m	Orientation	EST	
Situation	Sur un replat, au flanc du versant	Dimension	15m x 5m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
Description des matériaux				
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux
Encadrement de baies	Granit taillé, briques, linteaux en bois et linteau monolithique	Toiture	Tuiles mécaniques	
Menuiseries	Bois	Corniches	Néant	
Murs	Moellons de granit et joints à la chaux	Cheminée	Néant	
Soubassements	Néant			
Commentaires				
Toiture à deux pans. Chaines d'angle en harpe et besace. La grange est construite sur une pente, elle domine le vallon. Elle possède plusieurs ouvertures dont une porte de grange plutôt centrée, cerclée de deux fenêtres de chaque côté, non alignés les unes avec les autres. Enfin, à droite se trouve une porte d'homme. Une grande échelle est fixée horizontalement au bas du toit.				
Autrice	Maëlle	Date d'inventaire	29/01/2025	



6.2. Patrimoine de l'eau

Patrimoine de l'eau			Typologie	Canal d'irrigation
	46°02'55.5"N 2°02'36.1"E	Chamberaud	23 480	Les roches
Altitude	510m	Orientation	sud	
Situation	A proximité du ruisseau, à travers champ	Dimension		
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input type="checkbox"/> Bon état <input checked="" type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
	Description des matériaux			
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux
Commentaires	Ce canal d'irrigation est en pierres agencées, granitiques. Il pouvait y avoir certaines périodes de sécheresse, et pour anticiper ou pallier cela le canal d'irrigation à travers champ était pertinent. Ces canaux peuvent distribuer l'eau de manière égal si le terrain est inégal, en évitant l'engorgement.			
Autrice	Carine Bigot		Date d'inventaire	29/01/2025

Patrimoine de l'eau			Typologie	Fontaine		
	46°02'57.4"N 2°02'39.2"E	Chamberaud	23 480	Les roches		
Altitude	510m	Orientation				
Situation	En sous-bois	Dimension				
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input type="checkbox"/> Bon état <input checked="" type="checkbox"/> Etat modéré <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon			
Description des matériaux						
Elément	Matériaux	Elément	Matériaux			
Commentaires						
<p>La fontaine à une allure plutôt esthétique, puisant dans une source. Celle-ci se trouve en sous-bois sous les ronces et la verdure spontanée. Le milieu se referme mais la fontaine est toujours assez visible. Accès protégé avec barrière.</p> <p>Pierres taillées granit. Usage peut être domestique, approvisionnement en eau.</p>						
Autrice	Carine Bigot	Date d'inventaire	29/01/2025			

Patrimoine de l'eau			Typologie	Pont
	46°02'57.4"N 2°02'39.2"E	Chamberaud	23 480	Les roches
Altitude	510mp	Orientation	?	
Situation	Au-dessus d'un ruisseau	Dimension	?	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input type="checkbox"/> Bon état <input checked="" type="checkbox"/> Etat modéré <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
				
Description des matériaux				
Elément	Matériaux	Elément	Matériaux	
Pont	Granit			
Commentaires	<p>Petit aménagement lié au ruisseau de Chamberaud, permettant la circulation pédestre au-dessus de celui-ci. Ce petit pont est rustique et bien représentatif de l'omniprésence hydrologique dans la commune de Chamberaud.</p>			
Autrice	Carine Bigot	Date d'inventaire	29/01/2025	

7. Fiches inventaire : LES GASNES



7.1. Patrimoine bâti

Patrimoine bâti			Typologie	Maison d'habitation
	46°03'03.9"N 2°02'28.5"E	Chamberaud	23 480	1 Les Gasnes
Altitude	497m	Orientation	SUD-EST	
Situation	Sur un replat, en hauteur	Dimension	14m x 9m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
Description des matériaux				
Elément	Matériaux	Elément	Matériaux	
Encadrement de baies	Béton	Toiture	Tuile	
Menuiseries	PVC	Corniches	Néant	
Murs	Enduit à la tyrolienne	Cheminée		
Soubassements	Néant			
Commentaires				
Toit à deux pans. Maison plutôt récente. Auvent dans la continué de la toiture couvrant une terrasse.				
Autrice	Maëlle	Date d'inventaire	30/01/2025	

Patrimoine bâti			Typologie	Maison à éléments multiples
	46°03'06.2"N 2°02'24.2"E	Chamberaud	23 480	3 Les Gasnes
Altitude	505m	Orientation	SUD-EST	
Situation	Sur un replat, en hauteur	Dimension	20m x 10m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input type="checkbox"/> Bon état <input checked="" type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
Description des matériaux				
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux
	Encadrement de baies	Granit taillé, briques, linteaux monolithiques et linteaux en bois	Toiture	Ardoise, tuiles mécaniques et taule ondulée
	Menuiseries	Bois et PVC	Corniches	Néant
	Murs	Pierres sèches, granit et enduit à la chaux, parpaings	Cheminée	Granit
	Soubassements	Néant		
Commentaires				
Maison à éléments multiples dispersés.				
Autrice	Maëlle		Date d'inventaire	30/01/2025



8. Fiches inventaire : SAGNAT-QUINGUET, LES CHASSINS, LES EMINADES



8.1. Patrimoine bâti

Patrimoine bâti		Typologie	Maison éléments multiples	
	46°03'13.5"N 2°03'38.4"E	Chamberaud	23 480	
Altitude	445m	Orientation	Sud Ouest	
Situation	En hauteur, sur un replat	Dimension	32m x 9m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
	Description des matériaux			
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux
	Encadrement de baies	Granit sculpté et linteaux monolithique	Toiture	Tuiles mécaniques et ardoises
	Menuiseries	Bois blanc	Corniches	Pierres sculptées granits, sectionnées
	Murs	Enduit tyrolienne, et moellons	Cheminée	Granit sculpté
	Soubassements	Pierres granit et enduit tyrolienne		
Commentaires				
<p>Maison à éléments multiples, en forme de L. En façade, en partant de la gauche nous retrouvons une partie de la grange, un garage (ancienne partie de grange réhabilitée), plus à droite une partie logis sûrement une partie de la grange réhabilitée en habitation, et ensuite une maison mitoyenne à une élévation différente, de type retour de migrant avec caractéristiques typiques (bandeau, symétrie, ouvertures assez nombreuses). L'élément en L, serait une grange limousine.</p> <p>La première partie d'habitation possède une façade à moellons, empierrement sec par endroit, et jointés par d'autres. Trois ouvertures dont une porte principale, deux fenêtres encadrements en granit sculptés en chaînage harpe et besace et linteaux monolithiques. Fenêtres en bois blanc. Corniche en granit sculpté sectionnée avec ouverture. En contrebas à gauche, petite pierre à évier avec petit oculus au-dessus. Toiture deux pans, tuiles mécaniques.</p> <p>La maison type retour de migrant possède une élévation plus haute, en ardoises, avec deux donne jour, trois cheminées avec deux mitrons. Cheminées en granit pierres taillées. Corniche également en granit sculpté, saccadée laissant des ouvertures. Façade enduite à la tyrolienne, bandeau en béton armé. 6 ouvertures symétriques encadrement granit sculpté, chainage d'angle harpe et besace, linteaux monolithiques, contrevents en bois peint bleu. Sous bassement enduit tyrolienne. Chainage d'angle paraissant être également en harpe et besace. Grange réhabilitée de gauche sur sa grande ouverture possède grand linteau clavé. Puit devant.</p>				
Autrice	Carine Bigot	Date d'inventaire	31/03/2025	





Patrimoine bâti			Typologie	Maison d'habitation
	46°03'12.8"N 2°03'42.9"E	Chamberaud	23 480	Les Eminades
Altitude	444m	Orientation	SUD	
Situation	Sur un replat, en contrebas	Dimension	27m x 9m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
Description des matériaux				
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux
Encadrement de baies	Enduit à la tyrolienne	Toiture	Tuiles mécaniques	
Menuiseries	PVC	Corniches	Néant	
Murs	Enduit à la tyrolienne	Cheminée	Béton	
Soubassements	Néant			
Commentaires				
Maison d'habitation moderne.				
Autrice	Maëlle	Date d'inventaire	31/03/2025	



Patrimoine bâti			Typologie	Longère à étage
	46°03'11.8"N 2°03'29.5"E	Chamberaud	23 480	Les Chassins
Altitude	446m	Orientation	SUD	
Situation	Sur un replat, en contrebas	Dimension	24m x 9m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input type="checkbox"/> Bon état <input checked="" type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input checked="" type="checkbox"/> A l'abandon	
Description des matériaux				
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux
Encadrement de baies	Linteaux monolithiques	Toiture	Ardoises	
Menuiseries	Bois	Corniches	Néant	
Murs	Enduit, moellons	Cheminée	Pierre de taille	
Soubassements	Néant			
Commentaires				
<p>Ce bâtiment est une longère à étage possède une partie habitation à gauche et une partie grange à droite.</p> <p>La partie grange est conservée en l'état d'origine et possède une toiture plutôt neuve. On observe des pierres en attente.</p> <p>La partie habitation paraît ancienne et ressemble aux maisons type retour de migrant avec le bandeau entre rez-de-chaussée et premier étage. On observe une symétrie entre les ouvertures de gauche et celles de droite, seule la baie présente au centre ne semble pas faire partie d'une symétrie.</p>				
Autrice	Maëlle		Date d'inventaire	31/03/2025



9. Fiches inventaire : LE CHIRON

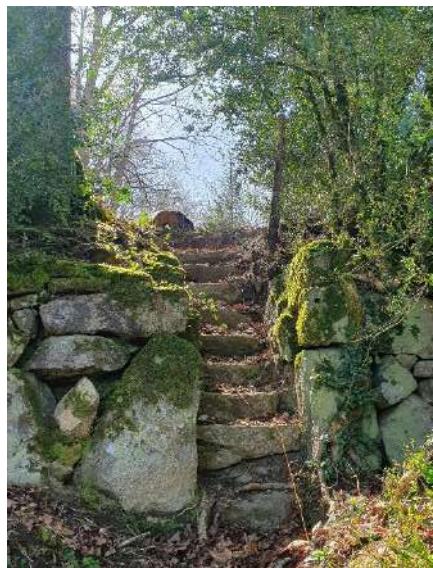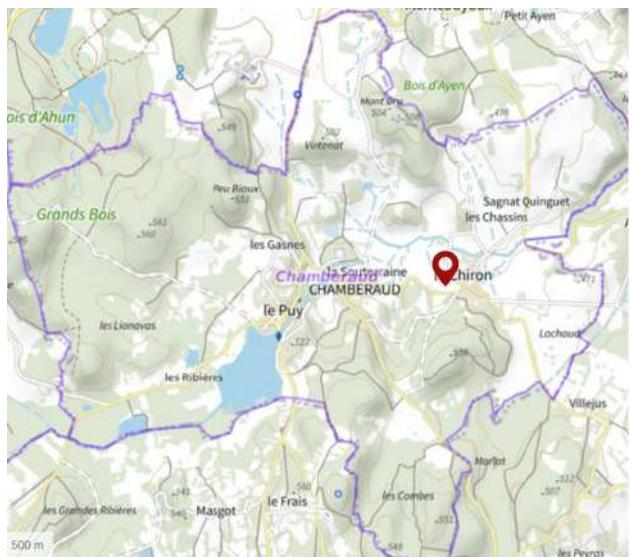

9.1. Patrimoine bâti

Patrimoine bâti			Typologie	Longère à étage
	46°03'00.4"N 2°03'17.4"E	Chamberaud	23 480	1 Le Chiron
Altitude	456m	Orientation	EST	
Situation	Sur un replat, en hauteur	Dimension	35m x 20m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input type="checkbox"/> Bon état <input checked="" type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
Description des matériaux				
Elément	Matériaux	Elément	Matériaux	
Encadrement de baies	Pierre de taille équarrie, linteaux monolithiques et linteaux bois	Toiture	Ardoise, tuiles mécaniques	
Menuiseries	Bois et métal blanc	Corniches	Pierre de taille sculptée	
Murs	Enduit à la tyrolienne / moellons et joints à la chaux	Cheminée	Brique, pierres	
Soubassements	Béton			
Commentaires				
Le bâtiment est composé d'une partie habitation à gauche et d'une partie grange à droite. Un puit, une petite bâisse (peut-être un poulailler) et une charrette sont sur la propriété. Le bâtiment possède une toiture à deux pans avec une hauteur différente pour la partie habitation qui est plus haute que la partie grange.				
Partie habitation : Chainage d'angle avec joints ciment. La façade n'est pas enduite jusqu'à la corniche comme si la toiture avait été réhaussée ultérieurement. On observe trois travées asymétriques. La première, plus large, est caractérisée par une porte en bois au rez-de-chaussée et une fenêtre au premier étage. La deuxième et la troisième travée sont plus étroites, la deuxième possède une fenêtre au rez-de-chaussée et une autre à l'étage. La troisième possède une porte fenêtre au rez-de-chaussée et une fenêtre à l'étage. Toutes les fenêtres sont fermées par des persiennes en métal et les ouvertures de l'étage sont dans l'axe de celles du rez-de-chaussée. Le pignon possède des pierres en attente.				
Partie grange : Le mur gouttereau est en moellons et joints à la chaux. Il possède plusieurs ouvertures plutôt désorganisées et de toutes tailles. Les portes sont en bois et les jambages en pierre avec linteaux monolithiques hormis le linteau de la plus grande porte qui est en bois.				
Autrice	Maëlle	Date d'inventaire	31/03/2025	



Patrimoine bâti			Typologie	Maison longère
	46°02'56.8"N 2°03'16.3"E	Chamberaud	23 480	2 le Chiron
Altitude	456m	Orientation	Sud Est	
Situation	En hauteur, sur un replat	Dimension	16m x 11m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
Description des matériaux				
Elément	Matériaux	Elément	Matériaux	
Encadrement de baies	Bois	Toiture	Ardoises	
Menuiseries	Bois (marron)	Corniches	Pierres sculptées granits	
Murs	Enduit à la chaux granit moellons apparents	Cheminée	Granit taillé	
Soubassements	Pierres moellons granit			
Commentaires				
<p>Maison type longère à étage, toiture en ardoises, à deux pans. Deux cheminées. Façade enduit à la chaux pierres apparentes moellons. 5 ouvertures dont une grande, ancienne porte de grange réhabilitée. Avec grand linteau en bois marron, au-dessus, une fenêtre menuiserie en bois contrevents bois marrons, linteau en bois. Passage à la seconde travée, oculus œil de bœuf et pierre à évier en dessous. Porte d'entrée principale, contrevents en bois marrons, linteau de bois marron. Deux fenêtres, contrevents bois marrons, linteaux bois également. Chaînage d'angle en pierre taillées en harpe et besace.</p>				
Autrice	Carine bigot	Date d'inventaire	31/03/2025	

Patrimoine bâti			Typologie	Grange limousine																				
	46°02'56.7"N 2°03'17.3"E	Chamberaud	23 480	2 le Chiron																				
Altitude	462m	Orientation	Sud Est																					
Situation	En hauteur, sur un replat	Dimension	7x 6m																					
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu		<input type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input checked="" type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon																				
 Description des matériaux <table border="1"> <tr> <td>Elément</td><td>Matériaux</td><td>Elément</td><td>Matériaux</td></tr> <tr> <td>Encadrement de baies</td><td>Bois et granit taillé</td><td>Toiture</td><td>Tuiles mécaniques</td></tr> <tr> <td>Menuiseries</td><td>Bois marron</td><td>Corniches</td><td>Granit sculpté</td></tr> <tr> <td>Murs</td><td>Empierrement sec granit</td><td>Cheminée</td><td></td></tr> <tr> <td>Soubassements</td><td>Moellons en granit</td><td></td><td></td></tr> </table>					Elément	Matériaux	Elément	Matériaux	Encadrement de baies	Bois et granit taillé	Toiture	Tuiles mécaniques	Menuiseries	Bois marron	Corniches	Granit sculpté	Murs	Empierrement sec granit	Cheminée		Soubassements	Moellons en granit		
Elément	Matériaux	Elément	Matériaux																					
Encadrement de baies	Bois et granit taillé	Toiture	Tuiles mécaniques																					
Menuiseries	Bois marron	Corniches	Granit sculpté																					
Murs	Empierrement sec granit	Cheminée																						
Soubassements	Moellons en granit																							
Commentaires																								
Grange limousine façade pignon empierrement sec moellons granit. Grande ouverture porte principale en bois avec linteau de bois également. Autre ouverture en superposition haute de contrevents de bois avec linteau en bois également. Un donne jour plus en hauteur sur la façade. Toiture à deux pans. Socle de croix (supposition par sa forme), devant cette grange.																								
Autrice	Carine Bigot	Date d'inventaire	31/03/2025																					



Patrimoine bâti			Typologie	Longère à étage
	46°02'57.9"N 2°03'18.1"E	Chamberaud	23 480	Le Chiron
Altitude	459m	Orientation	EST	
Situation	Sur un replat, en hauteur	Dimension	19m x 10m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
Description des matériaux				
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux
	Encadrement de baies	Pierre de taille (granit), linteaux monolithiques, linteau béton armé	Toiture	Tuiles mécaniques
	Menuiseries	PVC blanc et bois	Corniches	Pierre de taille sculpté (granit)
	Murs	Moellons et enduits chaux pierres apparentes	Cheminée	Pierre
	Soubassements	Néant		
Commentaires				
<p>Le bâtiment est composé d'une partie habitation à droite et d'une partie grange à gauche. Le bâtiment possède une toiture à deux pans de même hauteur et relié entre la partie habitation et la partie grange.</p> <p><u>Partie habitation :</u> Chainage d'angle. Extension plus basse et modeste sur la droite. Pierre à évier conservée à gauche de la porte d'entrée. On peut observer deux travées symétriques. La première possède la porte d'entrée et une fenêtre au premier étage. La deuxième possède une fenêtre au rez-de-chaussée et une autre au premier étage. Toutes les ouvertures sont en PVC et les fenêtres ont des volets roulant en PVC. L'extension sur la droite possède seulement un rez-de-chaussée agrémenté d'une fenêtre à l'image des autres.</p> <p><u>Partie grange :</u> Le mur gouttereau est en moellons et enduit à la chaux avec pierres apparentes. Il possède seulement deux ouvertures, une large et basse à gauche avec un linteau en béton armé et la deuxième plus haute et coulissante sur rail. Les deux portes sont en bois. Le pignon possède des pierres en attente.</p>				
Autrice	Maëlle	Date d'inventaire	31/03/2025	
				

Patrimoine bâti			Typologie	Maison de hameau
	46°02'58.8"N 2°03'18.9"E	Chamberaud	23 480	3 Le Chiron
Altitude	458m	Orientation	SUD	
Situation	Sur un replat, en hauteur	Dimension	11m x 5m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
Description des matériaux				
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux
Encadrement de baies	Enduit à la tyrolienne	Toiture	Tuiles mécaniques	
Menuiseries	PVC noir et bois	Corniches	Pierre de taille équarrie (granit)	
Murs	Enduit à la tyrolienne	Cheminée	Pierre de taille	
Soubassements	Néant			
Commentaires				
<p>La propriété est agrémentée de pierres de petites patimoine telle qu'une meule en très bon état.</p> <p>La maison possède une toiture à deux pans et une extension plus modeste sur la droite. On observe trois travées. La première et la troisième sont identiques avec une fenêtre large au rez-de-chaussée et une autre fenêtre plus étroite à l'étage dans le même axe. La deuxième travée est composée de la porte d'entrée surplombée d'une marquise en bois et tuile plate avec une fenêtre à l'étage. Les ouvertures sont en PVC noir, les fenêtre sont agrémentées de contrevents en bois.</p>				
Autrice	Maëlle	Date d'inventaire	31/03/2025	



Patrimoine bâti			Typologie	Maison à éléments multiples																				
	46°02'55.4"N 2°03'14.8"E	Chamberaud	23 480	4 le Chiron																				
Altitude	462m	Orientation	Sud Est																					
Situation	En hauteur, sur un replat	Dimension	40x10m																					
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input checked="" type="checkbox"/> A l'abandon																					
  <p>Description des matériaux</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Elément</th> <th>Matériaux</th> <th>Elément</th> <th>Matériaux</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Encadrement de baies</td> <td>Granit et linteaux monolithique, briques</td> <td>Toiture</td> <td>Amiante et grange ardoises</td> </tr> <tr> <td>Menuiseries</td> <td>Bois</td> <td>Corniches</td> <td>Pierres sculptées granits</td> </tr> <tr> <td>Murs</td> <td>Moellons, et enduit tyrolienne</td> <td>Cheminée</td> <td>Granit sculpté</td> </tr> <tr> <td>Soubassements</td> <td>Pierres granit sculptées</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Elément	Matériaux	Elément	Matériaux	Encadrement de baies	Granit et linteaux monolithique, briques	Toiture	Amiante et grange ardoises	Menuiseries	Bois	Corniches	Pierres sculptées granits	Murs	Moellons, et enduit tyrolienne	Cheminée	Granit sculpté	Soubassements	Pierres granit sculptées		
Elément	Matériaux	Elément	Matériaux																					
Encadrement de baies	Granit et linteaux monolithique, briques	Toiture	Amiante et grange ardoises																					
Menuiseries	Bois	Corniches	Pierres sculptées granits																					
Murs	Moellons, et enduit tyrolienne	Cheminée	Granit sculpté																					
Soubassements	Pierres granit sculptées																							
<p>Commentaires</p> <p>Maison à éléments multiples, partie logis maison de hameau avec symétrie. Toiture en amiante, deux pans, une tabatière, une cheminée granit taillé. Chaînages d'angles en harpe et besace pierres granit taillées, corniche granit taillé, façade enduite à la tyrolienne, sous bassement granit taillé, encadrement de baies granit taillé, une pierre à évier avec oculus, porte d'entrée avec petite barrière.</p> <p>A laquelle est accolée une grange limousine à auvent, toiture à deux pans en ardoises. Plus de huit ouvertures, dont quelques-unes ré empierreés. Ouvertures avec linteaux monolithiques, jambages granit taillés harpe et besace. Des arcs de décharge, et quelques-uns en briques rouges. Il y a eu plusieurs remaniements visibles.</p> <p>Façade enduit à la chaux pierres apparentes quelques endroits, et partie droite empierrement moellons secs.</p>																								
Autrice	Carine bigot	Date d'inventaire	31/03/2025																					



Patrimoine bâti			Typologie	Patrimoine agricole
	46.04871 , 2.054106	Chamberaud	23 480	4 le Chiron
Altitude	453m	Orientation	Sud-Ouest	
Situation	En hauteur, sur un replat	Dimension	?	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu		<input type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input checked="" type="checkbox"/> A l'abandon
Description des matériaux				
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux
Encadrement de baies	Bois	Toiture	Couvert par lierre	
Menuiseries	Bois	Corniches		
Murs	Briques, moellons granit	Cheminée		
Soubassements	Pierres	Menace	Un arbre menace la structure de bâisse	
Commentaires				
<p>Hypothèse :</p> <p>L'ancien propriétaire de cette petite bâisse agricole avait un usage lié à l'exercice de maréchal Ferrand.</p> <p>Deux pans, charpente en bois, partie travée de milieu avec façade en briques rouges, portes en bois, les deux parties externes de la façade sont des empierrements secs de granits taillés mais aussi moellons. Il y a du réemploi de pierres, une croix de malte et une ancienne petite colonnette, liées à la commanderie. (voir images ci-dessous)</p>				
Autrice	Carine bigot	Date d'inventaire	31/03/2025	



Patrimoine bâti			Typologie	Maison à éléments multiples
	46°04'96.8''N 2°05'54.9''E	Chamberaud	23 480	5 Le Chiron
Altitude	458m	Orientation	SUD	
Situation	Sur un replat, en hauteur	Dimension	13m x 10m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
Description des matériaux				
Elément	Matériaux	Elément	Matériaux	
Encadrement de baies	Pierre de taille (granit), linteaux monolithiques,	Toiture	Ardoise	
Menuiseries	Bois, métal	Corniches	Pierre de taille équarrie (granit)	
Murs	Pierre et enduit à la chaux pierre apparente	Cheminée	Pierre de taille	
Soubassements	Néant			
Commentaires				
Maison à éléments multiples dispersés avec la partie habitations et la partie grange, séparées. La partie habitation est mitoyenne avec le 7 Le Chiron.				
<u>Partie habitation :</u> Chainage d'angle. On pourrait observer quatre travées, la première avec une fenêtre à l'étage et une au rez-de-chaussée en bois de couleur blanc/gris, la deuxième avec la porte d'entrée en bois, la troisième avec la démarcation d'une ancienne porte aujourd'hui disparue et la quatrième avec une fenêtre à l'étage et une au rez-de-chaussée en bois de couleur verte. Toutes les ouvertures ont des persiennes en métal de couleurs variées, vertes ou marron. La souche de cheminée est surélevée, la charpente accueillait probablement une toiture en chaume autrefois. Une extension modeste se trouve sur la gauche du bâtiment.				
<u>Partie grange :</u> Murs en moellons et joints à la chaux. Les portes sont en métal bleu et coulissantes. On observe des linteaux monolithiques surplombés d'arcs de décharge. La grande porte possède un linteau en bois. Les jambages sont en pierre.				
Autrice	Maëlle	Date d'inventaire	31/03/2025	



Patrimoine bâti			Typologie	Maison à éléments multiples
	46°02'56.1"N 2°03'19.3"E	Chamberaud	23 480	6 le Chiron
Altitude	468 m	Orientation	Sud Est	
Situation	En hauteur, sur un replat	Dimension	18 m x 7m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
Description des matériaux				
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux
Encadrement de baies	Granit et linteaux monolithique	Toiture	Tuiles mécaniques	
Menuiseries	Bois	Corniches	Pierres granit sculpté	
Murs	Moellons granit	Cheminée	Granit sculpté	
Soubassements	Moellons granit			
Commentaires				
<p>Maison à éléments multiples dont une partie grange à gauche, réhabilité, avec une partie logis avec plus haute élévation, et une partie extension à droite plus basse.</p> <p>La partie grange a une façade avec joints à la chaux et pierres granit apparentes. 2 ouvertures dont une porte principale de grange en bois vert avec linteau en bois marron.</p> <p>La partie logis, Trois ouvertures dont une porte principale avec marquise, porte en bois et arc de décharge. 2 fenêtres contrevents bois bleus, avec encadrement en granit avec linteau monolithique granite, jambages en granit taillé chaînage harpe et besace.</p> <p>Façade empierrement granit moellon sec.</p> <p>Une cheminée en granit taillé.</p> <p>Toiture à deux pans.</p>				
Autrice	Carine Bigot	Date d'inventaire	31/03/2025	

Patrimoine bâti			Typologie	Maison de hameau
	46°02'59.1"N 2°03'20.4"E	Chamberaud	23 480	7 Le Chiron
Altitude	458m	Orientation	SUD	
Situation	Sur un replat, en hauteur	Dimension	12m x 10m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
Description des matériaux				
Elément	Matériaux	Elément	Matériaux	
Encadrement de baies	Granit équarrie, pierre de taille, linteaux monolithiques, linteau en bois	Toiture	Ardoise	
Menuiseries	Bois	Corniches	Granit sculpté	
Murs	Moellons et joints à la chaux	Cheminée	Pierre de taille	
Soubassements	Néant			
Commentaires				
La maison est mitoyenne avec le 5 Le Chiron. Elle possède une toiture à deux pans avec deux hauteurs différentes, la partie droite étant plus basse. Chainage d'angle.				
<u>Partie gauche :</u> On observe deux travées, la première avec la porte d'entrée et une fenêtre à l'étage. La deuxième avec deux fenêtres, une au rez-de-chaussée et une à l'étage. La porte est en bois et les fenêtres en bois de couleur blanche, elles possèdent des persiennes en bois de couleur blanche. Les jambages sont en granit équarrie et les linteaux sont monolithiques. On observe également une tabatière (il y en a une deuxième dans la partie droite). Vestige d'une pierre à évier à gauche de la porte d'entrée.				
<u>Partie droite :</u> Un seul étage visible côté mur gouttereau, les combles semblent aménagés. Le mur gouttereau possède une porte en bois blanc sur la gauche et une fenêtre en bois blanc sur la droite. Les jambages de la porte sont en pierre de taille, granit, avec un linteau monolithique. La fenêtre est surplombée d'un linteau en bois.				
Autrice	Maëlle	Date d'inventaire	31/03/2025	



Patrimoine bâti			Typologie	Maison moderne
	46°02'54.4"N 2°03'20.9"E	Chamberaud	23 480	8 le Chiron
Altitude	469 m	Orientation	Sud Est	
Situation	En hauteur, sur un replat	Dimension		
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
Description des matériaux				
Elément	Matériaux	Elément	Matériaux	
Encadrement de baies	Contrevents bois	Toiture	Tuiles mécaniques	
Menuiseries		Corniches		
Murs	Enduit à la tyrolienne	Cheminée		
Soubassements				
Commentaires				
Maison moderne				
Autrice	Carine Bigot	Date d'inventaire	31/03/2025	

Patrimoine bâti			Typologie	Longère à étage
	46°03'12.8"N 2°03'42.9"E	Chamberaud	23 480	9 Le Chiron
Altitude	457m	Orientation	SUD-EST	
Situation	Sur un replat, en hauteur	Dimension	17m x 8m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
Description des matériaux				
Elément	Matériaux	Elément	Matériaux	
Encadrement de baies	Pierre de taille (granit), linteaux monolithiques, linteaux bois	Toiture	Ardoise	
Menuiseries	Bois	Corniches	Néant	
Murs	Moellons	Cheminée	Pierre de taille	
Soubassements	Néant			
Commentaires				
<p>Cette maison d'habitation était possiblement une maison à éléments multiples avec la partie grange accolée à la partie habitation. On distingue le linteau en bois en l'emprise de l'ancienne porte de grange sur la partie gauche de la maison. La partie droite de la maison a certainement été rajoutée bien plus tard, on le remarque entre autres à la toiture et la façade. Présence de chainages d'angle.</p> <p>Les ouvertures sont en bois de couleur blanche avec des contrevents en bois de couleur blanche.</p> <p>Le pignon contient des pierres en attente et possiblement les vestiges d'un four à pain.</p>				
Autrice	Maëlle	Date d'inventaire	31/03/2025	



Patrimoine bâti			Typologie	Maison longère à étage	
	46°02'56.1"N 2°03'21.7"E	Chamberaud	23 480	10 le chiron	
Altitude	468m	Orientation	Sud est		
Situation	En hauteur, sur un replat	Dimension	16mx 7m		
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon		
Description des matériaux					
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux	
Encadrement de baies	Granit et linteaux monolithique		Toiture	Tuiles plates	
Menuiseries	Bois	Corniches	Pierres sculptées granits		
Murs	Enduit à la chaux pierres granit apparentes	Cheminée	Granit pierres taillés		
Soubassements	Pierres granit				
Commentaires					
<p>Maison de type longère, à deux pans.</p> <p>Façade enduit à la chaux pierres apparentes. 4 travées : La première travée gauche comporte deux baies dont une porte principale, la seconde trois baies dont une fenêtre, une baie assez restreinte, et une porte, la troisième travée est délimitée par la présence d'une pierre à évier. Présentant ensuite une porte d'entrée, trois fenêtres et une petite baie plus à droite. Le passage à la quatrième travée est grandement visible par le biais de la délimitation par des pierres en harpe et besace. La délimitation laisse à penser que la quatrième travée était la pièce principale initiale. Du moins, elle était existante de manière détachée. Cette quatrième travée possède trois ouvertures, une porte, deux fenêtres. Sur le mur pignon, des restes de l'ancien four. Le chaînage d'angle en harpe est besace, les encadrements de l'ensemble des baies également en harpe et besace avec linteaux monolithiques. Les fenêtres sont en bois teintées de blanc. Les portes de même. La toiture présente deux tabatières, deux cheminées. Tuiles plates.</p>					
Autrice	Carine Bigot	Date d'inventaire	31/03/2025		



Patrimoine bâti			Typologie	Grange limousine
	46°02'59.7"N 2°03'20.2"E	Chamberaud	23 480	Le Chiron
Altitude	457m	Orientation	NORD-EST	
Situation	Sur un replat, en hauteur	Dimension	11m x 8m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
Description des matériaux				
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux
Encadrement de baies	Pierre de taille (granit), linteaux monolithique et linteau en bois		Toiture	Ardoise
Menuiseries	Bois	Corniches	Néant	
Murs	Moellons, pierre sèche	Cheminée	Pierre de taille	
Soubassements	Néant			
Commentaires				
<p>Cette grange semble avoir été réhabilitée, avec la cheminée, les fenêtres et fenêtres de toit. La grande porte de grange est toujours intacte comme la porte d'homme à sa droite conservant linteau monolithique et arc de décharge.</p>				
Autrice	Maëlle	Date d'inventaire	31/03/2025	

Patrimoine bâti			Typologie	Maison de hameau
	46°03'00.2"N 2°03'20.6"E	Chamberaud	23 480	11 Le Chiron
Altitude	456m	Orientation	EST	
Situation	Sur un replat, en hauteur	Dimension	10m x 7m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
Description des matériaux				
Elément	Matériaux	Elément	Matériaux	
Encadrement de baies	Pierre de taille (granit), linteaux monolithiques	Toiture	Tuiles mécaniques	
Menuiseries	Bois	Corniches	Néant	
Murs	Moellons, enduit à la chaux pierres apparentes	Cheminée	Pierres de taille	
Soubassements	Néant			
Commentaires				
<p>Chronogramme de 1787 sur le linteau monolithique de la fenêtre droite du rez-de chaussée. Présence d'une pierre à évier à droite de la porte d'entrée. La souche de cheminée est surélevée, la charpente accueillait possiblement une toiture en chaume autrefois. Une extension modeste se trouve sur la gauche du bâtiment.</p> <p>On observe trois travées. La première est composée de deux fenêtre, une au rez-de-chaussée et une à l'étage. La deuxième contient la porte d'entrée en bois blanc avec un contrevent en bois bleu clair, la porte est surplombée d'une fenêtre à l'étage. La troisième travée est composée de deux fenêtre, une au rez-de-chaussée et une à l'étage. Les fenêtres sont en bois de couleur blanche et les contrevents en bois de couleur bleu clair.</p>				
Autrice	Maëlle	Date d'inventaire	31/03/2025	



Patrimoine bâti			Typologie	Grange limousine
	46°03'00.7"N 2°03'19.9"E	Chamberaud	23 480	Le Chiron
Altitude	456m	Orientation	EST	
Situation	Sur un replat, en hauteur	Dimension	12m x 8m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input type="checkbox"/> Bon état <input checked="" type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
Description des matériaux				
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux
	Encadrement de baies	Pierres de taille (granit), linteaux monolithiques, linteau en bois.	Toiture	Ardoise
	Menuiseries	Bois	Corniches	Granit équarrie
	Murs	Moellons, pierres sèches	Cheminée	Néant
	Soubassements	Néant		
Commentaires				
Chainage d'angle.				
Autrice	Maëlle		Date d'inventaire	31/03/2025

Patrimoine bâti			Typologie	Longère étage		
	46°02'56.2"N 2°03'24.3"E	Chamberaud	23 480	12 le Chiron		
Altitude	456 m	Orientation	Sud Est			
Situation	En hauteur, sur un replat	Dimension	14 m x 18m			
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input checked="" type="checkbox"/> A l'abandon			
Description des matériaux						
Elément	Matériaux	Elément	Matériaux			
Encadrement de baies	Granit et linteaux monolithique et bois	Toiture	Tuiles mécaniques			
Menuiseries	Bois marron	Corniches	Pierres sculptées granits			
Murs	Empierrement moellons sec, chaux	Cheminée				
Soubassements	Pierres granit moellons					
Commentaires						
Longère partie gauche logis, droite grange. Façade empierrement sec avec moellons, quelques traces enduit chaux. Toiture deux pans, tuiles mécaniques. Partie logis trois ouvertures et grange une avec quelques donne jour.						
Autrice	Carine Bigot	Date d'inventaire	31/03/2025			



Patrimoine bâti			Typologie	Longère à auvent																				
	46°02'57.1"N 2°03'23.6"E	Chamberaud	23 480	12 le Chiron																				
Altitude	455m	Orientation	Sud-Ouest																					
Situation	En hauteur, sur un replat	Dimension	17 x 10m																					
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon																					
 Description des matériaux <table border="1"> <thead> <tr> <th>Elément</th> <th>Matériaux</th> <th>Elément</th> <th>Matériaux</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Encadrement de baies</td> <td>Granit et linteaux monolithique</td> <td>Toiture</td> <td>Tuiles plates</td> </tr> <tr> <td>Menuiseries</td> <td>Pvc blanc et contrevents bois marrons</td> <td>Corniches</td> <td>Pierres sculptées granits</td> </tr> <tr> <td>Murs</td> <td>Enduit à la tyrolienne</td> <td>Cheminée</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Soubassements</td> <td>Enduit tyrolienne</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Elément	Matériaux	Elément	Matériaux	Encadrement de baies	Granit et linteaux monolithique	Toiture	Tuiles plates	Menuiseries	Pvc blanc et contrevents bois marrons	Corniches	Pierres sculptées granits	Murs	Enduit à la tyrolienne	Cheminée		Soubassements	Enduit tyrolienne		
Elément	Matériaux	Elément	Matériaux																					
Encadrement de baies	Granit et linteaux monolithique	Toiture	Tuiles plates																					
Menuiseries	Pvc blanc et contrevents bois marrons	Corniches	Pierres sculptées granits																					
Murs	Enduit à la tyrolienne	Cheminée																						
Soubassements	Enduit tyrolienne																							
Commentaires <p>Maison type longère, toiture deux pans, une tabatière, deux cheminées, tuiles plates. Partie droite ayant un ancien auvent conservé, hypothèse d'une ancienne grange à auvent réhabilitée. Façade enduite à la tyrolienne. Partie logis, 4 ouvertures dont 3 fenêtres avec linteaux monolithiques granit sculpté, menuiseries en pvc, contrevents en bois marron. Porte d'entrée principale en pvc blanc, linteau monolithique granit taillé, jambages granit taillé harpe et besace. Partie gauche auvent, trois ouvertures, contrevents bois.</p>																								
Autrice	Carine Bigot	Date d'inventaire	31/03/2025																					



Patrimoine bâti			Typologie	Maison de hameau
	46°03'00.7"N 2°03'21.6"E	Chamberaud	23 480	13 Le Chiron
Altitude	456m	Orientation	SUD-EST	
Situation	Sur un replat, en hauteur	Dimension	13m x 8m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
Description des matériaux				
Elément	Matériaux	Elément	Matériaux	
Encadrement de baies	Pierres de taille (granit), linteaux monolithiques, linteau clavé et linteau en bois	Toiture	Tuiles plates	
Menuiseries	Bois blanc	Corniches	Néant	
Murs	Moellons, enduit à la chaux pierres apparentes	Cheminée	Pierre de taille	
Soubassements	Néant			
Commentaires				
Le bâtiment possède une toiture à deux pans, avec trois hauteurs différentes, très atypique en comparaison avec les autres bâties de la commune. Cette maison de hameau est mitoyenne avec une maison à l'abandon.				
Autrice	Maëlle	Date d'inventaire	31/03/2025	




Patrimoine bâti			Typologie	Maison de hameau
	46°03'00.9"N 2°03'21.7"E	Chamberaud	23 480	Le Chiron
Altitude	455m	Orientation	SUD-EST	
Situation	Sur un replat, en hauteur	Dimension	7m x 7m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input checked="" type="checkbox"/> Détérioré <input checked="" type="checkbox"/> A l'abandon	
Description des matériaux				
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux
Encadrement de baies	Pierre de taille (granit) et linteaux monolithiques		Toiture	Tuiles mécaniques
Menuiseries	Bois	Corniches	Néant	
Murs	Moellons, pierres sèches calées	Cheminée	Pierre de taille (granit)	
Soubassements	Néant			
Commentaires				
Ce bâtiment à l'abandon est mitoyen de chaque côté. On peut supposer que la toiture était surélevée autrefois, peut-être en chaume. En effet, la démarcation de l'ancienne toiture est toujours visible sur le pignon de la bâtie de droite, la cheminée possède elle aussi cette démarcation.				
Autrice	Maëlle	Date d'inventaire	31/03/2025	



Patrimoine bâti			Typologie	Longère à étage
	46°02'57.7"N 2°03'22.6"E	Chamberaud	23 480	14 le Chiron
Altitude	455m	Orientation	Sud Est	
Situation	En hauteur, sur un replat	Dimension	9m x 10m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
	Description des matériaux			
Elément	Matériaux	Elément	Matériaux	
Encadrement de baies	Granit taillé et linteaux monolithique	Toiture	Tuiles mécaniques	
Menuiseries	Bois blanc	Corniches	Pierres sculptées granits	
Murs	Empierrement sec moellons	Cheminée	Granit taillé	
Soubassements	Pierres moellons			
Commentaires				
<p>Maison type longère, façade pignon. Toiture avec tuiles mécaniques, 5 ouvertures dont une porte d'entrée avec bois blanc, encadrement granit taillé jambage harpe et besace, linteau monolithique granit taillé, barrière plus petite devant porte d'entrée. 2 fenêtres en bois blanc, encadrement granit taillé, 2 donne jour avec encadrement granit taillé, contrevents bois blanc.</p> <p>Façade empierrement sec moellons, rustique, technique. Corniche empierrement sec également, Poutres et charpente apparente.</p> <p>Chaînage d'angle, harpe et besace granit taillé. Cheminée granit taillé. Présence de meule dans le jardin.</p>				
Autrice	Carine Bigot	Date d'inventaire	31/03/2025	



Patrimoine bâti			Typologie	Longère à étage
	46°03'01.3"N 2°03'22.2"E	Chamberaud	23 480	15 Le Chiron
Altitude	452m	Orientation	SUD-EST	
Situation	Sur un replat, en hauteur	Dimension	15m x 7m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
Description des matériaux				
Elément	Matériaux	Elément	Matériaux	
Encadrement de baies	Pierre de taille (granit), linteaux monolithiques et linteaux béton et linteau en bois	Toiture	Tuiles mécaniques	
Menuiseries	Bois et PVC	Corniches	Granit équarrie	
Murs	Moellons, enduit à la chaux pierre apparente	Cheminée	Pierre de taille	
Soubassements	Néant			
Commentaires				
Cette longère à étage possède une partie grange toujours en l'état sur gauche et une partie habitation rénovée sur droite.				
On observe une différence de rénovation à l'avant de l'habitation et à l'arrière.				
Un puit est sur la propriété, à l'arrière du bâtiment.				
Autrice	Maëlle	Date d'inventaire	31/03/2025	

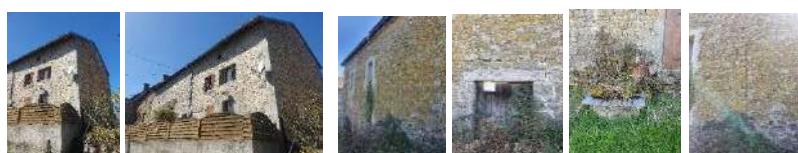

Patrimoine bâti			Typologie	Maison hameau																				
	46°02'58.1"N 2°03'21.6"E	Chamberaud	23 480	16 le Chiron																				
Altitude	457m	Orientation	Sud-Ouest																					
Situation	En hauteur, sur un replat	Dimension	11m x 10m																					
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon																					
 Description des matériaux <table border="1"> <thead> <tr> <th>Elément</th> <th>Matériaux</th> <th>Elément</th> <th>Matériaux</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Encadrement de baies</td> <td>Granit et linteaux monolithique</td> <td>Toiture</td> <td>Tuiles ? Deux pans</td> </tr> <tr> <td>Menuiseries</td> <td>Bois, contrevents idem, blanc</td> <td>Corniches</td> <td>Pierres sculptées granits</td> </tr> <tr> <td>Murs</td> <td>Joint surélevé ciment, pierres granit apparentes</td> <td>Cheminée</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Soubassements</td> <td>Pierres granit</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Elément	Matériaux	Elément	Matériaux	Encadrement de baies	Granit et linteaux monolithique	Toiture	Tuiles ? Deux pans	Menuiseries	Bois, contrevents idem, blanc	Corniches	Pierres sculptées granits	Murs	Joint surélevé ciment, pierres granit apparentes	Cheminée		Soubassements	Pierres granit		
Elément	Matériaux	Elément	Matériaux																					
Encadrement de baies	Granit et linteaux monolithique	Toiture	Tuiles ? Deux pans																					
Menuiseries	Bois, contrevents idem, blanc	Corniches	Pierres sculptées granits																					
Murs	Joint surélevé ciment, pierres granit apparentes	Cheminée																						
Soubassements	Pierres granit																							
Commentaires <p>Toit à deux pans. 7 ouvertures, dont 5 fenêtres, encadrement granit taillé, deux fenêtres avec jambages granit taillé harpe et besace. Porte d'entrée principale idem, deux donne-jour. Véranda devant entrée.</p> <p>Façade avec joints surélevés en ciment, pierres granit apparentes.</p> <p>Chaînage d'angle en harpe et besace. Granit taillé.</p>																								
Autrice	Carine Bigot	Date d'inventaire	31/03/2025																					



Patrimoine bâti			Typologie	Maison de hameau
	46°03'01.8"N 2°03'22.2"E	Chamberaud	23 480	17 Le Chiron
Altitude	450m	Orientation	NORD-EST	
Situation	Sur un replat, en hauteur	Dimension	15m x 8m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
Description des matériaux				
Elément	Matériaux	Elément	Matériaux	
Encadrement de baies	Pierre de taille (granit), linteaux monolithiques	Toiture	Tuiles mécaniques	
Menuiseries	Bois et métal	Corniches	Néant	
Murs	Moellons, enduit pierre apparente	Cheminée	Pierre de taille	
Soubassements	Néant			
Commentaires				
Ce bâtiment possède une toiture à deux pans avec deux hauteurs différentes.				
La porte arrière est surplombée d'une marquise en bois et tuiles mécaniques.				
On observe que la bâisse est en partie construite directement sur la roche ce qui en fait une particularité. Tout comme son angle arrondie côté rue.				
Autrice	Maëlle	Date d'inventaire	31/03/2025	



Patrimoine bâti			Typologie	Longère à étage		
	46°02'59.8"N 2°03'22.3"E	Chamberaud	23 480	18 le Chiron		
Altitude	457m	Orientation	Sud-Ouest			
Situation	En hauteur, sur un replat	Dimension	17m x 10m			
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon			
Description des matériaux						
Elément	Matériaux	Elément	Matériaux			
Encadrement de baies	Granit et linteaux monolithique, béton armé, briques	Toiture	Tuiles mécaniques			
Menuiseries	Pvc et un bois	Corniches	Pierres sculptées granits			
Murs	Joint surélevé ciment, pierres granit apparentes	Cheminée	Granit taillé			
Soubassements	Pierres granit					
Commentaires						
<p>Maison type longère, toit à deux pans, une tabatière. Trois travées, la première comprenant une ouverture, porte en pvc, linteau monolithique, jambages en briques effet harpe et besace. Seconde travée 4 ouvertures, deux grandes baies vitrées avec encadrement béton armé, deux fenêtres avec jambage brique rouge, un linteau béton, contrevent en bois, petits balcons. Troisième travée avec trois ouvertures, fenêtre haute avec encadrement en granit monolithique. Petit balcon. Bandeau sur façade en granit taillé. Une porte d'entrée en pvc, encadrement et jambages granit taillé, linteau granit taillé monolithique, un soupirail plus bas droit. Chaînage angle granit taillé harpe et besace. Façade avec joint surélevé ciment, mortier dépassant, pierres apparentes.</p>						
Autrice	Carine Bigot	Date d'inventaire	31/03/2025			

Patrimoine bâti			Typologie	Longère à étage																				
	46°03'02.5"N 2°03'22.5"E	Chamberaud	23 480	19 Le Chiron																				
Altitude	448m	Orientation	SUD-EST																					
Situation	Sur un replat, en hauteur	Dimension	17m x 8m																					
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon																					
 <p>Description des matériaux</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Elément</th> <th>Matériaux</th> <th>Elément</th> <th>Matériaux</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Encadrement de baies</td> <td>Pierre de taille (granit), linteaux monolithiques et linteau en bois</td> <td>Toiture</td> <td>Ardoises et tuiles mécaniques</td> </tr> <tr> <td>Menuiseries</td> <td></td> <td>Corniches</td> <td>Néant</td> </tr> <tr> <td>Murs</td> <td>Moellons, enduits pierres apparentes</td> <td>Cheminée</td> <td>Pierre de taille</td> </tr> <tr> <td>Soubassements</td> <td>Néant</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Elément	Matériaux	Elément	Matériaux	Encadrement de baies	Pierre de taille (granit), linteaux monolithiques et linteau en bois	Toiture	Ardoises et tuiles mécaniques	Menuiseries		Corniches	Néant	Murs	Moellons, enduits pierres apparentes	Cheminée	Pierre de taille	Soubassements	Néant		
Elément	Matériaux	Elément	Matériaux																					
Encadrement de baies	Pierre de taille (granit), linteaux monolithiques et linteau en bois	Toiture	Ardoises et tuiles mécaniques																					
Menuiseries		Corniches	Néant																					
Murs	Moellons, enduits pierres apparentes	Cheminée	Pierre de taille																					
Soubassements	Néant																							
<p>Commentaires</p> <p>Les propriétaires de cette longère à étage avaient très certainement une boucherie à en déduire de la bâtisse située à l'arrière.</p> <p>On distingue que la souche de cheminée est surélevée, la charpente accueillait possiblement une toiture en chaume autrefois.</p>																								
Autrice	Maëlle	Date d'inventaire	31/03/2025																					



Patrimoine bâti			Typologie	Longère à étage
	46°03'01.0"N 2°03'23.1"E	Chamberaud	23 480	20 le Chiron
Altitude	452m	Orientation	Sud-Ouest	
Situation	En hauteur, sur un replat	Dimension	13x9m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input type="checkbox"/> Bon état <input checked="" type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
 	Description des matériaux			
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux
	Encadrement de baies	Granit et linteaux monolithique, linteau bois et briques	Toiture	Tuiles mécaniques
	Menuiseries	Bois teinté de rouge, contrevent idem	Corniches	Génoise briques
	Murs	Moellons, et enduit chaux	Cheminée	Granit sculpté et béton
	Soubassements	Pierres granit, moellons		
Commentaires				
<p>Maison type longère, toit à deux pans</p> <p>Façade empierrement sec, moellons, quelques enduits à la chaux sur certaines parties.</p> <p>Délimitation deux parties, la partie gauche sûrement une extension plus récente. La partie gauche possède trois ouvertures, porte principale, les fenêtres à contrevents en bois rouge, linteau en bois.</p> <p>Partie droite, 4 baies, les deux du bas contrevents bois rouges et encadrement granit taillé et plus haut encadrement granit mais aussi de briques. Le pignon possède sûrement l'ancienne porte principale, encore présente.</p>				
Autrice	Carine Bigot	Date d'inventaire	31/03/2025	

Patrimoine bâti			Typologie	Longère à étage
	46°03'04.1"N 2°03'23.8"E	Chamberaud	23 480	21 Le Chiron
Altitude	442m	Orientation	SUD-EST	
Situation	Sur un replat, en hauteur	Dimension	24m x 10m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
Description des matériaux				
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux
	Encadrement de baies	Pierre de taille (granit), linteaux monolithiques, linteaux clavés (briques) et linteau bois	Toiture	Ardoise
	Menuiseries	PVC gris foncé et bois	Corniches	Granit équarrie
	Murs	Moellons, enduit à la chaux pierres apparentes	Cheminée	Pierre de taille
	Soubassements	Néant		
Commentaires				
Cette longère à étage possède une partie grange sur droite et une partie habitation sur gauche. Le tout est restauré.				
Autrice	Maëlle		Date d'inventaire	31/03/2025



Patrimoine bâti			Typologie	Maison éléments multiples
	46°03'01.0"N 2°03'23.0"E	Chamberaud	23 480	22 le Chiron
Altitude	452m	Orientation	Sud-ouest	
Situation	En hauteur, sur un replat	Dimension	22m x 7m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
Description des matériaux				
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux
	Encadrement de baies	Granit et linteaux monolithique, linteaux aussi en bois	Toiture	Tuiles mécaniques
	Menuiseries	Croisillons Bois marron, contrevents idem	Corniches	Pierres sculptées granits
	Murs	Enduit à la chaux, pierres granit apparentes	Cheminée	Granit sculpté
	Soubassements	Pierres granit et chaux		
Commentaires				
<p>Maison mitoyenne, type longère, toit à deux pans, à élévations différentes. (3)</p> <p>Façade enduit à la chaux pierres apparentes.</p> <p>Première partie de gauche, 5 baies, 4 fenêtres avec contrevents bois marron, une porte principale. Toiture tuiles mécaniques, cheminée granit sculpté avec démarcation d'ancien toit de chaume. Bandeau sur la façade, en granit sculpté. Encadrements granit taillé, harpe et besace pour les chaînages d'angles, linteau granit monolithique. Celle du milieu, 4 ouvertures, deux linteaux de bois le reste idem que la première. Une cheminée granit sculpté. Partie droite, empierrement moellons, deux ouvertures, menuiserie en bois, linteaux monolithiques granit mais aussi en bois.</p>				
Autrice	Carine Bigot	Date d'inventaire	31/03/2025	

Patrimoine bâti			Typologie	Maison de hameau
	46°03'02.6"N 2°03'21.7"E	Chamberaud	23 480	23 Le Chiron
Altitude	450m	Orientation	SUD-EST	
Situation	Sur un replat, en hauteur	Dimension	20m x 13m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
Description des matériaux				
Elément	Matériaux	Elément	Matériaux	
Encadrement de baies	Béton, pierre de taille équarrie, linteaux monolithiques	Toiture	Ardoise et tuiles mécanique	
Menuiseries	PVC	Corniches	Néant	
Murs	Enduits à la tyrolienne	Cheminée	Briques	
Soubassements	Béton, pierre de taille			
Commentaires				
La partie droite de la maison ressemble à une maison type retour de migrant, avec une certaine symétrie et le bandeau entre le rez-de-chaussée et l'étage.				
On observe une pierre à évier.				
Autrice	Maëlle	Date d'inventaire	31/03/2025	

Patrimoine bâti			Typologie	Longère à étage
	46°03'02.1"N 2°03'21.1"E	Chamberaud	23 480	25 Le Chiron
Altitude	450m	Orientation	SUD-EST	
Situation	Sur un replat, en hauteur	Dimension	14m x 9m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
 Description des matériaux				
Elément	Matériaux	Elément	Matériaux	
Encadrement de baies	Béton, pierre de taille équarrie, linteaux monolithiques	Toiture	Tuiles mécaniques	
Menuiseries	PVC et bois	Corniches	Néant	
Murs	Enduits à la tyrolienne	Cheminée	Béton	
Soubassements	Béton, pierre de taille			
Commentaires				
Autrice	Maëlle	Date d'inventaire	31/03/2025	

Patrimoine bâti			Typologie	Longère à étage																				
	46°03'01.2"N 2°03'21.0"E	Chamberaud	23 480	27 Le Chiron																				
Altitude	454m	Orientation	EST																					
Situation	Sur un replat, en hauteur	Dimension	13m x 12m																					
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon																					
 Description des matériaux <table border="1"> <thead> <tr> <th>Elément</th> <th>Matériaux</th> <th>Elément</th> <th>Matériaux</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Encadrement de baies</td> <td>Pierre de taille (granit), linteaux monolithiques</td> <td>Toiture</td> <td>Tuiles mécanique</td> </tr> <tr> <td>Menuiseries</td> <td>Bois</td> <td>Corniches</td> <td>Néant</td> </tr> <tr> <td>Murs</td> <td>Moellons</td> <td>Cheminée</td> <td>Mitron</td> </tr> <tr> <td>Soubassements</td> <td>Néant</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Elément	Matériaux	Elément	Matériaux	Encadrement de baies	Pierre de taille (granit), linteaux monolithiques	Toiture	Tuiles mécanique	Menuiseries	Bois	Corniches	Néant	Murs	Moellons	Cheminée	Mitron	Soubassements	Néant		
Elément	Matériaux	Elément	Matériaux																					
Encadrement de baies	Pierre de taille (granit), linteaux monolithiques	Toiture	Tuiles mécanique																					
Menuiseries	Bois	Corniches	Néant																					
Murs	Moellons	Cheminée	Mitron																					
Soubassements	Néant																							
Commentaires																								
On observe plusieurs meules et autres petits patrimoines agricoles.																								
Autrice	Maëlle	Date d'inventaire	31/03/2025																					



9.2. Patrimoine religieux


Patrimoine religieux			Typologie	Croix de chemin
	46°03'00.4"N 2°03'21.2"E	Chamberaud	23 480	Chiron
Altitude	455m	Orientation	Sud est	
Situation	Dans le hameau	Dimension		
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat modéré <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
	Description des matériaux			
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux
	Croisillon	Granit		
	Socle	Granit		
	Fût	Granit		
Commentaires				
Croix sous la forme la plus élaborée, composée de socle granitique, fût granitique, et croisillon potencée granitique également.				
Autrice	Carine bigot	Date d'inventaire	27/01/2025	

9.3. Patrimoine naturel


Patrimoine naturel			Typologie	Arbre remarquable										
	46°03'06.5"N 2°03'15.5"E	Chamberaud	23 480	Le Chiron										
	Altitude	500m	Espèce	Arbres de ripisylve										
	Situation	En ripisylve	Dimension											
	Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Milieu	<input type="checkbox"/> Naturel <input checked="" type="checkbox"/> Semi- naturel <input type="checkbox"/> Anthropisé										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Description</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Nature du site</td><td colspan="2" rowspan="2">Usage du site</td><td></td></tr> </tbody> </table>					Description					Nature du site		Usage du site		
Description														
Nature du site		Usage du site												
<p>Commentaires</p> <p>Ces arbres de ripisylves résistent bien aux crues. On retrouve sur ces berges des essences tels que des frênes, aulnes, peupliers blancs, bouleaux ...</p> <p>Fonctions de ces arbres de ripisylves :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mécanique permettant la stabilité des berges grâce au système racinaire des arbres et arbustes • Filtre végétal, réduction des pollutions diffuses (nitrates, phosphates et pesticides) et l'amélioration de la qualité de l'eau • Une fonction pour la biodiversité avec une diversité des habitats pour différentes espèces 														
Autrice	Carine bigot	Date d'inventaire	03/02/2025											

10. Fiches inventaire : CIMETIERE


Patrimoine funéraire

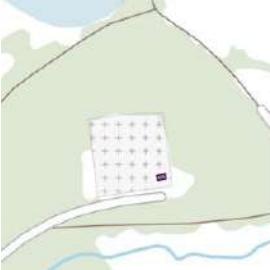Patrimoine religieux et funéraire			Typologie	Inhumation en pleine terre
	46. 051247 ° 2.045396 °	Chamberaud	23 480	Cimetière
	Altitude	472.72 m	Orientation	EST
	Situation	En hauteur	Dimension	2.5 m x 2 m
	Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon
Description des matériaux				
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux
	Stèle	Néant	Semelle	Néant
	Socle	Néant	Barrière	Néant
	Tombale	Néant	Famille	Roudier
	Soubassement	Néant		
Commentaires				
Selon ce que signale les objets funéraires, un homme et une femme semble être enterré dans cette sépulture.				
La plaque funéraire de madame Hermine Roudier (1890-1867) semble être en porcelaine.				
Autrice	Léa Boulay	Date d'inventaire	03/04/2025	

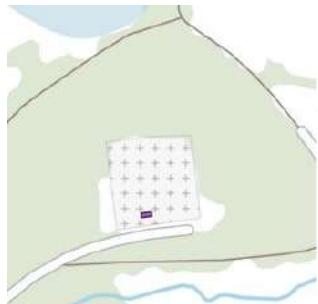

Patrimoine religieux et funéraire		Typologie		Tombeau commun à multiplication de tombale
	46.051207 ° 2.044936 °	Chamberaud	23 480	Cimetière
	Altitude	474.69 m	Orientation	EST
	Situation	En hauteur	Dimension	2.7 m x 2,3 m
	Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon
	Description des matériaux			
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux
	Stèle	Néant	Semelle	Néant
	Socle	Néant	Barrière	Néant
	Tombale	Granite	Famille	Constantin
	Soubassement	Granite		
Commentaires				
<p>Cette sépulture possède deux tombales</p> <p>Un seul nom est mentionné sur cette sépulture celui de Jean Constantin (1901-1953)</p>				
Autrice	Léa Boulay	Date d'inventaire	03/04/2025	

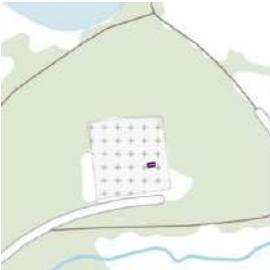


Patrimoine religieux et funéraire			Typologie	Sépulture sans tombale
	46. 051402 ° 2.045256 °	Chamberaud	23 480	Cimetière
	Altitude	474 m	Orientation	NORD - EST
	Situation	En hauteur	Dimension	2.7 m x 2,8 m
	Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input type="checkbox"/> Bon état <input checked="" type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon
	Description des matériaux			
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux
	Stèle	Granite	Semelle	Néant
	Socle	Granite	Barrière	Fer
	Tombale	Néant	Famille	Roudier
	Soubassement	Granite		
Commentaires				
<p>Le soubassement de cette sépulture n'est pas totalement en granite mais semble comblé soit avec de la terre soit avec du gravier sur lequel de la végétation a poussé.</p> <p>La concession est délimitée par une barrière. Cependant cette barrière ne fait pas le tour complet de la sépulture.</p> <p>L'accès à la sépulture devait être plus limité à l'origine comme le prouve la présence d'un portail à la gauche de la stèle. Ce portail comporte l'initiale de la famille, un « R ».</p> <p>La stèle est une pierre dressée sur laquelle l'épigraphie en plus de mentionner le nom de la famille, mentionne son origine géographique qui était le Puy de Chamberaud.</p> <p>Un symbole est présent dans la partie triangulaire de la stèle, ce symbole semble être un compas et une équerre. Ainsi, il est possible que cette famille eût un lien avec la franc-maçonnerie, ou ceux-ci étaient maçons.</p>				
Autrice	Léa Boulay	Date d'inventaire	03/04/2025	




Patrimoine religieux et funéraire			Typologie	Sépulture sans tombale
	46. 051281 ° 2.045387 °	Chamberaud	23 480	Cimetière
Altitude	473.2 m	Orientation	EST	
Situation	En hauteur	Dimension	2.4 m x 3 m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
Description des matériaux				
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux
Stèle	Fer	Semelle	Néant	
Socle	Néant	Barrière	Néant	
Tombale	Néant	Famille	Dumaignaud Didon	
Soubassement	Granite			
Commentaires				
Le soubassement de cette sépulture n'est pas totalement en granite mais semble comblé avec du gravier dans lequel sont déposés des objets funéraires et plantés de vrais et faux éléments de végétations.				
La stèle est constituée de fer forgé sur laquelle est accrocher une plaque funéraire en granite signalant le nom de la famille.				
Autrice	Léa Boulay	Date d'inventaire	03/04/2025	

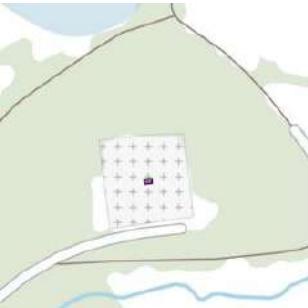

Patrimoine religieux et funéraire			Typologie	Croix de cimetière			
	46. 051412 ° 2.045054 °	Chamberaud	23 480	Cimetière			
Altitude	475.05 m	Orientation	SUD				
Situation	En hauteur	Dimension	Néant				
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon				
Description des matériaux							
	Elément	Matériaux					
Croisillon	Fer forgé						
Fût	Granite						
Socle	Granite						
Soubassement	Bloc de granite taillé jointé au ciment						
Commentaires							
<p>L'ensemble de la croix, fut, socle et soubassement ont un plan carré.</p> <p>La croix peinte en blanc est décorée avec à sa base des volutes, sur chacun des bras de la croix on retrouvera aux extrémités une forme de cœur et en son centre on retrouvera une forme qui semble être un soleil.</p> <p>Située au centre du cimetière elle sert de point central autour de laquelle découlent les autres voies principales du lieu.</p>							
Autrice	Léa Boulay	Date d'inventaire	03/04/2025				


Patrimoine religieux et funéraire			Typologie	Chapelle funéraire
	46. 051516 ° 2.044999 °	Chamberaud	23 480	Cimetière
Altitude	474.12 m	Orientation	EST	
Situation	En hauteur	Dimension	2.7 m x 2.5 m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
	Description des matériaux			
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux
	Encadrement des baies	Granite	Toiture	Granite
	Menuiseries	Fer forgé peint en blanc	Semelle	Néant
	Murs	Granite taillé	Famille	Néant
	Soubassement	Granite		
Commentaires				
<p>L'encadrement de la porte forme un arc en ogive défini par une moulure torique.</p> <p>La sépulture comporte une ouverture sur sa façade qui est une porte est travaillée. On peut y retrouver diverses volutes sur la partie supérieure, mais aussi une forme de cœur est gravée sur la partie inférieure de la porte.</p>				
Autrice	Léa Boulay	Date d'inventaire	03/04/2025	

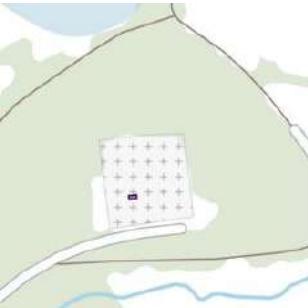
Patrimoine religieux et funéraire			Typologie	Chapelle funéraire
	46. 051336 ° 2.044868 °	Chamberaud	23 480	Cimetière
Altitude	475.67 m	Orientation	EST	
Situation	En hauteur	Dimension	2.20 m x 2 m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
	Description des matériaux			
Elément	Matériaux	Elément	Matériaux	
Stèle	Granite	Semelle	Granite	
Socle	Granite	Barrière	Néant	
Tombale	Granite	Famille	Barthon	
Soubassement	Granite			
Commentaires				
<p>Le haut de la sépulture est surmonté d'une construction souhaitant, d'après nous, rappeler les chapelles. Cette construction est faite de fer forgé et les parois sont vitrés. On retrouve sur le faïtage de cette structure une forme de cœur et en guise d'épis de faïtage une forme qui rappelle une croix.</p> <p>La stèle qui est une pierre dressée, nous semble peinte en blanc comporte des éléments symboliques autre qu'une croix :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Une couronne d'immortelle sculpté et peinte en vert évoquant l'éternité - Dans les volutes de la stèle on peut retrouver ce qui nous semble être des fleurs de pavots dont les capsules sont colorées en vert. Cette fleur représente le sommeil éternel mais grâce à cette capsule cela représente aussi une la « promesses du lendemain ». 				
Autrice	Léa Boulay	Date d'inventaire	03/04/2025	



Patrimoine religieux et funéraire			Typologie	Tombeau commun à multiplication de tombale
	46.051241 ° 2.044936 °	Chamberaud	23 480	Cimetière
Altitude	475.03 m	Orientation	EST	
Situation	En hauteur	Dimension	3.10 m x 3.20 m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
	Description des matériaux			
Elément	Matériaux	Elément	Matériaux	
Stèle	Granite	Semelle	Granite	
Socle	Granite	Barrière	Néant	
Tombale	Granite	Famille	Danton	
Soubassement	Granite			
Commentaires				
Lorsque l'on observe cette sépulture on ne peut pas manquer la bruyère qui s'est très largement développée au pied de ce tombeau.				
On peut observer divers symboles sur la stèle, qui est une pierre dressée, et la tombale :				
<ul style="list-style-type: none"> - Sur la stèle on retrouvera ce qui semble être une évocation au templier grâce à une croix templière en bas-relief présente sur la partie supérieure des côtés de la stèle - On pourra aussi retrouver un bas-relief d'une croix chrétienne sur la face Est de la stèle - Ensuite, on suppose qu'il y a la présence de multiple référence au libre penseur grâce à des bas-relief en forme d'étoile à six branches sur le bas de la stèle mais également sur la partie supérieure de celle-ci on retrouve la gravure de ce qui nous semble être une fleur. - Enfin sur la tombale on peu voir le symbole du compas et de l'équerre référence possible à la franc-maçonnerie ou aux maçon creusois. 				
Autrice	Léa Boulay	Date d'inventaire	03/04/2025	

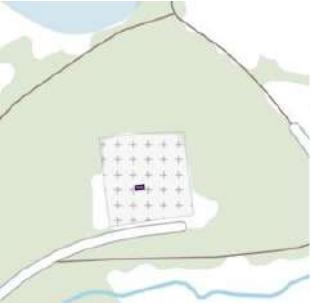

Patrimoine religieux et funéraire			Typologie	Mausolée
	46. 051328 ° 2.044997 °	Chamberaud	23 480	Mausolée
Altitude	475.2 m	Orientation	EST	
Situation	En hauteur	Dimension	2.80 m x 2.85 m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
Description des matériaux				
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux
Encadrement des baies	Néant	Semelle	Granite	
Menuiseries	Fer forgé peint en bleu	Barrière	Fer forgé	
Murs	Granite taillé	Toiture	Granite	
Soubassement	Granite	Famille	Néant	
Commentaires				
<p>La sépulture comporte un fronton triangulaire surmonté sur son épi de faïtage par une croix en granite</p> <p>On ne retrouve qu'une ouverture sur la façade qui est une porte sur laquelle on retrouvera en fer forgé une lettre qui nous semblent être un « i » majuscule. Peut-être est l'initiale de la famille enterrée en ce lieu.</p>				
Autrice	Léa Boulay	Date d'inventaire	03/04/2025	

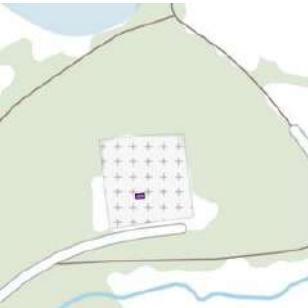Patrimoine religieux et funéraire			Typologie	Monument funéraire
	46. 051280 ° 2.045004 °	Chamberaud	23 480	Mausolée
Altitude	475 m	Orientation	EST	
Situation	En hauteur	Dimension	3 m x 2.5 m	
Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon	
Description des matériaux				
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux
	Stèle	Granite	Semelle	Granite
	Socle	Granite taillé	Barrière	Fer forgé peint en bleu
	Tombale	Néant	Famille	Legrand, Neboux
	Soubassement	Granite		
Commentaires				
La stèle se dresse en hauteur et est taillée de sorte à former un cercle sur lequel se trouve une croix en granite.				
Autrice	Léa Boulay	Date d'inventaire	03/04/2025	



Patrimoine religieux et funéraire			Typologie	Monument aux morts
	46. 049695 ° 2.045443 °	Chamberaud	23 480	Mausolée
	Altitude	482.93 m	Orientation	EST
	Situation	En hauteur	Dimension	Néant
	Accessibilité	<input checked="" type="checkbox"/> Facile d'accès <input type="checkbox"/> Limité <input type="checkbox"/> Non accessible	Etat actuel du lieu	<input checked="" type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Etat moyen <input type="checkbox"/> Détérioré <input type="checkbox"/> A l'abandon
	Description des matériaux			
	Elément	Matériaux	Elément	Matériaux
	Stèle	Granite	Clôture	Fer forgé
	Socle	Granite		
	Soubassement	Granite		
	Base	Granite		
Commentaires				
<p>Le monument aux morts de Chamberaud est placé à proximité de l'église et de la mairie. Celle-ci, a sur son socle des plaques commémorative avec les noms des soldats morts pour la France durant la Première Guerre mondiale de 1914 à 1918.</p> <p>L'ensemble est basé sur un plan carré et la stèle qui est une colonne de plan carré contient d'objet en fer sur lequel ont suppose que des couronnes de fleurs peuvent être déposés lors de commémoration.</p> <p>Ce monument entourer de gravillon, contient un espace sacré délimité par une clôture.</p>				
Autrice	Léa Boulay		Date d'inventaire	03/04/2025

VIII- Bibliographie

Sources primaires :

- Auteur inconnu, *Plan cadastral*, 1812, Cadastre napoléonien, Archives départementales de la Creuse, 3P1773 (67)-(73).
- Auteur inconnu, *Plan général du borg de Chamberaud, Extrait du plan cadastral*, s.d., Plans, Archives départementales de la Creuse, 1T433/1.
- Auteur inconnu, *Table alphabétique des propriétaires matrice cadastrale*, 1823-1912, Cadastre napoléonien, Archives départementales de la Creuse, 3P1270.
- Témoignages des habitants de Chamberaud – 2024-2025.

Outils de travail :

- CASSAGNE Jean-Marie, KORSAK Mariola, *Origine des noms de villes et villages de Creuse*, Collection Origines Des Noms, Editions Bordessoules, 2009.
- ROUVELLAC Éric (dir.), *Atlas de la Creuse, une vision pratique territoire*, Conseil général de la Creuse, 2006.

Sources générales :

- DAVIDSON Cragoe C., *Comprendre l'architecture décoder les édifices et reconnaître les styles*, Larousse, 2016.
- DUHAU Isabelle, GROUD Guénola (dir.), *Cimetières et Patrimoine funéraire. Etude, protection, valorisation*, Paris, Ministère de la Culture, direction générale des patrimoines, 2020, 365p.
- RENAULT Christophe, *L'Architecture*, Collection Mémo, Jean-Paul Gisserot, 2012.
- SERRE Frédéric, GARNIER Edwige (dir.), *Patrimoine, identité et développement territorial*, Editions La Librairie des territoires, 2015.

Sources spécialisées :

- Association pour la valorisation du patrimoine historique de Chamberaud, *Nos pierres vivantes*, Chamberaud.
- BOULANGER Karine, *Panneaux de vitraux provenant de l'église de Chamberaud (Creuse). Expertise et critique d'authenticité*, Centre André Chastel, 2021.
- Collectif, *Les croix en pierre sculptées de la Creuse*, Collection chemin faisant, Conseil départemental de la Creuse, 2019.
- Collectif, *La Libre Pensée dans la Creuse*, Collection chemin faisant, Conseil départemental de la Creuse, 2016.
- DYSON Mike, HEIDRICH DYSON Stéphanie, *Chamberaud*, mars 2023.
- DYSON Mike, HEIDRICH DYSON Stéphanie, *L'église et la Commanderie*, mai 2023
- GILBERT, Nicolas, « Les instituteurs sous le Second Empire », *Histoire de l'éducation*, 2002. En ligne : <https://journals.openedition.org/histoire-education/271>.
- GLIGNY Paul, BONNEAUD Christian, *Documents relatifs à l'histoire de Chamberaud*, Chamberaud.
- HEIDRICH DYSON Stéphanie, *Transcription - Les procès-verbaux du Conseil municipal de Chamberaud entre 1826-1902*, avril 2025.

- HEIDRICH DYSON Stéphanie, *Transcription - Vente des biens nationaux, provenant du ci-devant ordre de Malte – des enchères publiques 18 et 19 germinal, an 2 (le 7 et 8 avril, 1794)*, avril 2025.
- LE GOFF Armelle, DEMEULENAERE-DOUYERE Christiane (dir.), *Enseignants et enseignements au cœur de la transmission des savoirs*, Paris, Editions du Comité des travaux historiques et scientifiques, 2021. En ligne : <https://books.openedition.org/cths/14472>
- LEYMARIE Wilfried, PILLOT Thierry, PIMONT Marjolaine, RUCH Valérie, SCHAEFFER Frédéric, *Le Moulin Du Puy – Projet de valorisation du site*, Université de Limoges et EPLEFPA d’Ahun, avril 2000.
- PACQUOT Eglantine, PINAUD Pierre, *Mort pour la France : les plaques funéraires des soldats creusois de la Première Guerre mondiale*, Collection chemin faisant, Conseil départemental de la Creuse, 2018.

Enseignements :

- MELOUX Jean-Luc, *Architecture et Paysages*, EPLEFPA, Ahun, 2025.
- MELOUX Jean-Luc, *Inventaire des ressources environnementales et patrimoniales*, EPLEFPA, Ahun, 2025.
- MELOUX Jean-Luc, *Milieux naturels et patrimoine*, EPLEFPA, Ahun, 2024.
- GRANGETTE Salomé, *Architecture rurale et patrimoine bâti*, EPLEFPA, Ahun, 2024.
- GRANGETTE Salomé, *Inventaire du patrimoine bâti*, EPLEFPA, Ahun, 2025.
- SERRE Frédéric, *Diagnostic de territoire*, EPLEFPA, Ahun, 2024.
- SERRE Frédéric, *Inventaire des ressources paysagères*, EPLEFPA, Ahun, 2025.
- SERRE Frédéric, *Paysages-Diversité des paysages*, EPLEFPA, Ahun, 2025.

IX- Sitographie

Sites généraux :

- *Atlas des paysages du Limousin*, <https://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/atlas-des-paysages-du-limousin-a11831.html>.
- *CORINE Land Cover – Occupation des sols en France*, <https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/corine-land-cover-occupation-des-sols-en-france/>.
- *Géoportail*, <https://www.geoportail.gouv.fr/> .
- *INPN*, <https://inpn.mnhn.fr/accueil/index>.
- *INSEE* - <https://www.insee.fr/fr/accueil>.
- *Observatoire des territoires*, <https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/> .

Sites spécifiques :

- *Commanderie*, <https://www.cnrtl.fr/definition/commanderie> , consulté le 14/04/2025.
- *D'où vient la franc-maçonnerie ?* , <https://www.radiofrance.fr/franceculture/d-ou-vient-la-franc-maconnerie-3286523> , consulté le 19/04/2025.
- *Entreprises du secteur Agriculture de la ville Chamberaud (23480)*, <https://www.pappers.fr/recherche/ville/chamberaud/agriculture/2> , consulté le 08/12/2024.
- *Géorisques - Mieux connaître les risques sur le territoire – 23480 Chamberaud*, <https://www.georisques.gouv.fr/mes-risques/connaitre-les-risques-pres-de-chez->

- [moi/rapport2?form-adresse=true&isCadastral=false&city=Chamberaud&type=municipality&typeForm=adresse&codeInsee=23043&lon=2.04677&lat=46.049452&go_back=%2F&propertiesType=municipalite&adresse=23480+Chamberaud](https://www.mairie-chamberaud.fr/mairie/monuments-aux-morts) , consulté 08/12/2024.
- *La pierre tombale*, <https://www.sublimatorium-florian-leclerc.fr/marbrerie-funeraire/la-pierre-tombale/> , consulté le 09/03/2025.
 - *L'Education*, <https://www.collectivites-locales.gouv.fr/competences/leducation>, consulté le 13/04/2025.
 - *L'Eglise de Chamberaud*, <https://www.chamberaud.fr/association-valorisation-patrimoine-historique/eglise-de-chamberaud> , consulté le 08/12/2024.
 - *Les monuments aux morts*, <https://culturehumaniste.circo25.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/14/2016/01/LES-MONUMENTS-AUX-MORTS.pdf> , consulté le 18/04/2025.
 - *Les monuments aux morts*, <https://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/les-monuments-aux-morts> , consulté le 19/04/2025.
 - *Le site national de l'adresse*, https://adresse.data.gouv.fr/base-adresse-nationale/23043_pedmba#13.79/46.047/2.05277 , consulté le 08/12/2024.
 - *Lexique du funéraire*, <https://advitam.fr/lexique-obseques> , consulté 08/03/2025.
 - *Qu'est-ce qu'une maison de bourg ?*, <https://www.trouve-immobilier.fr/6043/definition-maison-de-bourg/> , consulté le 13/04/2025.
 - *15 Mars 1850 – La loi Falloux*, <https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/histoire-et-patrimoine/deuxieme-republique/la-loi-falloux>, consulté le 13/04/2025.
 - *Territoires d'industrie*, <https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/territoires-dindustrie-44> , consulté le 08/12/2024.
 - *Tourisme Creuse*, <https://www.tourisme-creuse.com/> , consulté le 08/12/2024.
 - *Typologie d'un cimetière*, <https://murmuresdancetres.blogspot.com/2019/08/typologie-d-un-cimetiere.html> , consulté le 08/03/2025.
 - *Vocabulaire typologique du patrimoine funéraire*, <https://slideplayer.fr/slide/17553210/> , consulté le 09/03/2025.
 - *Zonages : visualiser et comparer*, <https://france-decouverte.geoclip.fr/#c=zonage> , consulté le 08/12/2024.