



GLOBAPOXY MS POLIHARD


ACABADO EPÓXICO DE CURADO RÁPIDO.



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

GLOBAPOXY MS POLIHARD es un acabado epóxico de dos componentes, rápido curado en proporción 2:1 con poliamida EPOXYDUR 2:1. Su formulación ofrece alta resistencia anticorrosiva, excelente durabilidad frente a la abrasión, gran resistencia química en medios industriales y marinos. Provee gran adherencia y protección directa al metal (DTM) y concreto.

Ofrece una excelente resistencia química y mecánica, como ejemplo; es empleado en pisos industriales de grado alimenticio, tanques de agua potable y en superficies destinadas al contacto con alimentos, así como en otros sustratos compatibles previamente preparados.

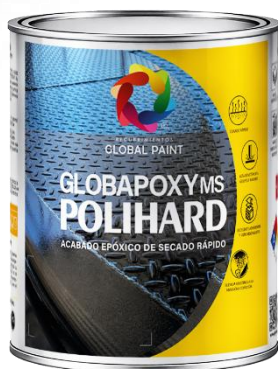

APARIENCIA Y COLOR

Acabado: Se fabrica en todos los colores del catálogo


Catálogo: RAL K7

Pantone: Cualquier color solicitado.


CARACTERÍSTICAS

- 1) **Curado rápido:** para agilizar los procesos de producción.
- 2) **Protección anticorrosiva:** Excelente desempeño en ambientes industriales y marinos, soportando agentes corrosivos y condiciones de alta humedad.
- 3) **Resistencia química:** a salpicaduras, derrames e inmersión en diversos agentes químicos y solventes.
- 4) **Gran resistencia mecánica:** Forma una película de gran dureza y durabilidad frente a abrasión, impactos, golpes y rayones.
- 5) **Acabado de alto brillo:** excelente nivelación en pisos industriales, formando una película totalmente cerrada y fácil de limpiar.
- 6) **Excelente adherencia:** formulado para proveer un anclaje excepcional en metal, cobre, aluminio, fibra de vidrio, lámina galvanizada, cobre, concreto y más sustratos.


BENEFICIOS

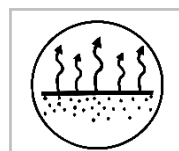

Curado rápido

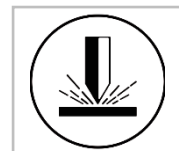

Alta resistencia a golpes y rayones

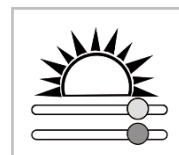

Acabado con alto brillo y excelente nivelación



Resistencia química, a salpicaduras, derrames e inmersión



Elevada protección a la abrasión y corrosión



Excelente adherencia



GLOBAPOXY MS POLIHARD

ACABADO EPÓXICO DE CURADO RÁPIDO.



APLICACIONES

Protección de pisos Industriales:

- Recubrimiento para pisos de tráfico pesado, donde exista el trato rudo como bodegas, etc.
- Ideal para áreas con requerimiento de grado alimenticio.
- Excelente desempeño en ambientes húmedos como fábricas de papel, ingenios azucareros.

Protección Anticorrosiva para Estructuras y Equipos:

- Recubrimiento para estructuras metálicas (obra nueva, mantenimiento o sobre pintura existente sin reblandecerla).
- Protección de acero al carbón (previa aplicación de un primario anticorrosivo).
- Ideal para tanques de almacenamiento, inmersión, tuberías, cisternas, albercas, plantas químicas, maquinaria expuesta a agentes químicos y abrasión.
- Metales no ferrosos, madera y plástico previamente preparados.

Recubrimiento para Sustratos Específicos:

- Protección directa sobre concreto.
- Adherencia superior sobre metales no ferrosos, madera y plástico (con la preparación superficial adecuada).

Recubrimiento para Ambientes de Inmersión y Severos:

- Revestimiento protector para cisternas, albercas y tanques.

Otras Aplicaciones:

- Señalización de vías de tránsito pesado.
- Sistema de recubrimiento de mantenimiento general.

USOS RECOMENDADOS



Imprimación en albercas



Pisos industriales de tráfico pesado




Fábrica de papel e ingenios azucareros



Tuberías



Tanques Industriales.



Estructura metálica para obra nueva




Tanques de agua potable



Maquinaria Industrial

SUSTRATOS

- Acero al carbón, preparado con un primer universal.
- Cobre.
- Aluminio.
- Fibra de vidrio.
- Lámina galvanizada.
- Concreto y más.

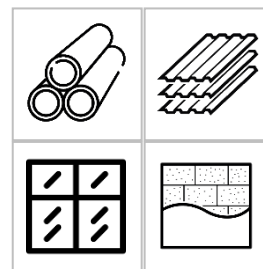



GLOBAPOXY MS POLIHARD

ACABADO EPÓXICO DE CURADO RÁPIDO.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sólidos en Volumen	60 -65 %
Sólidos en peso:	65-70%
Densidad de la mezcla	1.38-1.45 gr/cc
Espesor de película sugerida	3 a 5 mils
VOC	275-285 g/L.
Rendimiento teórico	5.4 a 6.7 m2/L @ 4-5mils de in en película seca.
Rendimiento teórico	26-27 m2/L @ 1mils de in.
Vida útil de la mezcla	3-4 hrs @a 25 °C

NOTA: El rendimiento es teórico, ya que para un rendimiento práctico hay que considerar las pérdidas de material por la pulverización o aspersión del mismo.

PROPIEDADES FÍSICAS

Resistencia al Intemperismo	Resiste por 2-3 años, después comienza a amarillarse y calearse fenómeno fisicoquímico de todos los epóxicos, con lo cual no afecta su resistencia física y química.
Flexibilidad	Muy buena, pasa mandril cónico a 180°
Resistencia a la abrasión	Excelente, tiene gran resistencia al rayado
Resistencia a la temperatura	Continua: 95-109°C No continua: 120-160°C

PROPIEDADES QUÍMICAS

	DERRAME Y SALPICADURA	HUMOS Y VAPOR
ACIDOS	Buena	Excelente
ALCALIS	Excelente	Excelente
DISOLVENTES	Buena	Excelente
AGUA	Excelente	Excelente
HIDROCARBUROS	Excelente	Excelente



GLOBAPOXY MS POLIHARD


ACABADO EPÓXICO DE CURADO RÁPIDO.



RELACIÓN DE LA MEZCLA

PRODUCTO BASE	CANTIDAD	CATALIZADOR	CANTIDAD
GLOBAPOXY MS POLIHARD	2 PARTE	EPOXYDUR	1 PARTE

Agite muy bien la mezcla antes de adelgazar para obtener una consistencia uniforme y dilución de 10-35% con solvente ST-1.

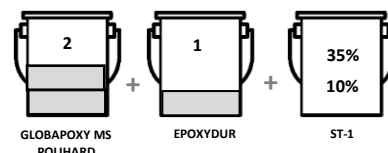

NOTA:

- No utilice ningún otro catalizador diferente al mencionado (EPOXYDUR) por que puede afectar los resultados de la calidad del acabado.
- No regrese material catalizado al envase original
- No prepare más material del que va a usar en las siguientes 3-5 horas.
- Una vez catalizado el esmalte no aplicarlo después de 10 hrs, ya que el material está fuera del tiempo de gel, lo cual ocasionará problemas con el acabado final.

INSTRUCCIONES DE USO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



- La superficie debe estar libre de polvo, óxido, grasa e impurezas, para ello debe utilizar un solvente como ST-2.
- Se deberá limpiar la superficie con un desengrasante o sistema mecánico en caso de ser necesario.
- Después de 24hrs de aplicado el primario y cuando éste sea brillante es necesario abrir poro o asentar la superficie con lija G-240 Y G-320



MODO DE APLICACIÓN

Una vez realizada la mezcla:

- Utilice una pistola de aspersión convencional ajustando la presión del aire de 25 a 45 psi a una distancia de 20 a 25 cm
- Aplicar de 2 a 3 manos (una mano mediana seguida de dos húmedas)
- También podemos usar una brocha de pelo fino (pelo de camello) para retoques o en condiciones donde el equipo a recubrir no sea muy grande y no haya ventilación adecuada.
- El equipo pulverizador debe ser manejado con el debido cuidado y de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

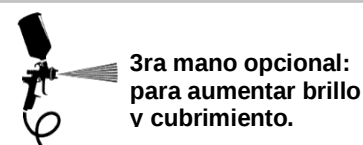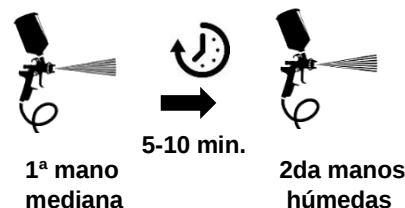




GLOBAPOXY MS POLIHARD

ACABADO EPÓXICO DE CURADO RÁPIDO.



CONDICIONES DE APLICACIÓN


No aplicar el producto si la temperatura ambiente está por debajo de 4°C y por encima de 44°C.
La humedad relativa no debe estar arriba de 90%, de preferencia no aplicar en día lluvioso, ya que se puede afectar la característica del acabado final; por ejemplo, se obtendría un bajo brillo.

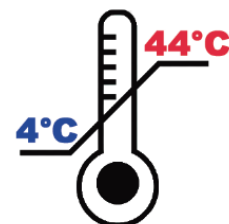

TIEMPOS DE SECADO

TIEMPOS DE SECADO a @25°C

Secado entre capas	60 minutos
Libre de polvo	25 minutos
Duro	12-24 horas
Libre de huella	30-40 min
Manejable	120 min

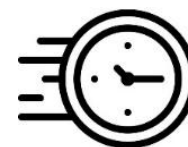

EQUIPO DE APLICACIÓN

TIPO DE PISTOLA	BOQUILLA	PRESIÓN
Pistola de Sifón	1.4 mm - 1.6 mm	25-45 PSI en pistola
Pistola de gravedad HVLP	1.3 mm - 1.4 mm	25-45 PSI en pistola
Equipo convencional: Olla de presión.	1.3 mm - 1.4 mm	45-55 PSI presión en olla



Boquilla
1.4 mm - 1.6 mm

Pistola de sifón



Boquilla
1.3 mm - 1.4 mm

Pistola de gravedad

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Limpie con solventes de lavado, ejemplo thinner estándar.



1.3 mm - 1.4 mm

Olla de presión

REDUCCIÓN DE VISCOSIDAD

Rociado convencional-Se recomienda solventar de 15-60% va depender de los espesores de película seca solicitados.

Airless Spraying-Se recomienda solventar de 5-10%.

Brocha o rodillo para piso o muro. Se recomienda solventar de 15-20%.

Sello en Albercas o cisternas. Se recomiendan 2 capas, la primera se solventará de 35-50% para sello. La segunda capa se solventará de 15-20% para incremento de espesor.

Nota: El porcentaje de solvente es en base a volumen total base-catalizador preparado.



GLOBAPOXY MS POLIHARD

ACABADO EPÓXICO DE CURADO RÁPIDO.



PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN DE MEZCLA

Enjuague completamente para lograr un pH final entre 6-8, deje secar y compruebe la ausencia de humedad refiriéndose al método ASTM F1879, antes de proceder a la aplicación de GLOBAPOXY MS solventado de un 35-50% para realizar el sello y la penetración de recubrimiento en la profundidad del poro y así sellar posibles desfuegos de agua para el caso de cisternas y para el caso de piso industrial el recubrimiento posea el anclaje necesario para evitar los desprendimientos de película seca.

1-Mezclar 2 partes de GLOBAPOXY MS POLIHARD con 1 parte catalizador epóxico EPOXYDUR 2:1 agitando manualmente de manera uniforme o bien con un agitador a prueba de explosiones para homogenizar perfectamente la mezcla.

2-Solventar de acuerdo al sistema de aplicación seleccionado con Diluyente Epóxico ST-1

3-No preparar más material del que se pueda usar dentro del tiempo de gel (Potlife) de 3-4hrs. Es importante no dejar los equipos cargados con pintura ya que después del tiempo de gel, se van a quedar obstruidos de material.

4-Para una aplicación optima la temperatura ambiente debe de estar en este rango 10-32°C.

No se aplique este producto si la temperatura ambiente está debajo de 5°C o por arriba de los 43°C, asimismo si la temperatura del sustrato no se encuentra al menos a 5°C por encima del punto de rocío y la humedad relativa en el ambiente es mayor a 85%.

5-Para reducir la apariencia de cascara de naranja se debe ajustar la mezcla con el porcentaje de solventación adecuado.

6-Aplicar una capa húmeda en pases uniformes y paralelos, superponiendo al 50 % entre capas para evitar porosidad, áreas descubiertas y orificios. Si, se requiere rociar de forma cruzada en los ángulos adecuados.

NOTA 1: Cuando el tiempo de aplicación entre el primario y acabado sea mayor de 12-24h. promover adherencia lijando superficialmente con lija para metal grado 220, 240, 320.

NOTA 2: No se deberá mezclar pintura ya preparada, con pintura nueva.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación.

Este producto se deberá aplicar en lugares ventilados y con el equipo de seguridad personal adecuado.

Utilizar equipo de protección personal:

Lentes de seguridad, guantes de hule, mascarilla y ropa adecuada.

Para cualquier material base solvente se recomienda el uso de mascarillas para vapores orgánicos, lentes de seguridad y tyvek para protección personal.

Cierre bien el envase después de cada uso.



EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA MANIPULACIÓN DEL RECUBRIMIENTO

NOTA: LOS DATOS ANTERIORES DEBEN SER CONSIDERADOS COMO GUÍA O AYUDA, NO INTENTAN SER RESTRICTIVOS, YA QUE EL TRABAJO EN CAMPO VARÍA Y POR LO MISMO **POLIRECUBRIMIENTOS ALBI SA DE CV** NO SE RESPONSABILIZA DEL TRABAJO EN CAMPO SIN SUPERVISIÓN.